



DE KRACHT IN INVERTERTECHNOLOGIE



JM-200CS

Gebruikershandleiding



UW NIEUWE PRODUCT

Bedankt dat u voor dit Jasic-product hebt gekozen.

Deze producthandleiding is ontworpen om ervoor te zorgen dat u het meeste uit uw nieuwe product haalt. Zorg ervoor dat u volledig op de hoogte bent van de verstrekte informatie en let vooral op de veiligheidsmaatregelen in het veiligheidsboekje (Scan QR-code hieronder). De informatie helpt u uzelf en anderen te beschermen tegen de mogelijke gevaren die u kunt tegenkomen.

Zorg ervoor dat u dagelijkse en periodieke onderhoudscontroles uitvoert om jarenlang betrouwbaar en probleemloos gebruik te garanderen.

Bel uw Jasic-distributeur in het onwaarschijnlijke geval dat zich een probleem voordoet.

Noteer hieronder de details van uw product, aangezien deze nodig zijn voor garantiedoeleinden en om ervoor te zorgen dat u de juiste informatie krijgt als u hulp of reserveonderdelen nodig heeft.

Aankoopdatum

Waarvan

Serienummer

(Het serienummer bevindt zich normaal gesproken aan de boven- of onderkant van de machine)

Disclaimer: Hoewel alles in het werk is gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in deze handleiding volledig en nauwkeurig is, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele fouten of weglatingen. Let op: producten zijn onderhevig aan voortdurende ontwikkeling en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bezoek jasic.co.uk voor de meest actuele handleidingen.

Let op: het veiligheidsinformatieboekje is online te vinden door de onderstaande QR-code te scannen



After Sales-documenten, inclusief handleidingen voor lasproces, zijn te vinden op www.jasic.co.uk

Deze handleiding mag niet worden gekopieerd of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van Wilkinson Star Limited.

INHOUD

| | |
|--------------------------------|----|
| Uw nieuwe product | 2 |
| Inhoud | 3 |
| Productspecificatie | 4 |
| Bediening | 5 |
| Controlepaneel | 6 |
| Installatie | 8 |
| Onderhoud | 10 |
| Probleemoplossen | 11 |
| Materialen en hun verwijdering | 12 |
| RoHS-conformiteitsverklaring | 12 |
| Garantieverklaring | 13 |
| Conformiteitsverklaring | 14 |
| Opmerkingen | 15 |

PRODUCTSPECIFICATIE



De serie Jasic Compact MIG-inverter lasmachines heeft: ontworpen als geïntegreerde en draagbare lasstroomvoorziening eenheden. Integratie van de meest geavanceerde IGBT-invertertechnologie in vermogenselektronica met eenvoudige bediening en afstelling dankzij de gebruiksvriendelijke interface.

Unieke elektrische structuur en luchtkanaalontwerp in deze serie machines kunnen de warmteafvoer van het stroomapparaat versnellen en de werkcycli van de machines verbeteren. De efficiëntie van de warmteafvoer van het luchtkanaal kan effectief voorkomen dat de stroomapparaten en regelcircuits worden beschadigd door het stof dat door de ventilator wordt geabsorbeerd en daardoor wordt de betrouwbaarheid van de machine aanzienlijk verbeterd.

De hele machine is coherent en gestroomlijnd. De voor- en achterpanelen zijn op natuurlijke wijze geïntegreerd via een grote radiale overgangswijze. Het voorpaneel en het achterpaneel van de machine en het handvat zijn gecoat met rubberolie, dus de machine heeft een zachte textuur die warm aanvoelt en comfortabel in de hand ligt.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN


- Geavanceerde synergische controle (pulsparameters worden automatisch geselecteerd)
- IGBT MIG/MAG/MMA/Lift TIG multiproces
- Zelfaanpassende kratervulfunctie
- Digitale versterker & voltmeter
- De werkfrequentie ligt buiten het audiobereik, waardoor de geluidsoverlast aanzienlijk wordt verminderd
- Gemakkelijk starten van de boog, minder spatten, stabiele stroom en uitstekende lasrupsvormgeving
- Geschikt voor 0,6, 0,8 en 1,0 mm lasdraad
- Compact formaat, lichtgewicht en modern design
- Controle terugbranden
- Kan elektroden tot 4 mm . lassen
- AVR generator vriendelijk

TECHNISCHE DATA

| | | |
|--------------------------------|--------------------|---------|
| Ingangsspanning | AC 230V - 50/60 Hz | |
| I _{ef} (A) | 21 | |
| Ingangsvermogen (kVA) | MIG 8 | MMA 9.4 |
| Spanningsaanpassingsbereik (V) | 11 - 28 | |
| Stroombereik (A) | 10 - 200 | |
| Inschakelduur @ 40°C | 200A @ 35% | |
| Nullastspanning (V) | 53 | |
| Grootte draadspoel | ø 200mm | |
| Efficiëntie (%) | 84 | |
| Inactieve staat macht | <50 | |
| Kranchfactor | 0.7 | |
| Beschermings-/isolatieklasse | IP21S/F | |
| Afmetingen (LxBxH mm) | 485 x 185 x 370 | |
| Gewicht (kg) | 12.8 | |


Let op Vanwege variaties in gefabriceerde producten zijn alle geclaimde prestatiebeoordelingen, capaciteiten, afmetingen, afmetingen en gewichten slechts bij benadering. Haalbare prestaties en classificaties bij gebruik kunnen afhangen van correcte installatie, toepassingen en gebruik, samen met regelmatig onderhoud en service.

BEDIENING

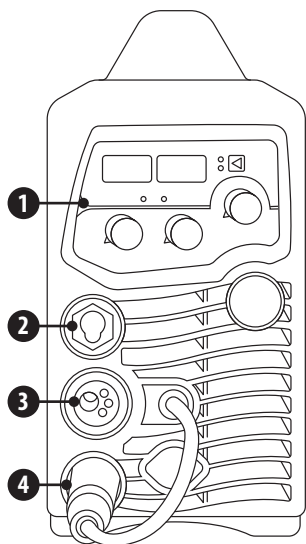


Vooraanzicht

1. Controlepaneel
2. "-" Uitgangsaansluiting
3. Euro-uitgang voor MIG-toorts
4. "+" Uitgangsaansluiting

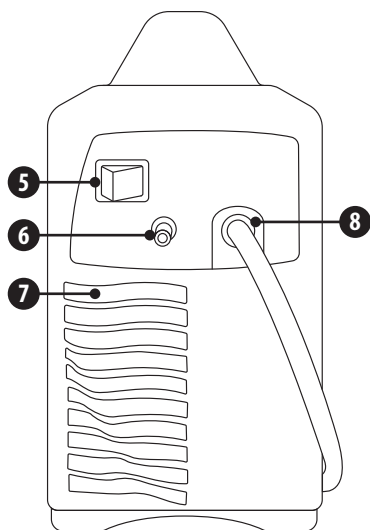

Achteraanzicht


5. Aan/uit-schakelaar
6. Aansluiting gasinlaat
7. Koelventilator
8. Ingangsstroomkabel

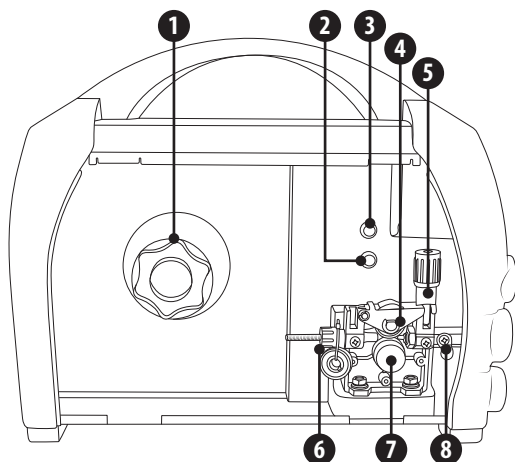

Zijaanzicht

1. Draadspoolhouder en spanner
2. Draad inch knop
3. Gaszuiveringsknop
4. Aandrukrol montage
5. Aandrijfrol spanner
6. Inlaat draadgeleider
7. Draadaanvoerrol en borgmoer
8. Uitgangsvoedingsadapter

CONTROLEPANEEL

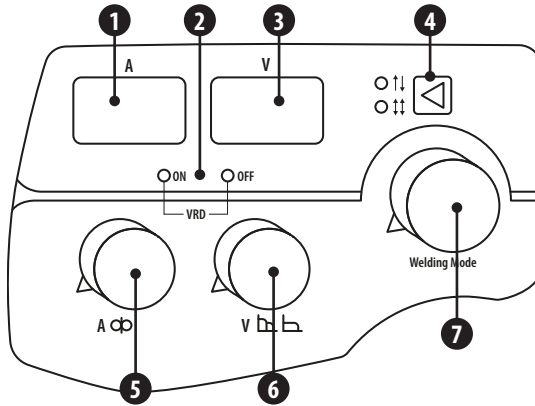


1. Stroomsterkte digitaal display
2. VRD-indicator
3. Spanning digitaal display:
4. 2T/4T keuzeschakelaar
5. Stroomsterkte en draadaanvoersnelheidsregeling
6. Regelknop voor spanning, boogkracht en downslope-tijd
7. Keuzeschakelaar lasmodus

De lasmodusknop is een schakelaar met 7 standen waarmee de gebruikers de verschillende lasprocessen kunnen selecteren.

1. MMA - Positie van het lasproces van de elektrode
2. TIG - Til TIG-lasprocespositie op
3. MIG - Standaard MIG-lasprocespositie

Synergetische MIG-modus:

4. CO₂ / 0,8 - In deze positie bent u in de synergetische MIG-modus voor lasdraad met een diameter van 0,8 mm bij gebruik met CO₂-gas
5. CO₂ / 1,0 - In deze positie bent u in de synergetische MIG-modus voor lasdraad met een diameter van 1,0 mm bij gebruik met CO₂-gas
6. 98% Ar + 2% CO₂ / 0,8 - In deze positie bent u in de synergetische MIG-modus voor lasdraad met een diameter van 0,8 mm bij gebruik met een gasmengsel van 98% argon en 2% CO₂
7. 98% Ar + 2% CO₂ / 1,0 - In deze positie bent u in de synergetische MIG-modus voor lasdraad met een diameter van 1,0 mm bij gebruik met een gasmengsel van 98% argon en 2% CO₂

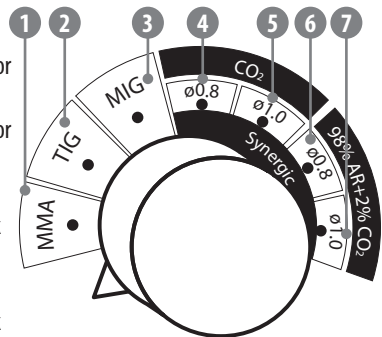

De ingebouwde synergetische regeling wordt gebruikt in deze Jasic MIG 200CS waarbij de spanning wordt aangepast in relatie tot de draadaanvoersnelheid, dus in synergetische modus zijn de volt en draadaanvoersnelheid gekoppeld en het veranderen van de draadaanvoersnelheidsknop zal elke karakteristiek in - houden met de lascurve.

Door de spanningsregelaar aan te passen, wordt de spanning bijgesteld, maar wordt ook de draadaanvoersnelheid overeenkomstig aangepast.

CONTROLEPANEEL

De digitale displays op de Jasic MIG 200CS hebben meerdere doelen, zoals hieronder beschreven:

A - Huidig weergavevenster

B - Spanningsweergavevenster



Tijdens het lassen geeft het huidige weergavevenster de praktische lasstroomwaarde weer. Het spanningsdisplayvenster geeft de praktische lasspanningswaarde weer. In de standby-modus worden de vensters als volgt weergegeven.

| Lasmodus | Huidig weergavevenster | Spanning etalage |
|----------|--|---------------------------------------|
| MMA | Vooraf ingestelde stroom (A) | VRD-spanning (V) / boogkracht (A/MS)* |
| MIG | Vooraf ingestelde draadaanvoersnelheid (m/min) | Vooraf ingestelde spanning (V) |
| TIG | Vooraf ingestelde stroom (A) | Downslope-tijd (S) |

* Het geeft de VRD-spanning weer wanneer u niet aan de spanningsregelaar draait, en geeft de boogkracht weer wanneer u aan de spanningsregelaar draait.

Instelling systeemparemeters

Deze machine gebruikt standaard een groep lasparameters die algemeen worden gebruikt. Als de gebruiker deze parameters wil wijzigen, kan hij of zij dit realiseren door de systeemparemeters te wijzigen.

De methode om de systeemparemeters te wijzigen is als volgt:

1. Druk op de 2T/4T-schakeltoets op het paneel en laat deze niet los. Zet vervolgens de stroomschakelaar van het lasapparaat aan.
2. Wanneer het displayvenster "----" weergeeft, laat u de 2T/4T-schakelaar los om de interface voor het aanpassen van systeemparemeters te openen.
3. Selecteer de lasmodus die moet worden aangepast door aan de keuzeschakelaar voor de lasmodus te draaien, selecteer het parameternummer met de stroomregelaar en selecteer de parameterwaarde met de spanningsregelaar.

Raadpleeg de onderstaande tabel voor de inhoud van systeemparemeters.

| | MMA | MIG | TIG |
|----|--|---------------------------|---------------------|
| P1 | Ontstekingsstroom (A) | Kratervulsnelheid (m/min) | Initiële stroom (A) |
| P2 | Ontstekingstijd (S) | Vulspanning krater (V) | Hulpboogstroom (A) |
| P3 | Capaciteitsinstelling (A) | Downslope-tijd (S) | Upslope-tijd (S) |
| P4 | Reset naar standaardinstellingen (0:Nee; 1:Ja) | Voorstroomtijd (S) | Voorstroomtijd (S) |
| P5 | | Nastroomtijd (S) | Nastroomtijd (S) |

4. Nadat de parametring is voltooid, drukt u nogmaals op de 2T/4T-schakeltoets om de systeemparemeters op te slaan. Vervolgens gaat de machine in de standby-modus.

INSTALLATIE

Uitpakken

Controleer de verpakking op tekenen van beschadiging.

Verwijder de machine voorzichtig en bewaar de verpakking totdat de installatie is voltooid.

Plaats

De machine moet op een geschikte plaats en in een geschikte omgeving worden geplaatst. Voorzichtigheid is geboden om vocht, stof, stoom, olie of corrosieve gassen te vermijden.

Plaats op een veilige, vlakke ondergrond en zorg voor voldoende vrije ruimte rond de machine om een natuurlijke luchtstroom mogelijk te maken.

Ingangsaansluitingen

Voordat u de machine aansluit, moet u ervoor zorgen dat de juiste voeding beschikbaar is. Details van de machinevereisten zijn te vinden op het typeplaatje van de machine of in de technische gegevens in de handleiding.

De apparatuur moet worden aangesloten door een gekwalificeerd, competent persoon. Zorg er altijd voor dat de apparatuur goed is geaard.

Sluit de machine nooit aan op het elektriciteitsnet als de panelen zijn verwijderd.

Uitgangsaansluitingen

Elektrode polariteit


In het algemeen wordt bij het gebruik van handmatige booglas elektroden de elektrodehouder verbonden met de positieve pool en het werkstuk terug naar de negatieve pool. Raadpleeg bij twijfel altijd het gegevensblad van de elektrodefabrikant.

Bij gebruik van de machine voor TIG-lassen moet de TIG-toorts worden aangesloten op de negatieve pool en het werkstuk moet terugkeren naar de positieve pool.

MMA-lassen

Steek de kabelstekker met elektrodehouder in de "+"-bus op het voorpaneel van het lasapparaat en draai deze rechtsom vast.

Steek de kabelstekker van de werkstukretourleiding in de "-"-bus op het voorpaneel van het lasapparaat en draai deze rechtsom vast.

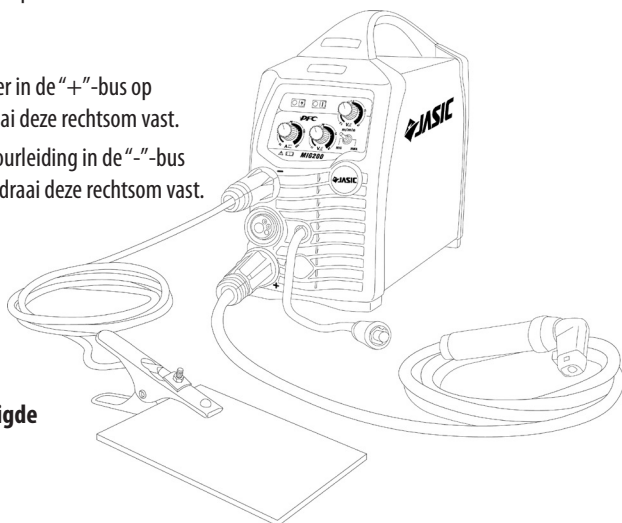

Zorg ervoor dat u oogbescherming, beschermende kleding en alle benodigde PBM draagt. Neem ook de nodige maatregelen om de in het gebied aanwezige personen te beschermen.

INSTALLATIE

MIG-lassen

Steek de lastoorts in de "Euro-connector voor toorts in MIG"-uitgang op het voorpaneel van de machine en draai deze vast.

Steek de stekker van de sleepkabel (A) in de "+"-uitgang van het lasapparaat en draai deze rechtsom vast.

Steek de stekker van de werkretoorkabel (B) in de "-" uitgangsklem op het voorpaneel van het lasapparaat en draai deze rechtsom vast.

Installeer de lasdraad op de spindeladapter.


Sluit de cilinder die is uitgerust met de gasregelaar met een gaslang aan op de gasinlaat op het achterpaneel van de machine.

Zorg ervoor dat de maat van de groef in de invoerpositie op de aandrijfrol overeenkomt met de maat van de contacttip van de lastoorts en de gebruikte draadmaat.

Laat de drukarm van de draadaanvoer los om de draad door de geleidingsbuis en in de groef van de aandrijfrol te leiden en pas vervolgens de drukarm aan, zodat de draad niet verschuift. (Te veel druk zal leiden tot draadvervorming wat de draadaanvoer zal beïnvloeden).

Druk op de draad-inch-knop om de draad door de contacttip uit de toorts te halen.

U bent nu klaar om te beginnen met MIG-lassen.

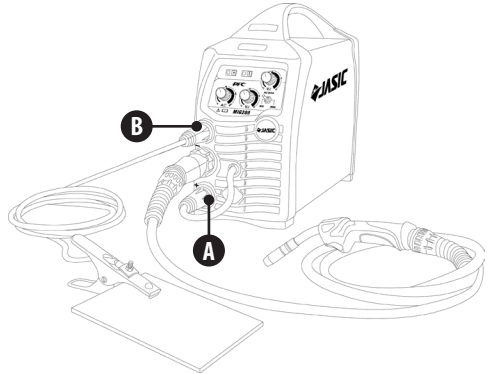

Gasloos, zelfafgeschermd MIG-lassen

Steek de lastoorts in de "Euro-connector voor toorts in MIG"-uitgang op het voorpaneel van de machine en draai deze vast.

Steek de stekker van de werkretoorkabel (C) in de "+"-uitgang van het lasapparaat en draai deze rechtsom vast.

Steek de stekker van de sleepkabel (D) in de "-" uitgangsklem op het voorpaneel van het lasapparaat en draai deze rechtsom vast.


Installeer de draadspoel op de spindeladapter en zorg ervoor dat de groefmaat in de invoerpositie op de aandrijfrol overeenkomt met de maat van de contacttip van de lastoorts en de gebruikte draadmaat.

Laat de drukarm van de draadaanvoer los om de draad door de geleidebuis en in de aandrijfrolgroef te leiden.

Pas de drukarm aan en zorg ervoor dat de draad niet verschuift. (Te veel druk zal leiden tot draadvervorming wat de draadaanvoer zal beïnvloeden).

Druk op de draad-inch-knop om de draad door de contacttip uit de toorts te halen.

U bent nu klaar om gasloos MIG-lassen te starten.

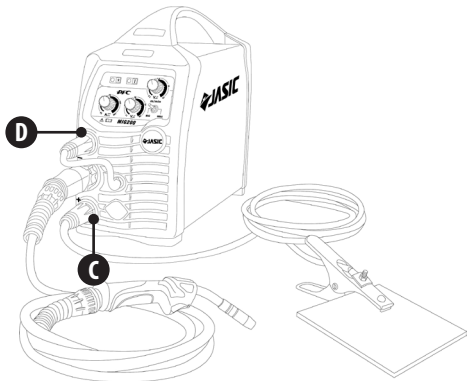

ONDERHOUD



De volgende handeling vereist voldoende vakkennis over elektrische aspecten en uitgebreide veiligheidskennis. Zorg ervoor dat de ingangskabel van de machine is losgekoppeld uit het stopcontact en wacht 5 minuten voordat u de machinedeksels verwijdert.

Om te garanderen dat de machine efficiënt en veilig werkt, moet deze regelmatig worden onderhouden. Operators moeten de onderhoudsmethoden en -middelen voor de bediening van de machine begrijpen. Deze gids moet klanten in staat stellen om eenvoudig zelf onderzoek en beveiliging uit te voeren. Probeer het storingspercentage en de reparatietijden van de machine te verminderen, om zo de levensduur te verlengen.

| Punt uit | Onderhoudsitem |
|---------------------|--|
| Dagelijks onderzoek | Controleer de staat van de machine, netkabels, laskabels en aansluitingen. Controleer op eventuele waarschuwingsindicatoren en de werking van de machine. |
| Maandelijks examen | Trek de stekker uit het stopcontact en wacht minimaal 5 minuten voordat u het deksel verwijdert. Controleer de interne verbindingen en draai ze indien nodig vast. Reinig de binnenkant van de machine met een zachte borstel en stofzuiger. Zorg ervoor dat u geen kabels verwijdert of schade aan componenten veroorzaakt. Zorg ervoor dat de ventilatieroosters vrij zijn. Plaats voorzichtig de deksels terug en test het apparaat. Deze werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een voldoende gekwalificeerd vakbekwaam persoon. |
| Jaarlijks examen | Voer jaarlijks een onderhoudsbeurt uit met daarin een veiligheidscontrole volgens de norm van de fabrikant (EN 60974-1). Deze werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een voldoende gekwalificeerd vakbekwaam persoon. |

REGISTRATIE SERVICESHEMA

| Datum | Type uitgevoerde servicewerkzaamheden | Geserviced door | Volgende controle |
|-------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

PROBLEEMOPLOSSEN

Voordat machines de fabriek verlaten, zijn ze al grondig gecontroleerd. Er mag niet aan de machine worden geknoeid of gewijzigd. Onderhoud moet zorgvuldig worden uitgevoerd. Als een draad losraakt of misplaatst is, kan dit potentieel gevaarlijk zijn voor de gebruiker!

Alleen professioneel onderhoudspersoneel mag de machine repareren!

Zorg ervoor dat de stroom is losgekoppeld voordat u aan de machine gaat werken. Wacht altijd 5 minuten nadat de stroom is uitgeschakeld voordat u de panelen verwijdert.

| Beschrijving van de fout | Mogelijke oorzaak |
|--|---|
| Het aan/uit-lampje is uit en de ventilator werkt niet | De primaire voedingsspanning is niet ingeschakeld of de ingangszekering is doorgebrand |
| | De ingangsschakelaar van de lasstroombron is uitgeschakeld |
| | Losse verbindingen intern |
| De storings-LED brandt en de ventilator draait | De machine heeft een oververhittingsbeveiligingsstatus. Het kan automatisch herstellen nadat het lasapparaat is afgekoeld; |
| | Controleer de binnenkomende netvoeding om er zeker van te zijn dat deze binnen 230V +/- 15% is |
| De draadaanvoermotor draait niet wanneer de MIG-toortsschakelaar wordt ingedrukt | Draadaanvoersnelheid misschien ingesteld op nul |
| | Controleer de voeding naar de draadaanvoermotor |
| | Motorprintplaat is mogelijk defect |
| Lasstroom vermindert tijdens het lassen | Slechte werkkabelverbinding met het werkstuk |
| TIG-elektrode smelt wanneer de boog wordt ontstoken | TIG-toorts is aangesloten op de (+) VE-aansluiting |
| Geen gasstroom wanneer de MIG-toortsschakelaar is ingedrukt | Lege gasfles |
| | Gasregelaar is uitgeschakeld |
| | Gasslang is verstopt of doorgesneden |
| | De kabel van de toortsschakelaar is losgekoppeld of de schakelaar/kabel is defect |
| Moelijk om de boog te ontsteken | De lassing is te laag of de draadaanvoersnelheid is te hoog ingesteld |
| De elektrodehouder wordt erg heet | De nominale stroom van de elektrodehouder is kleiner dan de werkelijke werkstroom, vervang deze door een hogere nominale stroomcapaciteit |
| Overmatige spatten bij MMA-lassen | De aansluiting van de uitgangspolariteit is onjuist, verwissel de polariteit! |
| Andere storing | Neem contact op met uw leverancier |
| Oververhitting LED brandt | Onvoldoende koellucht. Laat de machine afkoelen, hij start automatisch weer |
| | Koelventilator draait niet |
| Draad gaat door als de MIG-toortsschakelaar wordt losgelaten | De schakelaar voor de triggermodus is ingesteld op 4T in plaats van 2T |
| | Defecte MIG-toortsschakelaar |
| Foutcode 'Err 0' op display | Overstroombeveiliging is ingeschakeld - schakel de machine uit en vervolgens weer in |
| Foutcode 'Err 1' op display | Netingangsspanning te laag - controleer de netvoeding |
| Foutcode 'Err 2' op display | Oververhittingsbeveiliging - Laat de machine afkoelen |
| Foutcode 'Err 3' op display | Overbelastingsbeveiliging - zet de machine uit en weer aan |

MATERIALEN EN HUN VERWIJDERING

De apparatuur is vervaardigd met materialen die geen giftige of giftige materialen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gebruiker.

Wanneer de apparatuur wordt gesloopt, moet deze worden gedemonteerd, waarbij de componenten worden gescheiden volgens het type materiaal.

Gooi de apparatuur niet weg bij het normale afval. De Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur stelt dat elektrische apparatuur die het einde van zijn levensduur heeft bereikt, apart moet worden ingezameld en teruggebracht naar een milieuvriendelijke recyclingfaciliteit.

Jasic heeft een relevant recyclingsysteem dat voldoet aan en geregistreerd is in het VK bij het milieuagentschap. Onze registratieresferentie is WEEMM3813AA.

Om te voldoen aan de WEEE-regelgeving buiten het VK dient u contact op te nemen met uw leverancier.

ROHS-CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij bevestigen wij dat het bovengenoemde product geen van de aan beperkingen onderhevige stoffen bevat zoals vermeld in EU-richtlijn 2011/65/EU in concentraties boven de daarin gespecificeerde limieten.

Disclaimer: Houd er rekening mee dat deze bevestiging naar ons beste huidige kennis en overtuiging is gegeven. Niets hierin vertegenwoordigt en/of mag worden geïnterpreteerd als garantie in de zin van de toepasselijke garantiewet.

GARANTIEVERKLARING

Alle nieuwe Jasic-lasers, plasmasnijders en multi-proceseenheden die door Jasic worden verkocht, hebben een garantie aan de oorspronkelijke eigenaar, niet overdraagbaar, tegen defecten als gevolg van defecte materialen of productie gedurende een periode van 5 jaar na de datum van aankoop. De originele factuur is documentatie voor de standaard garantieperiode. De garantieperiode is gebaseerd op een enkelploegenstelsel.

Defecte units worden door het bedrijf in onze werkplaats gerepareerd of vervangen. Het bedrijf kan ervoor kiezen om het aankoopbedrag (minus eventuele kosten en afschrijvingen door gebruik en slijtage) terug te betalen. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de garantievoorwaarden op elk moment voor de toekomst te wijzigen.

Voorwaarde voor de volledige garantie is dat de producten worden bediend in overeenstemming met de meegeleverde gebruiksaanwijzing. Het is acht nemen van de relevante installatie en eventuele wettelijke eisen, aanbevelingen en richtlijnen en het uitvoeren van de onderhoudsinstructies zoals weergegeven in de bedieningshandleiding. Dit moet worden uitgevoerd door een voldoende gekwalificeerde, competente persoon.

In het onwaarschijnlijke geval van een probleem, moet dit worden gemeld aan het technische ondersteuningsteam van Jasic om de claim te beoordelen.

De klant heeft geen aanspraak op leen- of vervangende producten terwijl reparaties worden uitgevoerd.

Het volgende valt buiten de garantie:

- Defecten door natuurlijke slijtage
- Het niet naleven van de bedienings- en onderhoudsinstructies
- Aansluiting op een verkeerde of defecte netvoeding
- Overbelasting tijdens gebruik
- Alle wijzigingen die aan het product zijn aangebracht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
- Softwarefouten door verkeerde bediening
- Eventuele reparaties die zijn uitgevoerd met niet-goedgekeurde reserveonderdelen
- Eventuele transport- of opslagschade
- Directe of indirecte schade en eventuele winstderving vallen niet onder de garantie
- Externe schade zoals brand of schade door natuurlijke oorzaken, b.v. overstroming

OPMERKING: Onder de garantievoorwaarden vallen lastoortsen, hun verbruiksonderdelen, aandrijfrollen en geleidebuizen van de draadaanvoereenheid, werkretourkabels en klemmen, elektrodehouders, aansluit- en verlengkabels, net- en besturingskabels, stekkers, wielen, koelvloeistof enz. zijn gedekt met een garantie van 3 maanden.

Jasic is in geen geval verantwoordelijk voor uitgaven of uitgaven/kosten van derden of enige indirecte of gevolgkosten/kosten.

Jasic zal een factuur indienen voor reparaties die buiten de garantie vallen. Voordat reparaties worden uitgevoerd, wordt een offerte opgesteld voor reparaties die niet onder de garantie vallen.

De beslissing over reparatie of vervanging van het (de) defecte onderdeel(en) wordt genomen door Jasic. De vervangen onderdeel(en) blijven eigendom van Jasic.

De garantie geldt alleen voor de machine, de accessoires en onderdelen die erin zitten. Er wordt geen enkele andere garantie uitgedrukt of geïmpliceerd. Er wordt geen garantie gegeven of geïmpliceerd met betrekking tot de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing of gebruik.

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

De fabrikant, of zijn wettelijke vertegenwoordiger Wilkinson Star Limited, verklaart dat de hieronder beschreven apparatuur is ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met de volgende EU-richtlijnen:

- Laagspanningsrichtlijn (LVD), nr.: 2014/35/EU
- Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit (EMC), nr.: 2014/30/EU

En geïnspecteerd volgens volgende:

- EU - Normen
- EN 60 974-1:2012
- EN 60 974-10:2014+A1

Elke wijziging of wijziging aan deze machines door een onbevoegde persoon maakt deze verklaring ongeldig.

Wilkinson Star Model

ZXJM-200CS

Jasic Model

MIG 200 N229

Authorised Representative

Wilkinson Star Limited
Shield Drive, Wardley Industrial Estate,
Worsley, Manchester M28 2WD
Tel 0161 793 8127

Signature

Dr John A Wilkinson OBE

Position Chairman

Manufacturer

Shenzhen Jasic Technology Co LTD
No3 Qinglan, 1st Road
Pingshan District
Shenzhen, China

Signature

Shenzhen Jasic Technology Co LTD

Position

Date



Company stamp

Date



 
Company stamp



Wilkinson Star Limited

Shield Drive
Wardley Industrial Estate
Worsley
Manchester
UK
M28 2WD

+44(0)161 793 8127



www.jasic.co.uk

November 2022 Nummer 2