



JASIC®
EVO 2.0



Operatora Rokasgrāmata

ET-200 & ET-200P



CE
UK
CA



2002/95/EC



JŪSU JAUNAIS PRODUKTS

Paldies, ka izvēlējāties šo Jasic EVO 2.0 produktu.

Šī izstrādājuma rokasgrāmata ir izstrādāta, lai nodrošinātu, ka jūs pilnībā izmantojat savu jauno produktu. Lūdzu, pārliecinieties, ka esat pilnībā iepazinies ar sniegtu informāciju, īpašu uzmanību pievēršot drošības bukletā ietvertajiem drošības pasākumiem (sk. QR kodu). Šī informācija palīdzēs aizsargāt sevi un citus pret iespējamiem apdraudējumiem, ar kuriem jūs varat saskarties.

Lūdzu, veiciet ikdienas un periodiskas apkopes pārbaudes, lai nodrošinātu uzticamu un bezproblēmu darbību gadiem ilgi.

Lūdzu, zvaniet savam Jasic izplatītājam maz ticamā gadījumā, ja radīsies problēma.

Lūdzu, ierakstiet tālāk informāciju par savu produktu, jo tā būs nepieciešama garantijas nolūkos un lai nodrošinātu pareizu informāciju, ja jums nepieciešama palīdzība vai rezerves daļas.

Pirkšanas datums

No kurienes

Sērijas numurs

(Sērijas numurs parasti atrodas iekārtas augšpusē vai apakšā)

Atruna: Lai gan ir pieliktas visas pūles, lai nodrošinātu, ka šajā rokasgrāmatā ietvertā informācija ir pilnīga un precīza, nevar uzņemties atbildību par kļūdām vai izlaidumiem. Lūdzu, nesmiņiet vērā, ka produkti tiek pastāvīgi pilnveidoti un var tikt mainiti bez iepriekšēja brīdinājuma. Apmeklējiet vietni jasic.co.uk, lai skatītu jaunākās rokasgrāmatas.

Lūdzu, nesmiņiet vērā: Drošības informācijas bukletu var atrast tiešsaistē, skenējot tālāk norādīto QR kodu



Pēcpārdošanas dokumentus, tostarp metināšanas procesa rokasgrāmatas, var atrast vietnē www.jasic.co.uk

Šo rokasgrāmatu nedrīkst kopēt vai reproducēt bez Wilkinson Star Limited rakstiskas atļaujas.

SATURS

Jūsu jaunais produkts	2	Tālvadības pults opcija (vadu un bezvadu)	26
Saturis	3	MMA iestatīšana	28
Drošības instrukcija	4	Operācija MMA	29
Vispārējā elektrodrošība	4	TIG iestatīšana	32
Vispārējā ekspluatācijas drošība	4	Operācija TIG	33
PPE	5	TIG iestatīšana Lifts TIG	38
Metināšanas procesu objektīva toņu izvēles rokasgrāmata	5	TIG iestatīšanas īsie norādījumi	39
Dūmi un metināšanas gāzes	6	MMA metināšanas rokasgrāmata	42
Ugunsgrēka risks	6	MMA metināšanas traucējummeklēšana	46
Darba vide	7	TIG metināšanas rokasgrāmata	47
Aizsardzība pret kustīgām daļām	7	TIG degļa rezerves daļu saraksts	53
Magnētiskie lauki	7	TIG metināšanas traucējummeklēšana	54
Saspilstās gāzes baloni un regulatori	7	Apkope	57
RF deklarācija	8	Iekārtas problēmu novēršana (tostarp kļūdu kodi)	57
LF deklarācija	8	EEIA likvidēšana	59
Materiāli un to iznīcināšana	9	RoHS atbilstības deklarācija	59
Iepakojums un saturis	9	UKCA atbilstības deklarācija	60
Simbolu apraksts	10	EK atbilstības deklarācija	61
Produkta pārskats	12	Garantijas paziņojums	62
Tehniskās specifikācijas	13	Shematisks	63
Vadības elementu apraksts	14	Opcijas un piederumi	64
Uzstādišana	16	Piezīmes	65
Vadības panelis	19	Jasic kontaktinformācija	66

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS



Šīs vispārīgās drošības normas attiecas gan uz loka metināšanas mašīnām, gan uz plazmas griešanas mašīnām, ja vien nav norādīts citādi. Lietotājs ir atbildīgs par iekārtas uzstādīšanu un ekspluatāciju saskaņā ar pievienotajām instrukcijām. Ir svarīgi, lai šī aprīkojuma lietotāji pasargātu sevi un citus no kaitējuma vai pat nāves. Iekārtu drīkst izmantot tikai paredzētajam mērķim. Izmantojot to citādā veidā, var rasties bojājumi vai savainojumi, kā arī var tikt pārkāpti drošības noteikumi. Ar iekārtu drīkst strādāt tikai atbilstoši apmācītas un kompetentas personas. Elektrokardiostimulatora lietotājiem pirms šī aprīkojuma lietošanas jākonsultējas ar savu ārstu. IAL un darba vietas drošības aprīkojumam jābūt saderīgiem, lai veiktu attiecīgo darbu.

Pirms metināšanas vai griešanas darbības vienmēr veiciet riska novērtējumu.

Vispārējā elektrodrošība



Iekārta jāuzstāda kvalificētai personai un saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem. Lietotājs ir atbildīgs par to, lai iekārtu būtu pievienota piemērotam barošanas avotam. Ja nepieciešams, konsultējieties ar savu komunālo pakalpojumu piegādātāju.

Nelietojiet iekārtu ar noņemtiem vākiem. Nepieskarieties elektriskajām daļām vai daļām, kas ir elektriski uzlādētas. Izslēdziet visu aprīkojumu, kad to neizmantojat. Iekārtas neparastas darbības gadījumā iekārta jāpārbauda atbilstoši kvalificētam servisa inženierim.

Ja ir nepieciešama sagataves zemējuma savienošana, savienojet to tieši ar atsevišķu kabeli ar strāvas nestspēju, kas spēj izturēt maksimālo iekārtas strāvas jaudu.

Kabeļi (gan primārā barošana, gan metināšana) regulāri jāpārbauda, vai nav bojājumu un pārkaršanas.

Nekad neizmantojiet noletotus, bojātus, zem izmēra vai slīkti savienotus kabeļus.

Izolējieties no darba un zemes, izmantojot sausus izolācijas paklājus vai pārsegus, kas ir pietiekami lieli, lai novērstu jebkādu fizisku kontaktu.

Nekad nepieskarieties elektrodam, ja esat saskarē ar sagataves atgriešanos.

Netiniet kabeļus virs kermeņa.

Veicot metināšanu elektriski bīstamos apstākļos, piemēram, mitrā vidē, valkājot mitru apģērbu un metāla konstrukcijas, noteikti ievērojiet papildu drošības pasākumus.

Centieties izvairīties no metināšanas šaurās vai ierobežotās vietās.

Pārliecinieties, ka iekārta ir labi uzturēta. Nekavējoties salabojet vai nomainiet bojātās vai bojātās daļas.

Veiciet regulāras apkopes saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

Šī izstrādājuma EMC klasifikācija ir A klase saskaņā ar elektromagnētiskās saderības standartiem CISPR 11 un IEC 60974-10, tāpēc izstrādājums ir paredzēts lietošanai tikai rūpnieciskā vidē.

BRĪDINĀJUMS: Šī A klasses iekārta nav paredzēta lietošanai dzīvojamās vietās, kur elektroenerģiju nodrošina publiska zemspriguma apgādes sistēma. Šajās vietās var būt grūti nodrošināt elektromagnētisko savietojamību vadītu un izstarotu traucējumu dēļ.

Vispārējā ekspluatācijas drošība



Metināšanas laikā nekad nenēsājiet iekārtu un nepiekariet to aiz pārnēsāšanas siksnes vai rokturiem.

Nekad nevelciet vai neceliet iekārtu aiz metināšanas degļa vai ciemiem kabeļiem.

Vienmēr izmantojiet pareizos pacelšanas punktus vai rokturus. Vienmēr izmantojiet transportēšanu zem pārnesuma, kā ieteicis ražotājs. Nekad neceliet mašīnu, kurai ir uzstādīts gāzes balons.

Ja darbibas vide ir klasificēta kā bīstama, izmantojiet tikai S markētas metināšanas iekārtas ar drošu tukšgaitas sprieguma līmeni. Šādas vides var būt, piemēram: mitras, karstas vai ierobežotas pieejamības telpas.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) lietošana

⚠ CAUTION

PPE REQUIRED AT ALL TIMES

Metināšanas loka starī no visiem metināšanas un griešanas procesiem var radīt intensīvus, redzamus un neredzamus (ultravioletos un infrasarkanos) starus, kas var apdedzināt acis un ādu.

- Valkājiet apstiprinātu metināšanas kiveri, kas aprīkota ar atbilstošu filtra lēcu, lai aizsargātu seju un acis metināšanas, griešanas vai skatīšanās laikā.
- Valkājiet apstiprīnātas aizsargbrilles ar sānu aizsargiem zem ķiveres.
- Nekad neizmantojiet iekārtu, kas ir bojāta, salauzta vai bojāta.
- Vienmēr pārliecinieties, ka ir piemēroti aizsargekrāni vai barjeras, lai pasargātu citus no zibspuldzes, spīduma un dzirkstelēm no metināšanas un griešanas vietas.
- Nodrošiniet atbilstošus brīdinājumus, ka notiek metināšana vai griešana.
- Valkājiet piemērotu ugunsdrošu aizsargapģērbu, cīmndus un apavus.
- Pirms metināšanas un griešanas nodrošiniet atbilstošu nosūkšanu un ventilāciju, lai aizsargātu lietotājus un visus tuvumā esošos darbiniekus.
- Pirms metināšanas vai griešanas veikšanas pārbaudiet un pārliecinieties, ka vieta ir droša un brīva no viegli uzliesmojošiem materiāliem.

Dažas metināšanas un griešanas darbības var radīt troksni. Valkājiet drošības ausu aizsargus, lai aizsargātu dzirdi, ja apkārtējā troksņa līmenis pārsniedz vietējo pieļaujamo robežu (piemēram, 85 dB).

Metināšanas un griešanas objektīva toņu izvēles rokasgrāmata

Metināšanas strāva	MMA elektrodi	MIG viegls sakausējums	MIG smagie metāli	MAG	TIG Visi metāli	Plazmas griešana	Plazmas metināšana	ARC/AIR griešana
10	8				9		10	
15					10		11	
20					11		11	
30	9	10	10	10			12	
40					11			
60					12			
80	10							
100							13	
125								11
150	11	11	11	11				12
175					12			13
200								11
225								12
250								13
275	12	12	12	13				14
300								15
350								
400	13	14	13	14				
450								
500	14	15	14	15				



DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Drošība pret dūmiem un metināšanas gāzēm



HSE ir noteikusi, ka metinātāji ir "riska" grupa arodslimibām, ko izraisa putekļu, gāzu, tvaiku un metināšanas dūmu iedarbība. Galvenās identificētās sekas uz veselību ir pneimonija, astma, hroniska obstruktīva plaušu slimība (HOPS), plaušu un nieru vēzis, metālu izgarojumu drudzis (MFF) un plaušu funkcijas izmaiņas. Metināšanas un karstās griešanas "karstā darba" operāciju laikā rodas izgarojumi, kurus kopā sauc par metināšanas dūmiem. Atkarībā no veicamā metināšanas procesa veida radītie dūmi ir sarežģīti un ļoti mainīgs gāzu un daļīju maišums. Neatkarīgi no veicamās metināšanas ilguma visiem metināšanas dūmiem, tostarp vieglai tērauda metināšanai, ir jābūt piemērotai inženiertehniskai kontrolei, kas parasti ir vietējās izplūdes ventilācijas (LEV) nosūkšana, lai samazinātu metināšanas dūmu iedarbību iekštelpās un vietās, kur metināšanas dūmi nedarbojas pietiekami. kontrolēt iedarbību, tā arī jāpastiprina, izmantojot piemērotus elpcelu aizsarglīdzekļus (RPE), lai palīdzētu aizsargāt pret atlikušajiem dūmiem.



Personīgās dūmu aizsardzības piemērs

Metinot ārpus telpām, jāizmanto atbilstošs RPE. Pirms jebkuru metināšanas darbu veikšanas jāveic atbilstošs riska novērtējums, lai nodrošinātu paredzēto kontroles pasākumu veikšanu.

Novietojiet iekārtu labi vēdināmā vietā un sargājiet galvu no metināšanas dūmiem. Neieelpot metināšanas dūmus. Nodrošiniet, lai metināšanas zona būtu labi vēdināta, un ir jānodrošina piemērota vietēja dūmu nosūkšanas sistēma. Ja ventilācija ir slikta, valkājiet apstiprinātu gaisa padeves metināšanas ķiveri vai respiratoru. Izlasiet un izprotiet materiālu drošības datu lapas (MSDS) un rāzotāja norādījumus par metāliem, paligmateriāliem, pārkājumiem, tīrišanas līdzekļiem un attaukošanas līdzekļiem.

Nemetiniet vietās, kur tiek veiktas attaukošanas, tīrišanas vai izsmidzināšanas darbības.

Nemiet vērā, ka siltums un loka starī var reaģēt ar tvaikiem, veidojot ļoti toksiskas un kairinošas gāzes.

Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet saistīto dokumentāciju HSE tīmekļa vietnē www.hse.gov.uk.

Piesardzības pasākumi pret ugunsgrēku un sprādzienu



Izvairieties no aizdegšanās dzirksteļu un karstu atkritumu vai izkausēta metāla dēļ. Nodrošiniet, lai metināšanas un griešanas vietas tuvumā būtu pieejamas atbilstošas ugunsdrošības ierīces. No metināšanas, griešanas un apkārtējām zonām nogremiet visus uzliesmojošos un degošus materiālus.

Nemetiniet un negrieziet degvielas un smērvielu tvertnes, pat ja

tās ir tukšas. Pirms metināšanas vai griešanas tie ir rūpīgi jānotira.

Vienmēr ļaujiet metinātajam vai grieztajam materiālam atdzist, pirms pieskaraties tam vai nokļūstat saskarē ar degošu vai uzliesmojošu materiālu. Nestrādājiet atmosfērā ar augstu degošu dūmu, uzliesmojošu gāzu un putekļu koncentrāciju.

Vienmēr pārbaudiet darba zonu pusstundu pēc griešanas, lai pārliecinātos, ka nav sācies ugunsgrēks.

Uzmanieties, lai izvairītos no nejaušas degļa elektroda saskares ar metāla priekšmetiem,

jo tas var izraisīt lokus, eksploziju, pārkāšanu vai aizdegšanos.

Zināt un izprast savus ugunsdzēšamos aparātus

Symbol found on fire extinguishers & what they mean		Water	Foam spray	ABC powder	Carbon dioxide	Wet chemical
Wood, paper & textiles	(A)	✓	✓	✓	✗	✓
Flammable liquids	(B)	✗	✓	✓	✓	✗
Harmful or corrosive gases	(C)	✗	✗	✓	✗	✗
Electrical fires	(F)	✗	✗	✓	✓	✗

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Darba vide



Pārliecinieties, vai iekārta ir uzstādīta drošā un stabīla stāvoklī, kas nodrošina dzesēšanas gaisa cirkulāciju.

Nedarbiniet aprīkojumu vidē, kas neatbilst noteiktajiem darbības parametriem.

Metināšanas strāvas avots nav piemērots lietošanai lietū vai sniegā.

Vienmēr glabājiet mašīnu tīrā, sausā vietā.

Pārliecinieties, ka iekārta ir tīra no putekļu uzkrāšanās.

Vienmēr izmantojiet mašīnu vertikālā stāvoklī.

Aizsardzība pret kustīgām daļām



Kad iekārta darbojas, turiet prom no kustīgām daļām, piemēram, motoriem un ventilatoriem.

Kustīgās daļas, piemēram, ventilators, var sagriezt pirkstus un rokas un aizķert apgērbu.

Apkopes veikšanai aizsargus un pārsegus drīkst noņemt un pārvaldīt tikai kvalificēts personāls pēc strāvas padeves kabeļa atvienošanas.

Nomainiet pārsegus un aizsargus un aizveriet visas durvis, kad iejaukšanās ir pabeigta un pirms iekārtas iedarbināšanas.

Uzmanieties, lai iestatīšanas un darbības laikā, ielādējot un padodot stiepli, neiespiestu pirkstus.

Padodot vadu, esiet piesardzīgs, lai to nenovērstu pret citiem cilvēkiem vai pret savu ķermenī.

Vienmēr pārliecinieties, ka mašīnas pārsegi un aizsargierīces darbojas.

Magnētiskā lauka radītie riski



Magnētiskie lauki, ko rada liela strāva, var ieteikt mēlektrrokardiostimulatoru vai elektronisku vadāmu medicīnas iekārtu darbību. Svarīgu elektronisko iekārtu lietotājiem pirms jebkādu loka metināšanas, griešanas, urbšanas vai punktmetināšanas darbību uzsākšanas jākonsultējas ar savu ārstu.

Neejet tuvu metināšanas iekārtām ar jutīgām elektroniskām ierīcēm, jo magnētiskie lauki var izraisīt bojājumus.

Turiet degļa kabeli un darba atgriešanas kabeli pēc iespējas tuvāk viens otram visā to garumā. Tas var palīdzēt samazināt kaitīgo magnētisko lauku iedarbību.

Neaptiniet kabelus ap ķermenī.

Saspieštās gāzes balonu un regulatoru apstrāde



Nepareiza rīcība ar gāzes baloniem var izraisīt plisumus un augstspiediena gāzes izplūdi.

Vienmēr pārbaudiet, vai gāzes balons ir pareizā tipa metināšanai.

Vienmēr glabājiet un izmantojiet balonus vertikālā un drosā stāvoklī.

Ar visiem baloniem un spiediena regulatoriem, ko izmanto metināšanas darbībās, jārīkojas uzmanīgi.

Nekad neļaujiet elektrodam, elektrodu turētājam vai citām elektriski "karstām" daļām pieskarties cilindram.

Atverot cilindra vārstu, turiet galvu un seju prom no cilindra vārsta izejas.

Vienmēr droši nostipriniet balonu un nekad nepārvietojieties ar pievienotu regulatoru un šķūtenēm.

Cilindrū pārvietošanai izmantojiet piemērotus ratīņus.

Regulāri pārbaudiet visus savienojumus un savienojumus, vai nav noplūdes.

Pilni un tukši baloni jāuzglabā atsevišķi.

Nekad nesabojājiet un nepārveidojiet nevienu cilindru

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Uguns apziņa



Griešanas un metināšanas process var izraisīt nopietnu ugunsgrēku vai eksplozijas risku.

Slēgtu konteineru, tvertņu, muku vai cauruļu griešana vai metināšana var izraisīt sprādzienu.

Metināšanas vai griešanas procesā radušās dzirksteles var izraisīt aizdegšanos un apdegumus.

Pirms griešanas vai metināšanas pārbaudiet un novērtējiet, vai vieta ir droša.

Izvēdījet visus uzliesmojošus vai sprādzienbīstamos tvaikus no darba vietas.

Noņemiet visus uzliesmojošus materiālus prom no darba zonas. Ja nepieciešams, pārklājiet uzliesmojošus materiālus vai konteinerus ar apstiprinātiem vākiem (sekojot ražotāja norādījumiem), ja tos nevar izņemt no tuvākās apkārtnes.

Negrieziet vai nemetiniet vietās, kur atmosfērā var būt uzliesmojoši putekļi, gāzes vai šķidrie tvaiki.

Vienmēr turiet tuvumā atbilstošu ugunsdzēšamo aparātu un zināt, kā to lietot.

Karstās daļas



Vienmēr nēmiet vērā, ka materiāls, kas tiek griezts vai metināts, ļoti sakarst un saglabās šo siltumu ievērojami ilgu laiku, kas var izraisīt smagus apdegumus, ja netiek lietoti atbilstošie IAL.

Nepieskarieties karstam materiālam vai daļām ar kailām rokām.

Vienmēr ļaujiet atdzist, pirms strādājat ar materiālu, kas nesen griezts vai metināts.

Izmantojiet atbilstošus izolētus metināšanas cimdus un apģērbu, lai apstrādātu karstās daļas, lai izvairītos no apdegumiem.

Trokšņa izpratne



Griešanas un metināšanas process var radīt troksni, kas var radīt neatgriezeniskus dzirdes bojājumus.

Griešanas un metināšanas iekārtu radītais troksnis var sabojāt dzirdi.

Ja trokšņa līmenis ir augsts, vienmēr pasargājiet ausis no trokšņa un Valkājiet apstiprinātas un piemērotas ausu aizsargierīces. Konsultējieties ar vietējo speciālistu, ja neesat pārliecīni, kā pārbaudīt trokšņa līmeni.

RF deklarācija



Iekārtas, kas atbilst Direktīvai 2014/30/EU par elektromagnētisko savietojamību (EMC) un EN60974-10 tehniskajām prasībām, ir paredzētas lietošanai industriālās ēkās, nevis sadzīves vajadzībām, kur elektroenerģiju nodrošina ar zemsprieguma sabiedrisko sadales sistēmu.

Var rasties grūtības nodrošināt A klases elektromagnētisko savietojamību sistēmām, kas uzstādītas mājsaimniecībās vadītās un izstarotās emisijas dēļ.

Elektromagnētisko problēmu gadījumā lietotājs ir atbildīgs par situācijas atrisināšanu. Var būt nepieciešams ekranēt aprīkojumu un uzstādīt piemērotus filtrus pie elektrotīkla.

LF deklarācija



Strāvas padeves prasības skatiet iekārtas datu plāksnītē.

Sakārā ar paaugstinātu primārās strāvas absorbciju no barošanas tīkla, lieljaudas sistēmas ietekmē tīkla nodrošinātās jaudas kvalitāti. Līdz ar to šim sistēmām ir jāpiemēro pieslēguma ierobežojumi vai maksimālās pretestības prasības, ko pielauj tīkls publiskā tīkla pieslēguma punktā.

Šajā gadījumā uzstādītājs vai lietotājs ir atbildīgs par iekārtas pieslēgšanu, nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar elektroenerģijas piegādātāju.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Materiāli un to iznīcināšana



Metināšanas iekārtas tiek ražotas saskaņā ar BSI publicētajiem standartiem, kas atbilst CE prasībām materiāliem, kas nesatur operatoram bīstamus toksiskus vai indīgus materiālus.

Neizmetiet iekārtu kopā ar parastajiem atkritumiem.



Eiropas Direktīva 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem nosaka, ka elektroiekārtas, kurām ir pienācis mūža beigas, ir jāsavāc atsevišķi un jānodod videi draudzīgā pārstrādes uzņēmumā, lai tos iznīcinātu.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet HSE tīmekļa vietni www.hse.gov.uk

Iepakojuma saturs un izpakošana

Katram modelim jūsu jaunajā Jasic EVO produktu komplektā būs iekļautas šādas preces.

Esiet uzmanīgi, izsainojot saturu, un pārliecinieties, ka visi priekšmeti ir klāti un nav bojāti.

Ja tiek konstatēti bojājumi vai trūkst priekšmetu, vispirms sazinieties ar piegādātāju un pirms produkta uzstādīšanas vai lietošanas.

Ierakstiet izstrādājuma modeli, sērijas numurus un iegādes datumu informācijas sadaļā, kas atrodas šīs lietošanas rokasgrāmatas priekšējās lapas iekšpusē.

Jasic EVO TIG 200 PFC

- ET-200 PFC barošanas avots
- TIG lāpa
- MMA darba vad
- Darba atgriešanas vadītājs
- USB zibatmiņa ar lietošanas instrukciju
- 2 m gāzes šķūtene (c/w armatūra)

Jasic EVO TIG 200P PFC

- ET-200P PFC barošanas avots
- TIG lāpa
- MMA darba vad
- Darba atgriešanas vadītājs
- USB zibatmiņa ar lietošanas instrukciju
- 2 m gāzes šķūtene (c/w armatūra)



Lūdzu, nēmiet vērā: Iepakojuma saturs var būt ļoti atkarīgs no valsts atrašanās vietas un iegādātās iepakojuma daļas numura

SIMBOLU APRAKSTS

	Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas rokasgrāmatu.
	Brīdinājums darbībā.
	Vienfāzes statiskais frekvences pārveidotājs-transformatora taisngriezis.
	Vienfāzes maiņstrāvas avota un nominālās frekvences simbols.
	Var izmantot vidē, kurā ir augsts elektriskās strāvas trieciena risks.
	IP Aizsardzības pakāpe, piemēram, IP23S.
	U1 Nominālais maiņstrāvas ieejas spriegums (ar pielaidi $\pm 15\%$).
	I1max Nominālā maksimālā ieejas strāva.
	I1eff Maksimālā efektīvā ieejas strāva.
	X Darba cikls, noteiktā ilguma laika attiecība pret pilna cikla laiku.
	U0 Spriegums bez slodzes, sekundārā tinuma atvērtās ķēdes spriegums.
	U2 Slodzes spriegums.
	H Izolācijas klase.
	Neizmetiet elektriskos atkritumus kopā ar citiem parastajiem atkritumiem. Aizsargājet mūsu vidi.
	Brīdinājums par elektriskās strāvas trieciena risku.
	Pašreizējā vienība "A"
	Pārkaršanas aizsardzības indikators.
	Pārstrāvas aizsardzības indikators.
	VRD funkcijas indikators.
	MMA režīms.
	LIFT TIG režīms.
	Metināšanas elektroda diametra izvēle MMA. Ø 3,2 Ø 4,0
	MMA strāva.
	MMA karstā starta strāva.
	MMA loka spēks.
	Metināšanas režīma pārslēgšana.
	Citu funkciju pārslēgšana.
	Bezvadu indikācija.
	Tālvadība.
	Bezvadu tālvadības pulsts savienošana pāri.

SIMBOLU APRAKSTS

T_{pre}	Priekšplūsma
I_s	Sākotnējā strāva
T_{up}	Slipuma laiks
I_p	Maksimālā strāva
I_b	Bāzes strāva
T_{down}	Nogāzes laiks
I_f	Apdares strāva
T_{post}	Pēcplūsmas laiks
T...	Punkta metināšanas laiks
	Impulsu frekvence
	Impulsu darba cikls
	DC TIG režīms
	Līdzstrāvas impulsa TIG režīms
Hz	Impulsu frekvences mērvienība "Hz"
	HF loka palaišanas režīms
	Pacelšanas loka palaišanas režīms
	Gudra gāze

PRODUKTA PĀRSKATS

Šīs digitālās DC TIG 200 un TIG200P invertora metināšanas iekārtas ir aprīkotas ar progresīvu tehnoloģiju, kas nodrošina izcilu metināšanas veikspēju un lietotāja priedzi. Tie nodrošina stabili loku, kas ir ideāli piemērots DC HF TIG, DC Lift TIG, impulsa TIG un MMA, kas var metināt oglekļa tēraudu, mazleģētu tēraudu, nerūsējošo tēraudu un citus materiālus.

Turklāt tie piedāvā daudzas regulējamas TIG un MMA funkcijas un funkcijas, kas padara šīs iekārtas ļoti izturīgas un izturīgas plašam metināšanas lietojumu klāstam.

Unikālā elektriskā struktūra un gaisa kanālu dizains iekārtas iekšpusē palielina jaudas ierīču radītā siltuma izkliedi, tādējādi uzlabojot iekārtas darba ciklu. Pateicoties unikālajai gaisa plūsmai, iekārta var efektīvi novērst strāvas ierīču un vadības ķēžu bojājumus no ventilatora ievilkumiem putekļiem, tādējādi ievērojami uzlabojot iekārtas uzticamību.

Unikālais ClearVision displejs operatoram piedāvā skaidrus un informatīvus datus par piedāvāto metināšanas procesu.

Galvenās funkcijas ir:

- Divi metināšanas procesi: DC HF un Lift TIG un MMA.
- EVO klāsts piedāvā robustu un industriālu izskatu ar ergonomisku dizainu, kas ietver Active Balancing Air Passage (ABAP).
- lebūvēta jaudas koeficienta korekcija (PFC). Kur jaudas koeficients ir patiesās jaudas (KW) attiecība, dalīta ar reaktīvo jaudu (kvar). Jaudas koeficienta vērtība ir no 0,0 līdz 1,00, un, ja jaudas koeficients pārsniedz 0,8, ierīce efektīvi izmanto tikla ievades jaudu.
- Plaša sprieguma tikla ieeja, šī tehnoloģija ļauj tiem pilnībā darboties ar tikla ievades padevēm nemanāmi starp 95 V ~ 265 V mājinstrāvu ar automātisku tikla sprieguma svārstību kompensāciju.
- ClearVision digitālā vadības paneļa tehnoloģija.
- Pilnvērtīgas TIG funkcijas, tostarp domuzīmes loka, pirms/pēc gāzes taimeri, augšup/lejup slīpuma kontrole, 2T/4T un vieda gāzes kontrole, lai optimizētu aizsarggāzes patēriņu.
- Atkarībā no izvēlētās iekārtas opcijas (ET-200 vai ET-200P) iekārta var būt aprīkota ar pilnu TIG impulsu vadību.
- Iekārtas funkcijas, piemēram, ātrā rūpnīcas atiestatīšanas funkcija, automātiskais miega režīms un sprieguma samazināšanas ierīce (VRD).
- Ventilators pēc pieprasījuma, kas pagarinā iekšējā ventilatora kalpošanas laiku, kas samazina slīpēšanas putekļu uc uzkrāšanos iekārtas iekšpusē.
- Aizsardzība pret pārkāršanu un pārkāršanu.
- MMA funkcijas, kas ietver loka spēku, karstās palaišanas strāvu un pretpielipšanu, kas nodrošina vieglu loka palaišanu, zemu šķakatu, stabilu strāvu, kas nodrošina labu metinājuma lodītes formu, padarot šo iekārtu ideāli piemērotu plašam elektrodu klāstam.
- Parametri tiek automātiski saglabāti pēc izslēgšanas un tiek automātiski atjaunoti pēc iekārtas restartēšanas.
- Vadu tālvadības pults interfeiss standarta aprīkojumā, izmantojot priekšējā panelī uzstādīto 9 kontaktu ligzdu.
- Ir pieejama papildu bezvadu tālvadības pults.
- Lieljaudas 35-50 mm izskalošanas līdzdas.
- Generatoram draudzīgs.
- Augstas kvalitātes listes un roktura apdare.



TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Parametrs	Vienība	Jasic TIG ET-200		Jasic TIG ET-200P			
Nominālā ieeja (U1)	V & Hz	AC 95 ~ 265V 50/60		AC 95 ~ 265V 50/60			
Ieejas spriegums	V	115V	230V	115V	230V		
Nominālā ieejas strāva (Ieff)	A	MMA 15.8 TIG 14.9	MMA 12.8 TIG 9.8	MMA 15.8 TIG 14.9	MMA 12.8 TIG 9.8		
Nominālā ieejas strāva (Imax)	A	MMA 31.6 TIG 29.7	MMA 25.6 TIG 19.5	MMA 31.6 TIG 29.7	MMA 25.6 TIG 19.5		
Nominālā ieejas jauda	kVA	MMA 3.7 TIG 3.4	MMA 5.9 TIG 4.5	MMA 3.7 TIG 3.4	MMA 5.9 TIG 4.5		
Metināšanas strāvas diapazons	A	MMA 3.7 TIG 3.4	MMA 10 ~ 180 TIG 5 ~ 200	MMA 10 ~ 120 TIG 10 ~ 160	MMA 20.4 ~ 27.2 TIG 10.2 ~ 18.0		
Metināšanas sprieguma diapazons (U2)	V	MMA 20.4 ~ 24.8 TIG 10.2 ~ 16.4	MMA 20.4 ~ 27.2 TIG 10.2 ~ 18.0	MMA 20.4 ~ 24.8 TIG 10.2 ~ 16.4	MMA 20.4 ~ 27.2 TIG 10.2 ~ 18.0		
Nominālais darba cikls (X) (novērtēts pie 40°C)	%	MMA 120A @ 25% TIG 160A @ 25%	MMA 180A @ 25% TIG 200A @ 25%	MMA 120A @ 25% TIG 160A @ 25%	MMA 180A @ 25% TIG 200A @ 25%		
Loka spēka diapazons	A	0 ~ 60					
Karstā starta diapazons	A	0 ~ 60					
Pirmsplūsmas laiks	S	0 ~ 3					
Pečplūsmas laiks	S	0 ~ 15					
Sākotnējā un beigu strāva	A	5 ~ 200	5 ~ 160	5 ~ 200	5 ~ 160		
Bāzes strāva	A	5 ~ 200	5 ~ 160	5 ~ 200	5 ~ 160		
Slīpuma augšup/lejup laiks	S	0 ~ 10					
Impulsu frekvence DC	Hz	N/A		0.5 ~ 200			
Pulse Duty	%	N/A		10 ~ 90			
Punktu metināšanas laiks	S	0.1 ~ 10					
Bezslodzes spriegums (OCV) (U0)	V	68					
VRD spriegums (Ur)	V	10.5					
Loka sākuma režīms	-	HF / Lift					
Efektivitāte	%	84					
Dikstāvēs valsts vara	W	< 50					
Spēka faktors	COS Φ	0.99					
Standarta	-	EN60974-1					
Aizsardzības klase	IP	IP23S					
Izolācijas klase	-	H					
Troksnis	Db	< 70					
Darba temperatūras diapazons	°C	-10 ~ +40					
Uzglabāšanas temperatūra	°C	-25 ~ +55					
Izmērs (ar rokturi)	mm	453 x 150 x 313 (LxWxH)					
Neto svars	Kg	8.4					
Kopējais svars	Kg	13					


Lūdzu, nesmiest vērā: Izgatavoto produktu atšķirību dēļ visi norādītie veiktspējas rādītāji, jaudas, izmēri, izmēri un svars ir tikai aptuveni. Sasnidzamā veiktspēja un vērtējumi lietošanas laikā var būt atkarīgi no pareizas uzstādišanas, lietojuma un lietošanas, kā arī no regulāras apkopes un apkopes.

VADĪBAS IERĪČU APRAKSTS - ET-200

Skats no priekšas


1. Mašīnas pārnēsāšanas rokturis
2. Digitālais lietotāja vadības panelis (sīkāku informāciju skatiet apakšā)
3. Bezvadu tālvadības pults (pēc izvēles)
4. "+" Izejas spale*, Savienojums darba skavas TIG režimā
5. Aizsarggāzes izplūdes savienotājs
6. "-" Izejas spale*, TIG degļa savienojums TIG režimā
7. Vadu tālvadības pults 9 kontaktu ligzda
8. levades strāvas kabelis
9. Aizsarggāzes ieplūdes šķūtene

* Panela ligzdas izmērs ir 35/50 mm

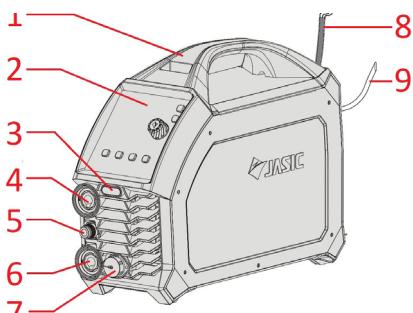


Skats no aizmugures

10. Mašīnas pārnēsāšanas rokturis
11. IESLĒGTS/IZSLEĢTS strāvas padeves slēdzis
12. Aizsarggāzes ieplūdes savienotājs
13. Aizmugurejais panelis ar integrētām dzesēšanas atverēm
14. levades strāvas kabelis

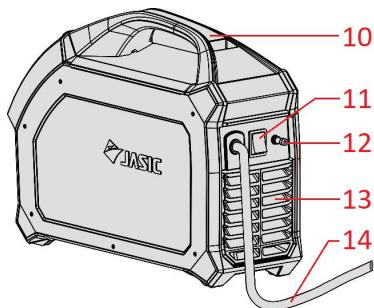

VADĪBAS PANELIS

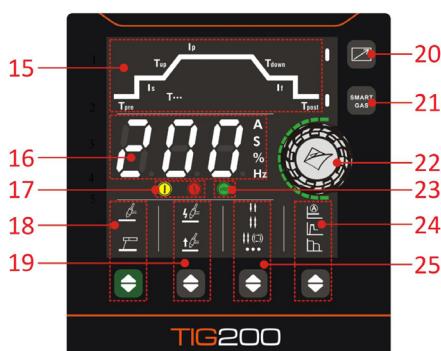


15. TIG parametru displeja laukums
16. Digitālais displeja logs
17. Brīdinājuma indikatori
18. Līdzstrāvas TIG un MMA metināšanas procesa izvēles slēdzis un indikatori
19. HF un Lift TIG izvēles slēdzis un indikatori
20. Tālvadības pults ieslēgšanas slēdzis un indikators
21. Viedais gāzes ieslēgšanas slēdzis un indikators
22. Parametru regulēšanas poga
23. VRD funkcijas indikators
24. MMA parametru izvēles slēdzis un indikatori
25. TIG degļa pogas vadības režima izvēles slēdzis un indikatori

VADĪBAS IERĪČU APRAKSTS - ET-200P

Skats no priekšas


1. Mašīnas pārnēšanas rokturis
2. Digitālais lietotāja vadības panelis (sīkāku informāciju skatiet apakšā)
3. Bezvadu tālvadības pults (pēc izvēles)
4. "+" Izejas spalīe*, Savienojums darba skavas TIG režimā
5. Aizsarggāzes izplūdes savienotājs
6. "-" Izejas spalīe*, TIG degļa savienojums TIG režimā
7. Vadu tālvadības pults 9 kontaktu ligzda
8. levades strāvas kabelis
9. Aizsarggāzes ieplūdes šķūtene

* Paneļa ligzdas izmērs ir 35/50 mm

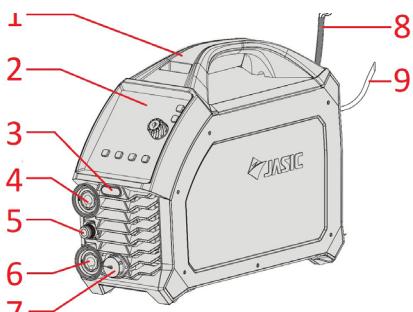


Skats no aizmugures

10. Mašīnas pārnēšanas rokturis
11. IESLĒGTS/IZSLĒGTS strāvas padeves slēdzis
12. Aizsarggāzes iepļūdes savienotājs
13. Aizmugurejais panelis ar integrētām dzesēšanas atverēm
14. levades strāvas kabelis

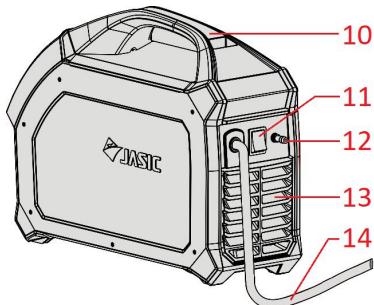

VADĪBAS PANELIS

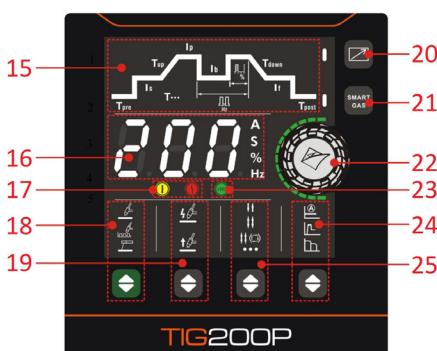


15. TIG parametru displeja laukums
16. Digitālais displeja logs
17. Brīdinājuma indikatori
18. DC TIG, DC Pulse TIG un MMA metināšanas procesa izvēles slēdzis un indikatori
19. HF un Lift TIG izvēles slēdzis un indikatori
20. Tālvadības pults ieslēgšanas slēdzis un indikators
21. Viedais gāzes ieslēgšanas slēdzis un indikators
22. Parametru regulēšanas poga
23. VRD funkcijas indikators
24. MMA parametru izvēles slēdzis un indikatori
25. TIG degļa pogas vadības režīma izvēles slēdzis un indikatori

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšana

Īpašnieks/lietotājs ir atbildīgs par šīs metināšanas iekārtas uzstādīšanu un lietošanu saskaņā ar šo lietošanas instrukciju. Pirms šīs iekārtas uzstādīšanas īpašniekam/lietotājam ir jāveic iespējamās briesmas apkārtējā teritorijā.

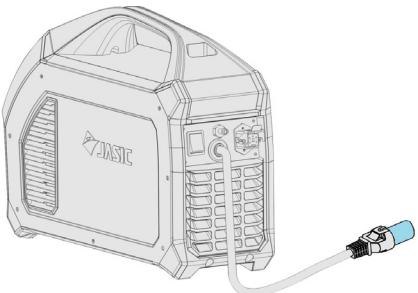

Izpakošana

Pārbaudiet, vai uz iepakojuma nav bojājumu pazīmju.

Uzmanīgi nonemiet iekārtu un saglabājiet iepakojumu vai vismaz līdz uzstādīšanas pabeigšanai.

Ja kādas preces trūkst vai tā ir bojāta, vispirms sazinieties ar savu piegādātāju.

Pacelšana

Jasic ET-200P ACDC ir iebūvēts rokturis, lai to varētu viegli pacelt tikai ar roku. Vienmēr pārliecinieties, ka mašīna tiek pacelta un transportēta droši un droši.

Atrašanās vieta

Mašīna jānovieto piemērotā vietā un vidē. Jāuzmanās, lai izvairītos no mitruma, putekļiem, tvaika, eļļas vai kodīgām gāzēm. Novietojiet uz drošas līdzēnas virsmas un nodrošiniet, lai ap iekārtu būtu pietiekams attālums, lai nodrošinātu dabisku gaisa plūsmu. Neizmantojiet sistēmu lietū vai sniegā.

Novietojiet metināšanas strāvas padevi atbilstoša barošanas punkta tuvumā, nodrošinot, ka ap iekārtu atstājat vismaz 30 cm brīvas vietas, lai nodrošinātu pareizu ventilāciju.

Pirms lietošanas vienmēr novietojiet iekārtu uz stingras līdzēnas virsmas, lai tā nevarētu apgāzties. Nekad neizmantojiet iekārtu uz sāniem. Lielākā daļa metālu, tostarp nerūsējošais tērauds, metinot vai griežot, var izdalīt toksiskus dūmus.

Lai aizsargātu operatoru un cītus apgabalā strādājošos, ir svarīgi nodrošināt atbilstošu ventilāciju darba zonā, lai nodrošinātu, ka gaisa kvalitātes līmenis atbilst visiem vietējiem un valsts standartiem.



Sekojošai darbībai ir nepieciešamas pietiekamas profesionālas zināšanas par elektriskajiem aspektiem un visaptverošas drošības zināšanas. Visi savienojumi jāveic ar izslēgtu strāvas padevi. Nepareizs ievades spriegums var sabojāt iekārtu.

Elektrības trieciens var izraisīt nāvi; pēc iekārtas izslēgšanas iekārtā joprojām ir augsts spriegums, tādēļ, **noņemot pārsegus, vismaz 10 minūtes nepieskarieties nevienai no iekārtas spriegumaktīvajām daļām.** Nekad nepievienojiet iekārtu elektrotiklam ar **noņemtiem paneliem.** Šīs iekārtas elektrisko pieslēgšanu veic atbilstoši kvalificēts personāls, un tie jāveic ar izslēgtu strāvas padevi. **Nepareizs spriegums var sabojāt iekārtu.**

Ieejas strāvas pieslēgums

Pirms iekārtas pievienošanas jums jāpārliecinās, vai ir pieejams pareizais padeve. Sīkāka informācija par mašīnas prasībām ir atrodama mašīnas datu plāksnītē vai tehnisko specifikāciju tabulā, kas parādīta šīs rokasgrāmatas 13. lpp. Šīs aprīkojums vienmēr ir jāpievieno kvalificētai kompetentai personai. Vienmēr pārliecinieties, ka iekārtā ir pareizi iezemēta.

UZSTĀDĪŠANA

1. Pārbaudiet ar multimetru, lai pārliecinātos, ka ieejas sprieguma vērtība ir norādītajā ieejas sprieguma diapazonā.
2. Pārliecinieties, vai metinātāja strāvas slēdzis ir izslēgts.
3. Pievienojiet ievades tūkla kabeļa vadus pareiza izmēra kontaktdakšai, pārliecinoties, ka strāva, nulles un zemējuma vadi ir pievienoti pareizi.
4. Pārliecinieties, vai strāvas padeves drošinātājs ir pareizi novērtēts pievienotajai iekārtai.
5. Stingri pievienojiet iekārtas strāvas kontaktdakšu atbilstošajai barošanas ligzdai.



Lūdzu, nesmete vērā: Ja iekārtā ir jādarbina ar gariem pagarinātājiem, lūdzu, izmantojet pagarinātāju ar lielāku kabeļa šķērsgriezuma laukumu, lai samazinātu sprieguma kritumu, lūdzu, konsultējieties ar elektriķi vai elektrības piegādātāju, lai uzzinātu ieteicamo izmēru.

Gāzes savienojumi

Gāzes regulators ir paredzēts, lai samazinātu un kontrolētu augstspiediena gāzi no cilindra vai caurulvada līdz darba spiedienam, kas nepieciešams Jasic TIG iekārtai.


Pirms regulatora uzstādīšanas notīriet balona vārstā izvadu. Saskaņojiet regulatoru ar cilindru un pirms pievienošanas pārliecinieties, ka regulators un regulatora ieplūde un cilindra izplūde atbilst. Pievienojiet regulatora ieplūdes savienojumu ar cilindru un cieši pievelciet to (nepārvelciet) ar piemērotu uzgriežu atslēgu. Ja izmantojat gāzes plūsmas mēritāju, pievienojiet to regulatora kontaktligzdai. Pievienojiet gāzes šķūteni regulatororam/plūsmas mēritājam, kas tagad atrodas uz aizsarggāzes balona, un otru galu pievienojiet gāzes kontaktligzdai mašīnas aizmugurējā panelī.

Kad regulators ir pievienots cilindram, vienmēr stāviet vienā regulatora pusē un tikai tad lēnām atveriet cilindra vārstu. Lēnām grieziet regulēšanas pogu (pulksteņrādītāja virzienā), līdz izplūdes mēritājs norāda, ka esat iestatījis vajadzīgo plūsmas ātrumu. Lai samazinātu gāzes plūsmas ātrumu, pagrieziet regulēšanas pogu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz uz mēritāja/plūsmas mēritāja tiek parādīts vajadzīgais plūsmas ātrums.



Izejas strāvas savienojumi

ievietojot darba atgriešanas vada, MMA elektrodu turētāja vai TIG degļa adaptera kabeļa spraudni metināšanas iekārtas priekšējā paneļā skalošanas ligzdā, pagrieziet to pulksteņrādītāja virzienā, lai pievilktu. Ir joti svarīgi katru dienu pārbaudīt šos barošanas savienojumus, lai pārliecinātos, ka tie nav kļuvuši valīgi, pretējā gadījumā, lietojot zem slodzes, var rasties loka veidošanās.

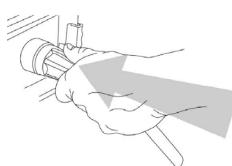


Vispārējs bibliotēkas attēls

VADU TĀLVADĪBAS PULTS UZSTĀDĪŠANA

Vadu rokas tālvadības pults savienojums (standarta)

Standartā EVO TIG 200P ACDC iekārta ir aprīkota ar 9 kontaktu tālvadības pults ligzdu (1). Tas ļauj atbilstošo rokas tālvadības pults vai kājas pedāļa 9 kontaktu spraudni (2) pievienot tieši iekārtai, lai piedāvātu lietotājam tālvadības pulti.

Lūdzu, nēmiet vērā: Pirms uzstādīšanas pārbaudiet, vai iekārta atbalsta vadu rokas tālvadības pulti.

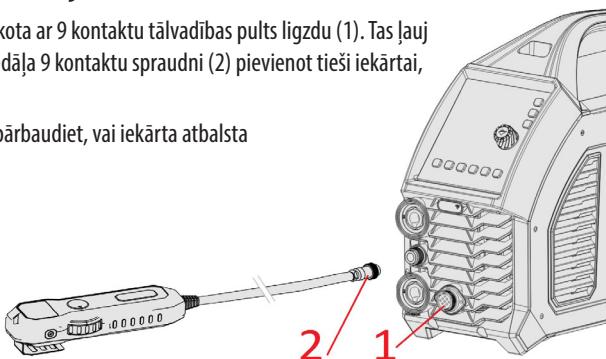


Bezvadu tālvadības pults (pēc izvēles)


EVO TIG iekārtu klāsta opcija ir tāda, lai operators varētu bezvadu režīmā kontrolēt metināšanas strāvu. Lai to iespējotu, jums būs jāievieto papildu attēlā saskarnes modulis.

Bezvadu uztvērēja modula uzstādīšana

1. Noņemiet plastmasas vāciņu "A", kas parādīts attēlā pa labi, un uzstādiet bezvadu uztvērēja moduli, kā parādīts attēlā.
2. Noņemiet mašīnas kreisā sānu vāka skrūves.
3. Noņemiet sprādzi no iekārtas priekšējā paneļa iekšpuses un izvelciet kontaktdakšu.
4. Ievietojet bezvadu uztvērēja moduli "B" priekšējā paneli un pēc tam pievienojet uztvērēja modula savienojuma līniju ar CNS ligzdu uz galvenās plates.

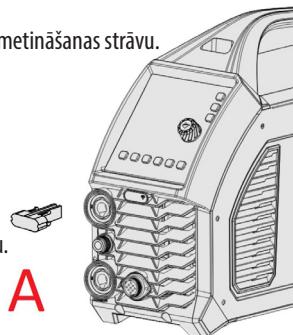

Lūdzu, nēmiet vērā: Pirms uzstādīšanas pārbaudiet, vai iekārta atbalsta bezvadu rokas tālvadības pulti.

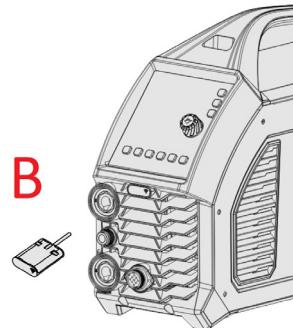


Lai veiktu šādu darbību, ir nepieciešamas pietiekamas profesionālas zināšanas par elektriskajiem aspektiem un visaptverošas drošības zināšanas. Pārliecinieties, vai iekārtas ievades kabelis ir atvienots no elektīras padeves, un pagaidiet 5 minūtes pirms mašīnas pārsegu noņemšanas.

PRIEKŠĒJĀ PANELĀ DISPLEJS



1. TIG parametru izvēles apgabals: Nospiežot regulešanas pogu (8), atlases zonā tiks iezīmēta regulējamā parametra gaismas diode (modelis ET-200 nerāda impulsa opciju).
2. Digitālais skaitītājs: parāda iepriekš iestatīto un faktisko strāvu, kā arī parāda parametru regulešanas iestatījumus kopā ar kļūdu kodiem (skatīt zemāk).
3. Brīdinājuma indikatori:
 - a. Ja iekārta pārkarst, iedegsies dzeltenā brīdinājuma gaismas diode.
 - b. Sarkanā brīdinājuma gaismas diode iedegsies, ja iekārta saskarsies ar zemu vai pārmērīgu ieejas tīkla spriegumu.
 - c. VRD indikators VRD (Voltage Reduction Device) gaismas diode iedegsies, kad iekārta ir MMA režīmā un ir iespējota VRD funkcija.
4. TIG, TIG impulsa un MMA selektors un indikatori: Jauj operatoram pārslēgties starp MMA un TIG metināšanas režīmiem, izmantojot zemāk esošo zaļo pogu (modelim ET-200 nav impulsa režīma).
5. TIG palaišanas režīma izvēles slēdzis (kontakta vai bezkontakta aizdedze): Nospiežot šo slēdzi, jūs izvēlaties HF loka palaišanas aizdedzi vai paceļat loka aizdedzi TIG režīmā, un iedegsies atbilstības indikators.
6. Tālvadības pults izvēle: Nospiežot šo pogu, pašreizējā vadība no panela tiks iestatīta uz tālvadības ierīci, piemēram, kājas pedāli vai TIG lāpas tālvadības potenciometru, kā arī MMA tālvadības ierīci.
7. Viedās gāzes atlase. Šī funkcija automātiski saskaņos pēcplūsmas gāzes laiku ar lietotāja parametru iestatīšanu TIG režīmā (ja ir IESLĒGTS Smart Gas, jūs nevarat pieķūt pēc gāzes laika opcijai).
8. Regulēšanas vadības poga/poga: Nospiežot vadības pogu, varat rītināt mašīnas parametrus un pēc tam uz atlasiņā parametra var pagriezt vadības pogu, kas jauj pielāgot atlasiņo parametru iestatījumu, kas redzams vadības paneļa digitālajā displejā.
9. MMA parametru izvēles zona: Nospiežot regulēšanas slēdzi, jums būs pieķuve MMA metināšanas strāvas, karstās palaišanas un loka spēka kontroles MMA parametru regulešanai.
10. Degļa sprūda slēdža izvēles apgabals: izmantojiet šo selektora pogu, lai izvēlētos 2T, 4T, cikla vai vietas režīmu TIG degļa slēdža vadībai.

VADĪBAS PANELIS - FUNKCIJAS

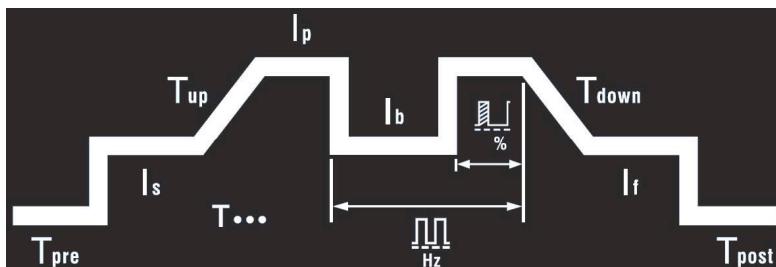

TIG parametru izvēles apgabals, kā parādīts iepriekš, parāda procesa plūsmu TIG metināšanas laikā. Nospiežot regulēšanas vadības ciparripu, tiks izcelta I_p indikatora LED, un pēc tam pagriezot vadības ripu, jūs ritinās citus parametrus atlases apgabala.

Lūdzu, nesmiet vērā: lepriekš redzamais attēls ir no modeļa ET-200P TIG impulsa režīmā.

T_{pre}	Gāzes priekšplūsmas laika indikators, kad šī parametra gaismas diode ir IESLĒGTA, tas norāda, ka priekšplūsmas gāzes laiku var noregulēt no 0 līdz 3 sekundēm, kas parādīts augstāk esošajā displejā.
I_s	Sākotnējās strāvas indikators, kad parametra LED ir IESLĒGTS, tas norāda, ka sākotnējo strāvu var noregulēt no 5 līdz 200 ampēriem (vai 5 ~ 160 ampēriem 115 V režīmā), kas parādīts vadības panela displejā.
T_{up}	Up-slopen laika indikators. Kad indikators ir IESLĒGTS, augšupvērsto strāvas laiku var noregulēt no sākotnējās līdz maksimālajai strāvai no 0 līdz 10 sekundēm, kas tiek parādīts vadības panela displejā iepriekš.
I_p	Maksimālās strāvas indikators būs IESLĒGTS, kad tas ir atlasīts, un maksimālo metināšanas strāvu var regulēt no 5 ~ 200 ampēriem (vai 5 ~ 160 ampēriem 115 V režīmā), kas parādīts vadības panela displejā.
I_b	Bāzes strāvas indikators, kad indikators ir ieslēgts (tikai impulsa režīmā), var iestatīt zemāko strāvas vērtību, un tā ir regulējama no 5 ~ 200 ampēriem (vai 5 ~ 160 ampēriem 115 V režīmā) (I_b nav iekļauts modeļi ET-200)
T_{down}	Nolaišanās laika indikators. Kad indikators ir IESLĒGTS, lejupsliedes strāvas laiku var noregulēt no maksimālās līdz galīgajai strāvai no 0 līdz 10 sekundēm, kas tiek parādīts vadības panela displejā iepriekš.
I_f	Pabeigšanas strāvas indikators, kad parametra LED ir IESLĒGTS, tas norāda, ka galīgo strāvu var noregulēt no 5 ~ 200 ampēriem (vai 5 ~ 160 ampēriem 115 V režīmā), kas tiek parādīts vadības panela displejā iepriekš.
T_{post}	Gāzes pēcplūsmas laika indikators, kad šī parametra gaismas diode ir IESLĒGTA, tas norāda, ka pēcplūsmas gāzes laiku var regulēt no 0 līdz 15 sekundēm, kas tiek parādīts vadības panela displejā iepriekš.
$T_{...}$	Punkta metināšanas laika indikators. Kad indikators ir ieslēgts, tas norāda punktmetināšanas laiku, kas tiek parādīts vadības panela displejā. To var noregulēt no 0,1 līdz 10 sekundēm.
$\frac{Hz}{Hz}$	TIG impulsa režīmā iedegsies impulsa frekvences indikators, lai norādītu, ka impulsa frekvenci var regulēt un starp vērtībām no 0,5 līdz 200 Hz (modeļi ET-200 impulsa frekvence nav pieejama)
$\frac{\%}{\%}$	TIG impulsa režīmā iedegsies impulsa darba cikla indikators, norādot, ka maksimāla strāvas laika un impulsa perioda attiecību var noregulēt no 10 līdz 90%. (Modeļim ET-200 impulsa platums nav pieejams)

VADĪBAS PANELIS - FUNKCIJAS

Digitālais displejs

Digitālais skaitītājs, kā parādīts pa labi, parāda iepriekš iestatītas un faktiskās strāvas vērtības, laika iestatījumus, frekvences vērtības, procentus, klūdu kodus un citus parametru iestatījumus, kad tas ir atlasīts.



Kad iekārta neveic metināšanu, automātiski tiks parādīta iepriekš iestatītā metināšanas strāvas vērtība. Kad iekārta metina, tiek parādīta "faktiskā" izējas metināšanas strāvas vērtība.

Kad rūpničas iestatījumi ir atjaunoti, tiek parādīta atpakaļskaitīšana. Sērijas numuru var izsaukt un parādīt displejā.

Kad iekārtai rodas klūme, tiek parādīts klūdas kods, kas attiecas uz klūdu.

- Indikators "A" iedegas, kad tiek regulēts strāvas stiprums vai ir strāva.
- Indikators "S" iedegas, kad tiek parādīts un tiek regulēts laika parametrs.
- Indikators "Hz" iedegas, kad tiek parādīts un tiek regulēts frekvences parametrs.
- Indikators "%" iedegas, kad tiek parādīts procentuālais parametrs un tiek regulēts.

Parametru regulēšanas grozāmā poga

Šo daudzfunkcionālo vadības pogu izmanto, lai ritinātu dažādus metināšanas iekārtas parametrus.

Atkarībā no izvēlētā metināšanas procesa, pagriežot vadības pogu, operators var izvēlēties nepieciešamos metināšanas procesa parametrus, pēc tam, nospiežot vadības pogu, iedegsies parametra gaismas diode, un pēc tam, pagriežot, varat veikt nepieciešamo regulēšanu. nospiežot vadības pogu un vēlreiz nospiežot vadības pogu, iestatījums tiek saglabāts, un to apstiprina, kad LED pārstāj mirgot un parametrs tiek saglabāts.



Izvēlētais paramets un parametru vērtības tiek parādītas ar parametru LED, kā arī uz digitālā displeja skaitītājiem, un gaismas diodes blakus skaitītājam norāda, vai parametrs ir ampēri, sekundes, % vai Hz, kā parādīts iepriekš.

Metināšanas laikā, pagriežot regulēšanas vadības pogu, tiek noregulēts izvēlētais parametrs, un šie iestatījumi tiek atzīmēti arī ar zaļo gaismas diožu masīvu, kas riņķo ap vadības skalu.

Brīdinājuma indikatori

Pārmēriņa temperatūra


Pārkāršanas indikatora gaisma norāda, ka iekārta ir iekļuvusi pārkāršanas aizsardzībā un ir apstādinājusi metināšanas izvadi, iekārta atkārtoti aktivizēsies, kad iekārta būs atdzisīs.

Virs strāvas

Virsstrāvas indikators norāda, ka iekārta ir iegājusi pārstrāvas aizsardzībā un ir apturējusi izvadi. Atiestatiet iekārtu, izslēdzot un pēc tam atkal ieslēdzot.

Lūdzu, nemiet vērā: Ja iepriekš minētās klūdas joprojām pastāv, skatiet 28. lpp., lai veiktu rūpničas atiestatīšanu

VADĪBAS PANELIS - FUNKCIJAS

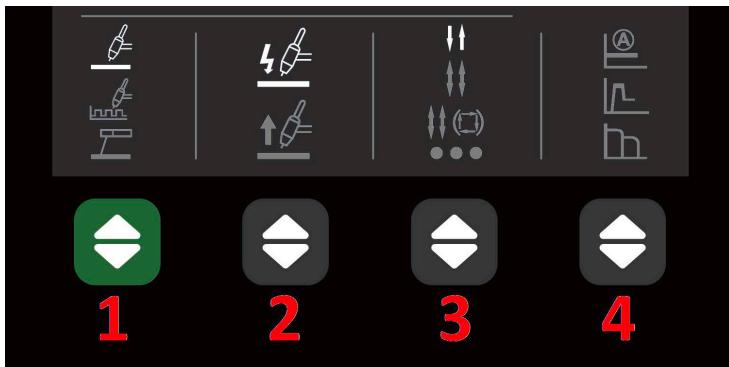

Šīs TIG un MMA opciju zonas (parādītas iepriekš) ir sadalītas 4 zonās: TIG un MMA metināšanas procesa režīms, HF loka aizdedzes slēdzis vai nu HF aizdedzei vai pacelšanas TIG loka palaišanai, TIG degļa palaišanas režīms un MMA vadības ierīces, kas ir aprakstītas nedaudz. sīkāk, kā norādīts zemāk:

1. Metināšanas režīma izvēles slēdzis

Metināšanas režīma izvēles zonā ir metināšanas režīma indikatori, kā arī TIG, TIG impulsa un MMA režīma izvēles slēdzis. (Iepriekš redzamais attēls ir ET-200P vadības panelis, jo modelim ET-200 nav impulsa funkcijas). Nospiežot TIG režīma izvēles taustīju, varēsiet izvēlēties vajadzīgo metināšanas režīmu un atbilstoši jūsu izvēlei iedegsies atbilstošais indikators.

2. TIG metināšanas režīma palaišanas metode

TIG loka aizdedzes veids:

- Nospiediet taustīju (Nr. 2 augstāk) un, kad HF (augšējais) indikators ir IESLĒGTS, jūs esat ieslēdzis HF loka aizdedzi.
- Nospiediet taustīju vēlreiz un, kad pacelšanas loka (apakšējais) indikators ir IESLĒGTS, jūs esat ieslēdzis pacelšanas loka aizdedzi. Kad šajā režīmā volframu novietojat saskarē ar apstrādājamo priekšmetu, nospiediet degļa sprūdu, tad lēnām paceliet degli, lai sāktu TIG metināšanas loku.

3. TIG lāpas palaišanas režīmi

Lāpas palaišanas funkciju režīmi: 2T, 4T, atkārtošana un spotēšana. Nospiediet taustīju 'No3', lai izvēlētos vajadzīgo metināšanas palaišanas režīmu, un atkarībā no izvēlētās TIG degļa palaišanas opcijas iedegsies atbilstošais LED indikators, sīkāku informāciju skatiet 36. un 37. lpp.

4. MMA parametru atlases zona

Šajā apgabalā ir MMA parametri, kurus var atlasīt. Kad esat izvēlējies MMA režīmu (kā aprakstīts 1. punktā iepriekš), varēsiet nospiest parametru režīma taustīju, lai cirkulētu caur MMA strāvas izvadi, karstās palaišanas un loka spēka funkcijām, un atbilstoši jūsu izvēlei iedegsies atbilstošais indikators.

Viedā gāzes funkcija



Nospiežot Smart Gas slēdzi, šī funkcija tiks iespējota, un, kad tā būs aktīva, indikators iedegsies, norādot, ka iekārtā ir viedās gāzes režīmā. Šī funkcija automātiski saskanojis atbilstošo pēcplūsmas laiku atbilstoši lietotāja metināšanas specifikācijām, kas efektīvi palīdz samazināt aizsarggāzes patēriņu.

VADĪBAS PANELIS - FUNKCIJAS

Tālvadības pults izvēle



Tālvadības pults ļauj lietotājam izvēlēties pašreizējo vadību no priekšējā paneļa vai tikt vadīta attālināti, izmantojot 9 kontaktu vadības ligzdu vai papildu bezvadu vadību MMA un TIG tālvadības ierīcēm.

LED indikators blakus tālvadības pogai norāda, vai tālvadības pults ir iespējota vai nav.

- Ja gaismas diode ir IZSLĒGTA, strāvas vadība notiek, izmantojot vadības paneļu, un paneļa regulēšanas skala mainīs metināšanas strāvas stiprumu.
- Ja LED ir IESLĒGTS, pievienotā vadu vai bezvadu rokas/pēdas vadības ierīce sāks metināšanas procesu un kontrolēs strāvas stiprumu ampēros.

MMA režīmā varat izmantot arī tālvadības strāvas vadības ierīci, kas kontrolēs MMA strāvas stiprumu. Kad ir uzstādīts kājas pedālis, nospiežot kājas pedāli, palielinās metināšanas strāva, un, atlaižot kājas pedāli, metināšanas strāva samazināsies.

Tālvadības pults ir efektīva gan TIG, gan MMA režīmā.

VRD indikators



VRD LED iedegasies, kad iekārta ir MMA režīmā un ir iespējota VRD funkcija. Kad iedegas VRD indikators, izejas spriegums ir 11,5 V.

Lūdzu, nemiet vērā:

- VRD gaismas diode nodzīsis, kad tiks izveidots metināšanas loks.
- VRD var atspējot, lai gan šim uzdevumam ir nepieciešams tehnīķis, lūdzu, sazinieties ar savu piegādātāju, lai iegūtu sīkāku informāciju.

VADĪBAS PANELIS - IESTATĪJUMI

Konfigurācijas iestatījumi (inženieru režīms)

Gaidīšanas laika regulēšana

Gaidīšanas laiks ir funkcija, kas, ja operators neveic nekādas darbības ar Jasic TIG iekārtu, pēc iepriekš noteikta laika (Rūpniecīcas laiks: 10 minūtes) iekārta pāries gaidīšanas (miega) režīmā.

Lai atvērtu iestatījumu ekrānu, nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu "Pašreizējo iestatījumu skalas pogu", un displejā tiks parādīts, ka atpakaļskaitīšana sāksies no 3 sekundēm līdz nullei.



Lai piekļūtu gaidstāves laikam, vēlreiz nospiediet vadības rīpu, lai ievadītu šo parametru.

Tagad pagrieziet vadības rīpu pulksteņrādītāja virzienā/pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai mainītu gaidstāves reakcijas laiku.

Ir pieejami četri līmeņi, no kuriem izvēlēties: 0, 5, 10 un 15 (kur 0 nozīmē invalīdu). 5, 10 un 15 atbilst reakcijas laikiem minūtēs. (noklusējuma vērtība ir 10.)

Izvēloties izvēlēto reakcijas laiku, nospiediet vadības rīpu, lai saglabātu pašreizējos iestatījumus. Pēc tam nospiediet metināšanas režīma pogu lai pabeigtu darbību un izietu.

Gaidstāves funkcija ir pieejama tikai TIG režīmā.

Iekārta nepāries gaidstāves režīmā, ja ir pievienota vadu pēdas vadība.



Ja iekārta netiek izmantota noteiktā laika periodā (piemēram, 10 minūtes), iekārta pāries gaidīšanas režīmā, kurā ierīce izslēdzas, un displeja paneli mirgos tikai pirmā cipara vidējā josla. Zibspuldzes frekvence ir 1 mirkšķināt sekundē.

Iekārta nekavējoties pamodisies un ekrānā tiks parādīti iepriekšējie dati, kad tiek nospiepts degļa sprūda, tālvadības ierīce vai kāda no vadības paneļa pogām.

Ieejas pārsprieguma un zemsprieguma aizsardzība

Piekļūstot inženieru konfigurācijas ekrānam, nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu "Pašreizējo iestatījumu skalas pogu", un displejā redzēsiet, ka atpakaļskaitīšana sāksies no 3 sekundēm līdz nullei, kad atpakaļskaitīšana būs pabeigta, paneli tiks parādīts "F01".



Lai piekļūtu ieejas sprieguma aizsardzībai, grieziet vadības rīpu, līdz displejā tiek parādīts "F02", un vēlreiz nospiediet vadības rīpu, lai piekļūtu šim parametram.

Tagad pagrieziet vadības rīpu pulksteņrādītāja virzienā/pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai mainītu pārsprieguma un zemsprieguma aizsardzības iestatījumu uz vienu no:
0 = izslēgts un 1 = IESLĒGTS (ieslēgts).

Pēc izvēles veikšanas nospiediet vadības rīpu, lai saglabātu izvēlēto iestatījumu, un pēc tam nospiediet metināšanas režīmu pogu, lai pabeigtu darbību un izietu.

Šī opcija rūpniecībā ir iestatīta uz IESLĒGTS. Pirms traucējat šo iestatījumu, sazinieties ar Jasic tehnisko dienestu.

VADĪBAS PANELIS - FUNKCIJAS

Konfigurācijas iestatījumi (inženieru režīms)

Atjaunot rūpnīcas iestatījumus



Lai atiestatītu ET-200 vai ET-200P rūpnīcas iestatījumus, nospiediet un turiet metināšanas režīmu nospiediet pogu 5 sekundes, lai atjaunotu vīsus rūpnīcas iestatījumus.

Pēc pogas turēšanas 1 sekundi displeja logā tiks parādīts sākums no 3 līdz nullei. Kad atpakaļskaitīšana beidzas, tiek atjaunoti rūpnīcas iestatījumi. Ja poga tiek atlaista pirms atpakaļskaitīšanas beigām, atjaunošana nenotiks.

Rūpnīcas iestatījumi ir tādi, kā parādīts tabulā zemāk.

Metināšanas parametrs	Vienība	MMA	DCTIG	DC Pulse TIG
Pirmsplūsmas laiks	Sekundes	-	0.5	0.5
Sākotnējā strāva	Amps	-	10	10
Slīpuma laiks	Sekundes	-	0.5	0.5
Maksimālā strāva	Amps	-	100	100
Bāzes strāva	Amps	-	-	50
Nogāzes laiks	Amps	-	0.5	0.5
Galiņa strāva	Amps	-	10	10
Pēcpļūsmas laiks	Sekundes	-	2	2
Punkta metināšanas laiks	Sekundes	-	1	-
Impulsu frekvence	Hz	-	-	50
Impulsu darba cikls	%	-	-	50
Metināšanas strāva	Amps	80	-	-
Karstā palaišanas strāva	Amps	30	-	-
Loka spēka strāva	Amps	30	-	-

Sērijas numura displejs



Kad iekārta atrodas dīkstāves stāvoklī (pirms metināšanas), nospiediet un 3 sekundes turiet gan metināšanas režīma pogu, gan parametru regulēšanas pogu (kā parādīts pa kreisi), lai parādītu iekārtas sērijas numuru.

Pagriezot kodētāju, operators varēs ritināt, lai displejā redzētu pilnu sērijas numuru. Nospiežot jebkuru taustiņu, sērijas numurs tiks izdzēsts no displeja.

Ja neveiks nevienu metināšanas darbību vai nepieskarsities nevienai vadības paneļa pogai, sērijas numurs pēc 20 sekundēm displejā tiks automātiski notīrīts.

VADĪBAS PANELIS - FUNKCIJAS

Vadu (pēdas pedālis / rokas) tālvadības pults

Trīs kontaktu tālvadības pults ligzda ir standarta komplektācijā uz iekārtas priekšējā panelē (izvēles informāciju skatiet 64. lpp. tālvadības pultis)

1. Pirms metināšanas nospiediet tālvadības pults funkciju  pogu, lai iespējotu tālvadības pults funkciju.
2. Indikators  iedegsies, norādot, ka tālvadības funkcija ir iespējota. Ja ir pievienots tālvadības pults, tālvadības ierīce kontrolē metināšanas strāvu. Ja nav pievienots tālvadības pults, metināšanas strāva tiek kontrolēta ar paneļa vadības riteni.
3. Ja indikators  nedeg, tas norāda, ka tālvadības pults funkcija nav aktīva un metināšanas strāva tiek kontrolēta ar priekšējā paneļa vadības rīpu.

Bezvadu tālvadības pults (pēc izvēles)

(Bezvadu tālvadības pults interfeiss nav obligāts, tālvadības opcijas skatiet 48. lpp.)

1) Bezvadu savienojums pārī

Pirms metināšanas nospiediet un turiet paneļa tālvadības pults funkcijas pogu  un savienošanas pārī pogu  no bezvadu tālvadības pults vienlaikus turiet nospiest 2 sekundes, lai veiktu bezvadu tālvadības pults savienošanu pārī.



Savienošanas pārī laikā bezvadu uztvērēja moduļa zilais indikators  mirgo, pēc veiksmīgas savienošanas pārī indikators  tālvadības pults režīms ir ieslēgts.

Tajā pašā laikā bezvadu uztvērēja moduļa zilais indikators  būs pastāvīgi ieslēgts, un metinātāja displeja logā būs redzams "OK".

Pēc veiksmīgas savienošanas pārī metināšanas strāvu var regulēt ar "+" vai "-" pogām uz bezvadu tālvadības pults.

Strāvas diapazons ir no iekārtas minimālās līdz maksimālajai strāvas vērtībai, kas iepriekš tika parādīta kā iepriekš iestatīta strāva paneli.


2) Bezvadu savienojuma atvienošana

Kad tālvadības pults ir veiksmīgi savienota pārī, nospiediet tālvadības pults funkcijas pogu  panelī vai savienošanas pārī pogā  no bezvadu tālvadības pults uz 2 sekundēm, un tālvadības pults bezvadu savienojums tiks atvienots.

Pēc atvienošanas metinātāja displeja logā tiek parādīta rakstzīme "FAL" un bezvadu uztvērēja moduļa zaļais indikators  būs pastāvīgi ieslēgts.

TĀLVADĪBAS PULTS LIGZDA

Jasic TIG ET-200PACDC ir apriķots ar 9 kontaktu tālvadības pults ligzdu, kas atrodas uz priekšējā panelē, ko izmanto, lai savienotu dažādas tālvadības ierīces, piemēram: TIG degli ar sprūda slēdzi, TIG degli ar uzstādītu slēdzi un strāvas regulēšanas skalu, kājas pedālis vai citas līdzīgas ierīces, tostarp MMA tālvadības ierīces.

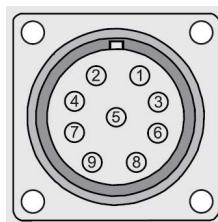

Detalizēta informācija par 9 kontaktu tālvadības ligzdu			
Pin Nr	Apraksts	Signāla simbols	Apraksts MMA
1	Potenciometrs (min)	VCC	Enerģijas padeve
2	Potenciometra tīrītājs	ASI	Analogais signāls
3	Potenciometrs (maks.)	A_GND	Analogais signāls GND
4	- (negatīvs)	DIG_SI -	Digitālais signāls -
5	+ (pozitīvs)	DIG_SI +	Digitālais signāls +
6	Parametru izvēle	TYPE1	Pedāļa kontrollera atpazīšana / Digitālā signāla izvēle
7	VEIDS	TYPE	Analogā signāla atpazīšana (savienots ar GND)
8	Lāpas slēdzis	TORSWI	Lāpas slēžņa signāls
9	Lāpas slēdzis/zemējums	GND	GND

Uzstādot 9 kontaktu tālvadības spraudni, pārliecinieties, ka, ievietojot spraudni, ir izlīdzināts atslēgas rievas, pēc tam pagrieziet vītņoto apkakli līdz galam pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas ir cieši pievilkts.

9 kontaktu spraudņa un skavas daļas numurs ir: JSG-PLUG-9PIN


Attālās ierīces aktivizēšana




Tāpat kā iepriekšējā lapā, lai aktivizētu tālvadības pulti, nospiediet tālvadības pogu, un tālvadības indikators iedegsies (kā parādīts pa kreisi), tas norāda, ka iekārtā ir gatava lietošanai ar tālvadības ierīci. Nospiežot tālvadības pogu vēlreiz, tālvadības pults tiks izslēgta.

Tālvadības ierīces vadība


Analogā lāpa

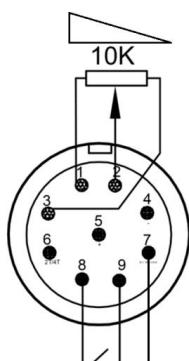

Pedāļa tālvadības pults

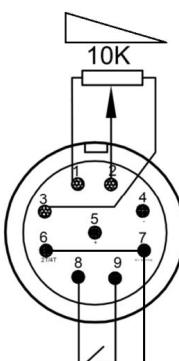

Digitālā lāpa

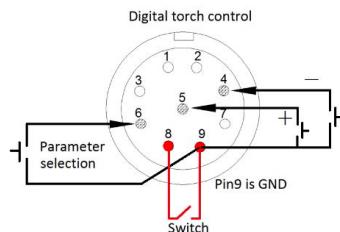

MMA IESTATĪŠANA

Izvades savienojumi

Elektrodu polaritāti parasti nosaka izmantotā metināšanas stieņa veids, lai gan parasti, izmantojot manuālās loka metināšanas elektrodus, elektrodu turētājs ir savienots ar pozitīvo spaili un darbs atgriežas pie negatīvās spailes.

Parasti pastāv divas līdzstrāvas metinātāja savienojuma metodes: DCEN un DCEP savienojums.


DCEN: metināšanas elektroda turētājs ir savienots ar negatīvu polaritāti, un sagatave ir savienota ar pozitīvu polaritāti.

DCEP: elektrodu turētājs ir savienots ar pozitīvu polaritāti, un sagatave ir savienota ar negatīvu polaritāti.

Operators var izvēlēties DCEN, pamatojoties uz parasto metālu un metināšanas elektrodu.

Vispārīgi runājot, DCEP ir ieteicams pamata elektrodiem (t.i., elektrodiem, kas savienoti ar pozitīvu polaritāti).

Ja jums ir šaubas, vienmēr skatiet elektrodu ražotāja datu lapu.

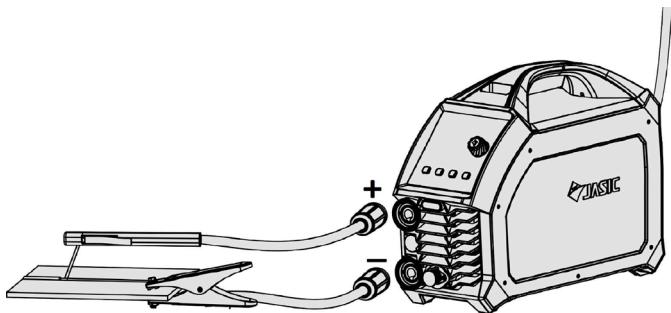


MMA metināšana

1. Pievienojot metināšanas kabeļus, pārliecinieties, ka iekārtas IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS slēdzis ir izslēgts, un nekad nepievienojet iekārtu elektrotiklam ar noņemtiem paneļiem.
2. levietojiet kabeļa spraudni ar elektrodu turētāju "+" ligzdā metināšanas iekārtas priekšējā panelī un pievelciet to pulksteņrādītāja virzienā.
3. levietojiet darba atgriešanas vada kabeļa spraudni metināšanas iekārtas priekšējā paneļa "-" ligzdā un pievelciet to pulksteņrādītāja virzienā.

Ja vēlaties izmantot garus sekundāros kabeļus (elektroda turētāja kabeli un/vai zemējuma kabeli), jums ir jānodošina, lai kabeļa šķērsgriezuma laukums tiek atbilstoši palielināts, lai samazinātu sprieguma kritumu kabeļa garuma dēļ.

Lūdzu, nesiet vērā:

Katru dienu pārbaudiet šos barošanas savienojumus, lai pārliecinātos, ka tie nav kļuvuši vajigi, pretējā gadījumā, lietojot zem slodzes, var rasties loka veidošanās.

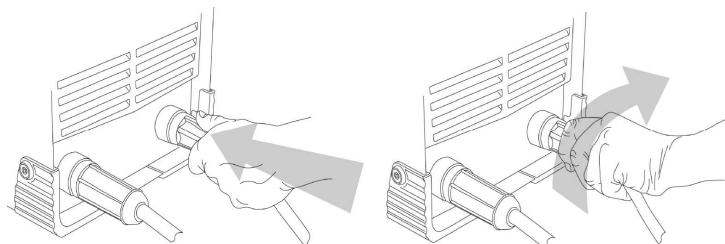

OPERĀCIJA - MMA



Pirms metināšanas darbības uzsākšanas pārliecinieties, ka jums ir piemērots acu aizsargs un aizsargtērs. Veiciet arī nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu visas personas, kas atrodas metināšanas zonā.

MMA metināšana



MMA (manuālā metāla loka metināšana), SMAW (ekranētā metāla loka metināšana) vai vienkārši stieņa metināšana. Metināšana ar stieņiem ir loka metināšanas process, kas izkausē un savieno metālus, karsējot tos ar loku starp pārklātu metāla elektrodu un darbu.

Ekranēšana tiek iegūta no elektroda ārējā pārklājuma, ko bieži sauc par plūsmu. Pildmetālu galvenokārt iegūst no elektroda serdes.

Elektrodu ārējais pārklājums, ko sauc par plūsmu, palīdz izveidot loku un nodrošina aizsarggāzi, un atdzesējot veido izdedžu pārklājumu, lai aizsargātu metinājumu no piesārņojuma.

Kad elektrods tiek pārvietots pa apstrādājamo gabalu pareizajā ātrumā, metāla serde nogulsnē vienmērīgu slāni, ko sauc par metināšanas lodziņu.

Pēc metināšanas vadu pievienošanas, kā aprakstīts iepriekš, pievienojiet iekārtu strāvas padevi un ieslēdziet iekārtu "ON", barošanas slēdzis atrodas iekārtas aizmugurējā panelī, novietojiet to pozīcijā "ON", paneļa indikators pēc tam iedegas, ventilators var sākt griezties, kad metināšanas iekārta ieslēdzas, un arī vadibas panelis iedegsies, norādot, ka iekārta ir gatava lietošanai, kā parādīts zemāk.

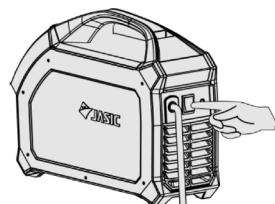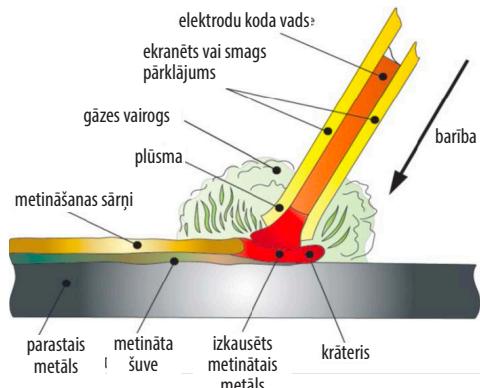


Uzmanību, abos izejas spailēs ir izejas spriegums.

Daži metināšanas modeļi ir aprīkoti ar viedā ventilatora funkciju. Kad strāvas padeve tiek ieslēgta pēc kāda laika pirms metināšanas sākuma, ventilators automātiski pārtrauks darboties. Pēc tam ventilators darbosies automātiski, kad sākas metināšana.

Tagad jūs varat pievienot metināšanas vadus, kā parādīts attēlā zemāk, pārliecinieties, vai elektrodu polaritāte ir pareiza, lai atbilstu izmantotajam metināšanas stieņam.

Kreisajā attēlā jūs ievērosiet, ka ir izvēlēts MMA (sarkanā krāsā) un ka ir atlasīts MMA parametrs strāvas kontrolei, un MMA strāva tiek regulēta ar vadibas ripu un ir iestātīta uz 130 ampēriem, kas tiek priekšskatīts displejā.

Jūs ievērosiet, ka tālvadības pults opcija ir izslēgta, tāpēc pašreizējā vadība notiek, izmantojot vadibas paneļa ciparripu.

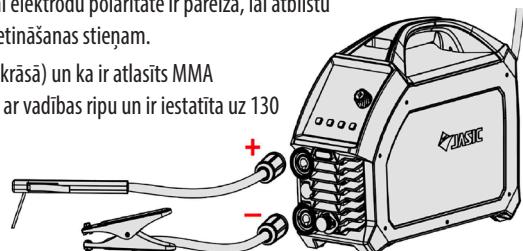

OPERĀCIJA - MMA



Pirms jebkuras metināšanas darbības uzsākšanas pārliecinieties, ka jums ir piemērots acu aizsargs un aizsargapgārbs, jo metināšanas stari, šķakatas, dūmi un augsta temperatūra var izraisīt personāla ievainojumus. Veiciet arī nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu visas personas metināšanas zonā, kas var radīt savainojumus.

MMA metināšana

Izvēlieties MMA metināšanas režīmu, spiežot zaļo bultiņu, līdz iedegas MMA simbols, kā parādīts attēlā pa labi (sarkanā krāsā).

MMA režīmā varat izvēlieties un pielāgot metināšanas strāvas, karstās palaīšanas strāvas un loka spēka parametrus, kā aprakstīts tālāk.

MMA strāvas regulēšanu tagad var veikt, izmantojot panela vadības regulēšanas ripu, un to var panākt, nospiežot pogu (kā parādīts pa kreisi), līdz tiek iezīmēta un izgaismota pašreizējā iestatījuma ikona. Pagriežot vadības ripu pulksteņrādītāja virzienā vai pretēji pulksteņrādītāja virzienam, metināšanas strāvas stiprums ampēros palielinās vai samazinās.

Lūdzu, nēmiet vērā: Metināšanas strāvas regulēšanu var veikt metināšanas laikā.

Lai izvēlētos MMA aizdedzes strāvu (palaīšanas strāvu), nos piediet pogu (kā parādīts pa kreisi), līdz iedegas aizdedzes strāvas ikona, tagad varat griezt regulēšanas vadības pogu, līdz augstākajā displejā tiek parādīti vēlamie aizdedzes pastiprinātāji. Pagriežot vadības ripu pulksteņrādītāja virzienā vai pretēji pulksteņrādītāja virzienam, starta strāva palielinās vai samazinās.

Lai izvēlētos MMA loka spēku (startēšanas strāvu), nos piediet pogu (kā parādīts pa kreisi), līdz iedegas loka spēka ikona. Tagad varat griezt regulēšanas vadības pogu, līdz augstākajā displejā tiek parādīti vēlamie aizdedzes pastiprinātāji. Pagriežot vadības ripu pulksteņrādītāja virzienā vai pretēji pulksteņrādītāja virzienam, tiks palielināta vai samazināta nepieciešamā loka spēka strāva.

Ja sekundārie kabelji (metināšanas kabelis un zemējuma kabelis) ir gari, izvēlieties kabeli ar lielāku šķērsgriezumu, lai samazinātu sprieguma kritumu.

VRD indikators

MMA režīmā iedegsies VRD LED, lai norādītu, ka VRD ir aktīvs un iekārtas izejas spriegums ir 11,5 V.

Labajā tabulā ir sniegti strāvas ceļvedis dažādu izmēru metināšanas elektroda diametriem salīdzinājumā ar ieteicamajiem strāvas diapazoniem. Operators var iestatīt savus parametrus, pamatojoties uz metināšanas elektroda veidu un diametru un savām procesa prasībām.

Elektroda diametrs (mm)	Ieteicamā metināšanas strāva (A)
1.0	20 ~ 60
1.6	44 ~ 84
2.0	60 ~ 100
2.5	80 ~ 120
3.2	108 ~ 148
4.0	140 ~ 180
5.0	160 ~ 250

Lūdzu, nēmiet vērā: Operatoram ir jāiestata parametri, kas atbilst metināšanas prasībām. Ja atlase ir nepareizi izvēlēta, tas var radīt tādas problēmas kā nestabils loks, šķakatas vai metināšanas elektroda pielipšana pie sagataves.



OPERĀCIJA - MMA



Pirms jebkuras metināšanas darbības uzsākšanas pārliecinieties, ka jums ir piemērots acu aizsargs un aizsargapgārbs, jo metināšanas stari, šķakatas, dūmi un augsta temperatūra var izraisīt personāla ievainojumus. Veiciet arī nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu visas personas metināšanas zonā, kas var radīt savainojumus.

MMA metināšana

Loka spēks: Loka spēks neļauj elektrodam pielipt metināšanas laikā. Loka spēks nodrošina īslaicīgu strāvas palielināšanos, ja loks ir pārāk iss, un palīdz uzturēt nemainīgu izcilu loka veiktspēju uz plaša elektrodu klāsta. Loka spēka vērtība jānosaka atbilstoši metināšanas elektroda diametram, strāvas iestatījumam un procesa prasībām. Augsta loka spēka iestatījumi rada kraukšķīgāku, augstāku iespiešanās loku, bet ar nelielu šķakatu. Zemāki loka spēka iestatījumi nodrošina vienmērīgu loku ar mazāku šķakatu daudzumu un labu metināšanas šuves veidošanos, taču dažreiz loks ir miksts vai metināšanas elektrods var pielipt.

Karstās palaišanas strāva: Karstā palaišanas strāva ir metināšanas strāvas palielinājums metināšanas sākumā, lai nodrošinātu izcilu loka aizdegšanos un izvairītos no elektroda pielipšanas. Tas var arī samazināt metināšanas defektus metināšanas sākumā. Karstās palaišanas strāvas lielumu parasti nosaka, pamatojoties uz metināšanas elektroda tipu, specifikāciju un metināšanas strāvu.

Līdzstrāvas metināšanas laikā siltums uz metināšanas loka pozitīvajiem un negatīvajiem elektrodiem ir atšķirīgs. Metinot, izmantojot līdzstrāvas barošanas avotu, ir DCEN (līdzstrāvas elektroda negatīvais) un DCEP (līdzstrāvas elektroda pozitīvais) savienojumi. DCEN savienojums attiecas uz metināšanas elektrodu, kas savienots ar barošanas avota negatīvo elektrodu, un sagatavi, kas savienots ar barošanas avota pozitīvo elektrodu.

Šajā režīmā sagatave saņem vairāk siltuma, kā rezultātā veidojas augstas temperatūras, dzīļi izkusis baseins, viegli metināms cauri, piemērots biezū detaļu metināšanai. DCEP savienojums attiecas uz metināšanas elektrodu, kas pievienots pozitīvajam barošanas avotam, un sagatave ir savienota ar negatīvo barošanas avotu. Šajā režīmā apstrādājamā detaļa saņem mazāk siltuma, kā rezultātā rodas zema temperatūra, sekls baseins un grūtības metināt cauri. Tas ir piemērots plānu detaļu metināšanai.


Metināšanas laikā:

Lūdzu, nēmiet vērā: Šai ierīcei pēc noklusējuma ir prepielipšanas funkcija. Ja metināšanas procesā uz 2 sekundēm notiek īssavienojums metināšanas izvadā, iekārta automātiski pāries pretpiedeguma režīmā. Tas nozīmē, ka metināšanas strāva automātiski samazināsies līdz 20A, lai varētu novērst īssavienojumu.

Kad īssavienojums ir novērts, metināšanas strāva automātiski atgriezīsies pie iestatītās strāvas.

Pēc metināšanas izslēdziet strāvas padevi

Pēc jebkuras metināšanas darbības pabeigšanas iekārtai jābūt izslēgtai. Strāvas slēdzis atrodas iekārtas aizmugurējā panelī, un tam jābūt iestatītam pozīcijā "off". Iespējams, tika atzīmēts, ka īsu laika periodu, kamēr iekārtas ventilators turpina darboties, tas ir diezgan normāli, un pēc nelielā laika aizkaves vadības paneļa gaismas indikators nodzīsīs un ventilators pārtrauks liecināt, ka metinātājs ir pilnībā izslēgts.

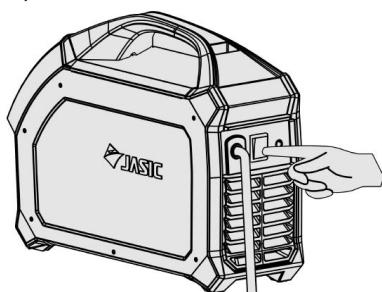

TIG IESTATĪŠANA



Pirms metināšanas darbības uzsākšanas pārliecinieties, ka jums ir piemērots acu aizsargs un aizsargķerps. Veiciet arī nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu visas personas, kas atrodas metināšanas zonā.

TIG metināšanas režīms

Izmantotie termini: TIG – Tungsten Inert Gas, GTAW – Gas Tungsten Arc Welding.

TIG metināšana ir loka metināšanas process, kurā izmanto nelietojamu volframa elektrodu, lai radītu siltumu metināšanai.

Metināšanas vieta ir aizsargāta no atmosfēras piesārņojuma ar aizsarggāzi (parasti inertu gāzi, piemēram, argonu vai hēliju), un parasti izmanto uzpildes stieni, kas atbilst pamatmateriālam, lai gan dažas metināšanas, kas pazīstamas kā autogēnās šuves, tiek veiktas bez nepieciešamības uzpildes stieplei.

TIG metināšanas process var būt vai nu maiņstrāva, vai līdzstrāva. ET200 un ET-200P ir līdzstrāvas (līdzstrāvas) iekārtas tērauda, nerūsējošā tērauda, vara utt. metināšanai, kur kā maiņstrāvu (maiņstrāvu) izmantotu alumīnija metināšanai. sakausējumi.

Pievienojet TIG degļa savienotāju “-” izsmidzināšanas ligzda mašinas priekšējā paneli un grieziet pulpsteņrādītāja virzienā, lai pievilktu.

Savienojet TIG degļa slēdža spraudni ar atbilstošo ligzdu mašinas paneli, atrodiet 9 kontaktu spraudni pie kontaktligzdas un pagrieziet bloķēšanas gredzenu pulpsteņrādītāja virzienā, lai nostiprinātos vietā.

Ievietojiet darba atgriešanas kabēļa izsmidzināšanas spraudni ligzdā “+” iekārtas priekšējā paneli un grieziet pulpsteņrādītāja virzienā, lai pievilktu.

Pievienojet darba skavu sagatavei.

Pievienojet TIG degļa gāzes šķūteni ar ātro savienotāju mašinas priekšpusē.

Pievienojet padeves gāzes šķūteni gāzes ieplūdes atverei iekārtas aizmugurējā paneli. Otrs padeves šķūtenes gals ir savienots ar gāzes regulatoru uz balona.

Īsi nos piediet degļa sprūdu, solenoīda vārstīs darbosies un gāze plūst.



Noregulējet metināšanas strāvu atbilstoši metināmā sagataves biezumam (norādījumus par metināšanas parametriem skatiet tabulā zemāk).

Turiet degļi 2–4 mm attālumā no sagataves un pēc tam nos piediet lāpas sprūdu.

Pēc loka aizdegšanās HF izlāde beigsies, strāva saglabāsies iepriekš iestatītajā vērtībā un var veikt metināšanu.

Pēc degļa sprūda atlaišanas metināšanas loks apstājas, bet gāze turpinās plūst iestatīto pēcplūsmas laiku, pēc tam metināšana beidzas.

TIG metināšanas volframa izmēru vadotne strāvas stiprumam var atšķirties atkarībā no materiāla, sagataves biezuma, metināšanas stāvokļa un savienojuma formas.

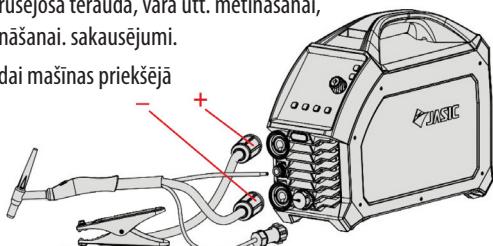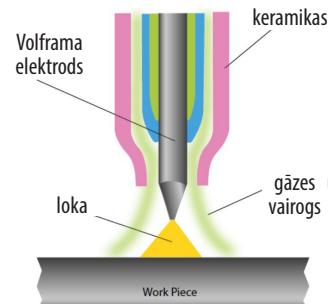

Volframa izmērs (mm)	DC - elektrodu negatīvs
1.0	15 – 80A
1.6	70 – 150A
2.4	150 – 250A
3.2	250 – 400A
4.0	400A – 500A
6.0	750A – 1000A

TIG IESTATĪŠANA



Pirms metināšanas darbības uzsākšanas pārliecinieties, ka jums ir piemērots acu aizsargs un aizsargtērps. Veiciet arī nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu visas personas, kas atrodas metināšanas zonā.

 
TIG līdzstrāvas darbības soļi (bez impulsa)



Lai izvēlētos TIG režīmu, nospiediet zaļo metināšanas režīma izvēles pogu, līdz iedegas (augšējā) TIG līdzstrāvas gaismas diode, kā parādīts pa kreisi ET-200 vai ET-200P.



Izvēlieties 2T lāpas palaišanas režīmu, nospiežot lāpas režīma pogu, līdz tiek izgaismota 2T gaismas diode, kā parādīts pa labi.



Tagad izvēlieties savu TIG palaišanas metodi vai nu HF, vai Lift TIG. Sāciet, nospiežot HF/pacelšanas loka pogu, līdz tiek izgaismota vēlamā TIG starta LED, kā parādīts kreisajā pusē.



Lai izvēlētos priekšplūsmas gāzes laika iestatījumu, grieziet regulēšanas rīpu, līdz iedegas priekšgāzes gaismas diode, pēc tam nospiediet pogu, un gaismas diode sāks mirgot. Pagriezot regulēšanas vadības rīpu, tiks pielāgots displejā redzamais priekšplūsmas laiks. logs.

Iepriekšējās plūsmas regulēšanas diapazons ir 0 ~ 3 sekundes.



Lai atlasītu sākotnējo starta strāvas iestatījumu, grieziet regulēšanas rīpu, līdz iedegas starta ampēru gaismas diode, pēc tam nospiediet pogu, un gaismas diode sāks mirgot. Pagriezot regulēšanas vadības rīpu, tiks pielāgots noregulēti displeja logā redzamie starta pastiprinātāji.

Sākuma strāvas regulēšanas diapazons ir 5–200 ampēri (230 V režīms).



Lai izvēlētos augšupejas laiku, grieziet regulēšanas rīpu, līdz iedegas augšupejas laika gaismas diode, pēc tam nospiediet pogu, un gaismas diode sāks mirgot. Pagriezot regulēšanas vadības rīpu, tiks pielāgots displeja logā redzamais augšupejas laiks.

Pacēluma laika regulēšanas diapazons ir 0–10 sekundes.



Lai izvēlētos vajadzīgo metināšanas strāvas iestatījumu, grieziet regulēšanas rīpu, līdz iedegas maksimālā ampēru gaismas diode, pēc tam nospiediet pogu, un gaismas diode sāks mirgot, pēc tam, pagriezot regulēšanas vadības skalu, tiks noregulēta displeja logā redzamā metināšanas strāva.

Metināšanas strāvas regulēšanas diapazons ir 10 ~ 200 ampēri (230 V režīms).

 
OPERĀCIJA - TIG



Pirms metināšanas darbības uzsākšanas pārliecinieties, ka jums ir piemērots acu aizsargs un aizsargtērs. Veiciet arī nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu visas personas, kas atrodas metināšanas zonā.

TIG līdzstrāvas darbības soļi (turpinājums)

Lai izvēlētos lejupslīdes laiku, grieziet regulēšanas ripu, līdz iedegas lejupslīdes laika gaismas diode, pēc tam nospiediet pogu, un gaismas diode sāks mirgot. Pagriezot regulēšanas vadības ripu, noregulēsiet displeja logā redzamo lejupslīdes laiku.



Krituma laika regulēšanas diapazons ir 0–10 sekundes.

Lai izvēlētos galigo ampēru (krātera strāvas) iestatījumu, grieziet regulēšanas ripu, līdz iedegas beigu ampēru gaismas diode, pēc tam nospiediet pogu, un gaismas diode sāks mirgot. Pagriezot regulēšanas vadības ripu, tiks pielāgoti displejā redzamie galigie ampēri. logs.



Galgais strāvas regulēšanas diapazons ir 5–200 ampēri (230 V režīms).

Lai atlasītu pēcplūsmas gāzes laika iestatījumu, grieziet regulēšanas ripu, līdz iedegas pēcgaisa gaismas diode, pēc tam nospiediet pogu, un gaismas diode sāks mirgot. Pagriezot regulēšanas vadības ripu, tiks pielāgots displeja logā redzamais pēcplūsmas laiks. .



Pēcplūsmas regulēšanas diapazons ir 0–15 sekundes.

Lūdzu, nēmiet vērā: Ja Smart Gas ir iestatīts uz IESLĒGTS, jums nebūs iespējas pielāgot pēcgāzes laiku

Lai izvēlētos punktmetināšanas laiku, vispirms ir jāpārliecinās, ka esat izvēlējies punktmetināšanas režīmu (sīkāku informāciju skatiet 51./51. lpp.). Pagrieziet regulēšanas ripu, līdz iedegas punkta laika gaismas diode, pēc tam nospiediet pogu, un gaismas diode sāks mirgot. Pagriezot regulēšanas vadības ripu, tiks pielāgots displeja logā redzamais punktveida laiks.



Punkta laika regulēšanas diapazons ir 0,1 ~ 10 sekundes.

TIG līdzstrāvas impulsa darbības soļi (tikai ET-200P)



Lai izvēlētos TIG impulsa režīmu, vispirms nospiediet zaļo metināšanas režīma izvēles pogu, līdz iedegas TIG līdzstrāvas gaismas diode no 2. līdz augšai, kā parādīts kreisajā pusē, pēc tam atlasiet TIG impulsa opciju (kā parādīts pa labi), kad impulsa indikators ir izgaismots, tas informē operatoru, TIG impuls ir aktīvs

Turpiniet ar priekšgāzes, augšupejas, metināšanas strāvas, lejupslīdes laika, galigās (krātera) strāvas un pēcplūsmas gāzes laika iestatīšanu saskaņā ar standarta TIG DC (skatiet 33. lpp.).

Impulsa režīmā metināšanas strāvas iestatījums tagad kļūst par impulsa maksimālo metināšanas strāvu.

TIG IESTATĪŠANA



Pirms metināšanas darbības uzsākšanas pārliecinieties, ka jums ir piemērots acu aizsargs un aizsargtērps. Veiciet arī nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu visas personas, kas atrodas metināšanas zonā.

TIG līdzstrāvas impulsa darbības soli (tikai ET-200P) (turpinājums)

Lai izvēlētos metināšanas strāvu, pagrieziet pogu, līdz iedegas maksimālā ampēru gaismas diode, pēc tam nospiediet pogu, un gaismas diode sāks mirgot. Pagriezot regulēšanas vadibas ripu, tiks noregulēta displeja logā redzamā metināšanas strāva. Diapazons ir $5 \sim 200$ ampēri.

 


Nākamais solis ļaus iestatīt bāzes strāvu. Šī funkcija ir atļauta tikai tad, ja ir atlasīts impulsa režīms.


Lai izvēlētos fona strāvu, pagrieziet pogu, līdz iedegas bāzes ampēru gaismas diode, pēc tam nospiediet pogu, un gaismas diode sāks mirgot. Pagriezot regulēšanas vadibas ripu, tiks pielāgota displeja logā redzamā bāzes strāva. Diapazons ir $5 \sim 200$ ampēri.



Lai izvēlētos un iestatītu TIG impulsa frekvenci, grieziet ripu, līdz iedegas pulsa Hz LED indikators, pēc tam nospiediet pogu, un Hz gaismas diode sāks mirgot. Pagriezot regulēšanas vadibas ripu, pulsa frekvences ātrums tiks noregulēts no $0,5$ Hz līdz 200 Hz.



 Lai izvēlētos un iestatītu pulsa attiecību (platumu), grieziet ripu, līdz iedegas impulsa % gaismas diode, pēc tam nospiediet pogu, un % gaismas diode sāks mirgot, pagriezot regulēšanas vadibas ripu, pulsa koeficients tiks noregulēts starp 10% . $\sim 90\%$.



Kad parametri ir atbilstoši iestatīti, atveriet balona gāzes vārstu un noregulējet gāzes regulatoru uz vēlamo gāzes plūsmu.

Turiet degli 2–4 mm attālumā no apstrādājamā priekšmeta un pēc tam nospiediet degļa sprūdu.

Sāks plūst gāze, kam sekos HF, un loks tiek aizdedzināts.

Kad loks ir aizdedzināts, HF pārtrauks darboties, strāva palielinās līdz iepriekš iestatītajai vērtībai, un var veikt metināšanu.

Pēc degļa sprūda atlaišanas strāva sāk automātiski samazināties līdz krātera strāvas vērtībai.


Metināšanas loks apstājas, gāzei joprojām plūstot iepriekš iestatītajā pēcplūsmas laikā un metināšanas beigās.

OPERĀCIJA - TIG



Pirms metināšanas darbības uzsākšanas pārliecinieties, ka jums ir piemērots acu aizsargs un aizsargtērps. Veiciet arī nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu visas personas, kas atrodas metināšanas zonā.

Lāpas sprūda darbība

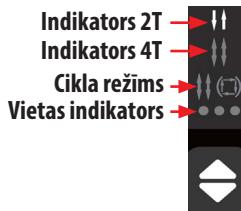


2T režīms (parasta sprūda vadība)

2T ($\uparrow \downarrow$) LED gaisma iedegsies, kad strāvas avots ir 2T metināšanas režīmā. Šajā režīmā degļa sprūdam jāpaliek nospiestam (aizvērtam), lai metināšanas izvade būtu aktīva. Skatīt piemēru zemāk:

Nospiediet un turiet lāpas sprūdu, lai aktivizētu strāvas avotu, gāzes vārstus un gāze plūdīs.

Kad gāzes priekšplūsmas laiks beidzas, sākas HF izlāde, pēc tam aizdegusies metināšanas loks, un tad strāva pakāpeniski palielinās līdz metināšanas strāvas vērtībai, līdz tiek sasniegta iepriekš iestatītā metināšanas strāva.

Kad degļa slēdzis tiek atlaists, strāva sāk pakāpeniski kristies (slīpuma samazināšanas laiks), un, kad tā nokrītas līdz minimālajai strāvas vērtībai, metināšanas jauda tiek pārtraukta un gāzes vārstus aizvērsies, tiklīdz beidzas pēcplūsmas laiks, tas ir metināšanas procesa beigas.

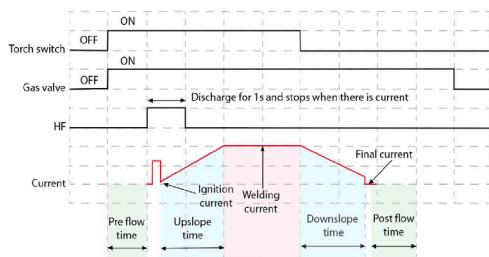


4T (fiksatora sprūda vadība)

4T \leftrightarrow Gaismas diode iedegsies, kad barošanas avots ir 4T metināšanas režīmā. Šo palaišanas režīmu galvenokārt izmanto ilgām metināšanas darbibām, lai palīdzētu samazināt operatora pirkstu nogurumu. Šajā režīmā lietotājs var nospiešt un atlāst degļa sprūdu, un izeja paliks aktīva, līdz tiek vēlreiz nospiests un atbrīvots sprūda slēdzis.

4T režīmā gāzes vārstus atveras, nospiežot degļa slēdzi, pēc priekšplūsmas laika beigām notiek HF izlāde, kas aizdedzina metināšanas loku. Kad metināšanas loks ir veiksmīgi aizdedzies, sākotnējā strāvas vērtība ir aktīva un degļa slēdzi tagad var atlāst, metināšanas strāva pakāpeniski palielinās līdz iepriekš iestatītajai metināšanas strāvas vērtībai, un jūs turpināsiet metināt materiālu.

Lai pabeigtu metināšanu, vienkārši vēlreiz nospiediet degļa slēdzi uz leju, un strāva sāks pakāpeniski kristies (slīpuma laiks) līdz galīgajai strāvas vērtībai. Kad degļa slēdzis tiek atlaists, strāvas padeve tiek pārtraukta un gāze turpinās plūst, līdz ir pagājis iepriekš iestatītais pēcplūsmas laiks.

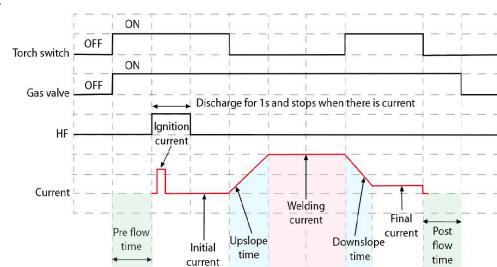

OPERĀCIJA - TIG




Pirms metināšanas darbības uzsākšanas pārliecinieties, ka jums ir piemērots acu aizsargs un aizsargtērs. Veiciet arī nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu visas personas, kas atrodas metināšanas zonā.

TIG degļa palaišanas darbības soļi

Cikla režīms

Cikls $\uparrow \downarrow (\square)$ LED gaisma iedegsies, kad strāvas avots ir atkārtošanas režīmā, nospiežot degļa sprūdu slēdzi, atveras gāzes vārsti un pēc priekšplūsmas laika beigām HF izlāde ieslēgs metināšanas loku. Kad metināšanas loks ir veiksmīgi aizdedzināts, ir sākotnējā strāva, un pēc tam, kad operators ir atlaidis degļa slēdzi, metināšanas strāva pakāpeniski palielinās līdz iepriekš iestatītajai metināšanas strāvas vērtībai (atkarībā no iepriekš iestatītā pacēluma laika). Kad degļa slēdzis tiek vēlreiz nospiests, strāva pakāpeniski sāk kristies līdz galīgajai strāvas loka vērtībai.

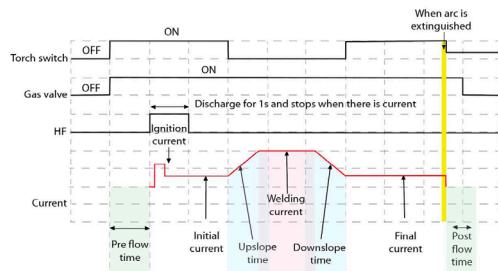

Atkal atlaižot degļa slēdzi, strāva pakāpeniski pieaug līdz metināšanas strāvas vērtībai. "Cikls" nozīmē, ka metināšanas strāva mainās starp galīgo loka strāvas vērtību un metināšanas strāvas vērtību.

Lai nodzēstu metināšanas loku, ūsi (1/5 sekundes laikā) nospiediet un atlaidiet degļa sviru, un loks nekavējoties nodzīsīs un strāvas izvade

Punkta metināšanas režīms

Vieta ••• Gaismas diode iedegsies, kad strāvas avots ir punktmetināšanas režīmā.


Lai iestatītu punktmetināšanas laika iestatījumu, skatiet 23. lpp., lai uzzinātu, kā izvēlēties un iestatīt punktmetināšanas laiku.

Nospiežot degļa sprūdu, gāze plūst un gāzes priekšplūsmas laika beigās HF iedarbinās metināšanas loku.

Kad metināšanas loks ir aizdedzināts, ir metināšanas strāva, un neatkarīgi no tā, vai degļa slēdzis ir ieslēgts vai izslēgts, iekārta joprojām piedāvās metināšanas strāvu, līdz ir beidzies lietotāja iestatītais punktmetināšanas laiks, un tad metināšanas loks tiks nodzēsts.

Gāze turpināsies, līdz beidzas pēcplūsmas laiks, kad beidzas metināšanas process.

Lūdzu, nemiņiet vērā: Punkta metināšanas iespēju var veikt tikai HF TIG režīmā.

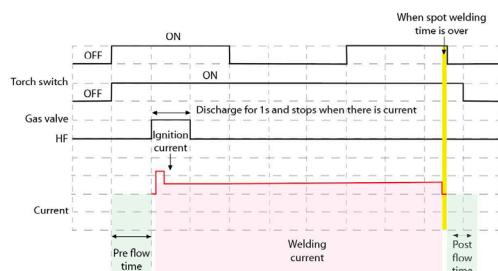

TIG SETUP - LIFT TIG

 Pirms jebkuras metināšanas darbības uzsākšanas pārliecinieties, ka jums ir piemērots acu aizsargs un aizsargapgārbs, jo metināšanas stari, šķakatas, dūmi un augsta temperatūra var radīt traumas personālam. Veiciet arī nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu visas personas metināšanas zonā, kas var izraisīt savainojumus.

LIFT TIG metināšanas degļa un zemējuma kabeļa savienojums

Levietojiet kabeļa spraudni ar darba skavu "+" ligzdā Jasic metināšanas iekārtas priekšējā paneli un pievelciet pulkstenrādītāja virzienā.

Levietojiet TIG degļa kabeļa spraudni Jasic mašīnas priekšējā paneļa "-" ligzdā un pievelciet pulkstenrādītāja virzienā.

Pievienojet TIG degļa gāzes šķūteni gāzes izvades savienojumam, kas atrodas mašīnas priekšējā paneli, kā arī pārliecinieties, ka ieplūdes šķūtene ir pievienota regulatoram, kas atrodas uz aizsarggāzes balona.

Pievienojet 9 kontaktu TIG degļa sprūda slēdža spraudni atbilstošajai vadības ligzdai, kas uzstādīta uz iekārtas priekšējā paneļa.



Pirms metināšanas darbības uzsākšanas pārliecinieties, ka jums ir piemērots acu aizsargs un aizsargatērs. Veiciet arī nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu visas personas, kas atrodas metināšanas zonā.

Pēc metināšanas vadu pievienošanas, kā aprakstīts iepriekš, pievienojet iekārtu strāvas padevi un ieslēdziet iekārtu, strāvas slēdzis atrodas iekārtas aizmugurējā paneli, novietojiet to pozīcijā "ON", paneļa indikators. pēc tam iedegas, ventilators var sākt griezties, kad metināšanas iekārtu ieslēdzas, un arī vadības panelis iedegsies, norādot, ka iekārtā tagad ir gatava lietošanai, kā parādīts tālāk.



Izvēlieties DC TIG, nospiežot zaļo metināšanas režīma izvēles pogu, līdz iedegas TIG DC LED, kā parādīts kreisajā pusē.



Izvēlieties pacelšanas TIG opciju, izmantojot loka palaišanas metodes režīma pogu, līdz tiek izgaismots pacelšanas TIG simbols, kā parādīts pa labi.

Iestatiet metināšanas parametrus

TIG metināšanas parametrus tagad var noregulēt un iestatīt atbilstoši jūsu metināšanas prasībām. Plašāku informāciju skatiet no 33. līdz 34. lappusei.

LIFT TIG process

Nospiediet TIG degļa slēdzi, pēc tam pieskarieties volframa elektrodam sagatavei mazāk nekā 2 sekundes un pēc tam paceliet to 2–4 mm attālumā no sagataves, un pēc tam tiek izveidots metināšanas loks.


Kad metināšana ir pabeigta, atlaidiet degļa mēlīti, lai atbrīvotu metināšanas loku, atstājiet degļi vietā, lai aizsargātu metinājumu ar gāzi, līdz aizsarggāze automātiski izslēdzas.

ET-200P — TIG DC ĀTRĀS IESTATĪŠANAS ROKASGRĀMATA

Līdzstrāvas TIG metināšanai iestatiet, kā norādīts tālāk, pārliecinieties, ka iekārtā ir TIG, HF ON un 2T sprūda režīmā.



Lūdzu, nēmiet vērā:
Ja Smart Gas ir iestatīts uz
IESLĒGTS, jums nebūs iespējas
pielāgot pēcgāzes laiku.

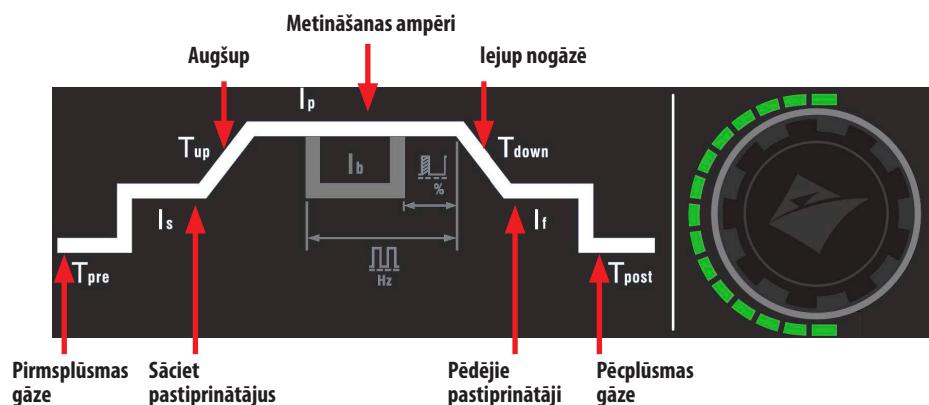

Iestatiet parametrus šādi, kā atsauci izmantojot vadības paneļa attēlu iepriekš

Parametrs	Vienība	Regulējams diapazons	Celvēka iestatījums	Lietotāja iestatījums
Darbs/materiāls	-	-	-	-
Laiks pirms gāzes uzpildes	Sekundes	0 ~ 3	0.5	
Sākums-strāva	Amps	5 ~ 200	15	
Up-slope laiks	Sekundes	0 ~ 10	0	
Pīķa metināšanas ampēri	Amps	5 ~ 200	Lietotājs definēts	
Nogāzes laiks	Sekundes	0 ~ 10	1	
Galīgā strāva	Amps	5 ~ 200	10	
Pēcgāzes laiks	Sekundes	0 ~ 15	2	

* Atkarīgs no materiāla biezuma (30A uz mm), piem. 3mm = 90A


ET-200P — TIG DC IMPULSA ĀTRĀS IESTATĪŠANAS ROKASGRĀMATA

Līdzstrāvas TIG impulsa metināšanai iestatiet, kā norādīts tālāk, nodrošiniet, lai iekārta būtu TIG impulsa, HF ON un 2T sprūda režimā.



Lūdzu, ņemiet vērā:

Ja Smart Gas ir iestatīts uz
IESLĒGTS, jums nebūs iespējas
pielāgot pēcgāzes laiku.

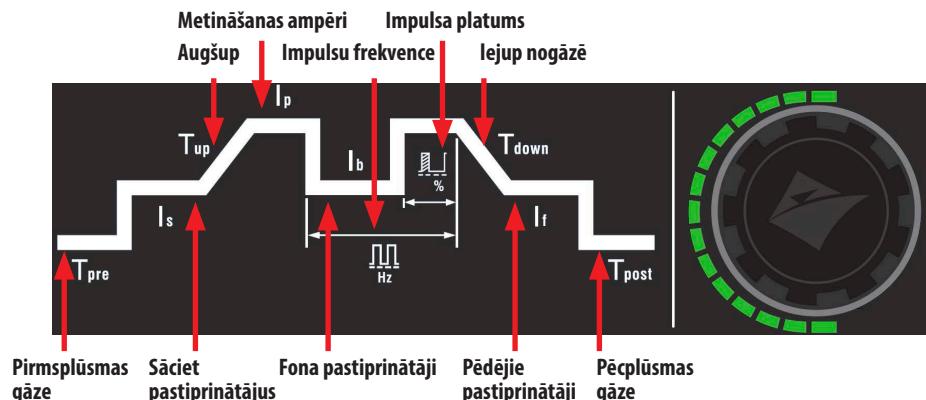

Iestatiet parametrus šādi, kā atsauci izmantojot vadības paneļa attēlu iepriekš

Parametrs	Vienība	Regulējams diapazons	Celvēka iestatījums	Lietotāja iestatījums
Darbs/materiāls	-	-	-	-
Laiks pirms gāzes uzpildes	Sekundes	0 ~ 3	0.5	
Sākums-strāva	Amps	5 ~ 200	15	
Up-slope laiks	Sekundes	0 ~ 10	0	
Pīķa metināšanas ampēri	Amps	5 ~ 200	Lietotājs definēts	
Bāzes strāva**	Amps	5 ~ 200	50% **	
Impulsu frekvence	Hz	0.5 ~ 200	1	
Impulsa platums	%	10 ~ 90	50	
Nogāzes laiks	Sekundes	0 ~ 10	1	
Galīgā strāva	Amps	5 ~ 200	10	
Pēcgāzes laiks	Sekundes	0 ~ 15	2	

* Atkarīgs no materiāla biezuma (30A uz mm), piem. 3mm = 90A


** Iestatiet bāzes strāvu uz 50% no maksimālās metināšanas strāvas

ET-200P — TIG DC ĀTRĀS IESTATĪŠANAS ROKASGRĀMATA

Līdzstrāvas TIG metināšanai iestatiet, kā norādīts tālāk, un pārliecinieties, ka iekārta ir TIG režīmā, HF ON 2T sprūda režīmā.



Lūdzu, neskaties vērā:
Ja Smart Gas ir iestāts uz
IESLĒGTS, jums nebūs iespējas
pielāgot pēcgāzes laiku.

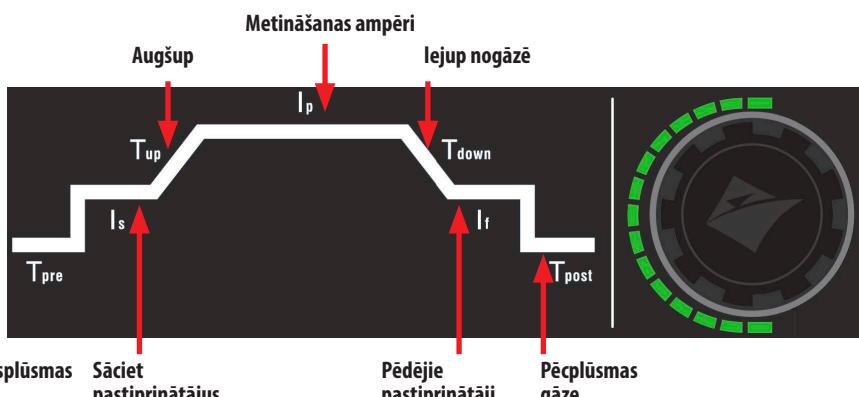

Iestatiet parametrus šādi, kā atsauci izmantojot vadības paneļa attēlu iepriekš

Parametrs	Vienība	Regulējams diapazons	Celvēža iestatījums	Lietotāja iestatījums
Darbs/materiāls	-	-	-	-
Laiks pirms gāzes uzpildes	Sekundes	0 ~ 3	0.5	
Sākums-strāva	Amps	5 ~ 200	15	
Up-slope laiks	Sekundes	0 ~ 10	0	
Pīķa metināšanas ampēri	Amps	5 ~ 200	Lietotājs definēts	
Nogāzes laiks	Sekundes	0 ~ 10	1	
Galīgā strāva	Amps	5 ~ 200	10	
Pēcgāzes laiks	Sekundes	0 ~ 15	2	

* Atkarīgs no materiāla biezuma (30A uz mm), piem. 3mm = 90A

MMA METINĀŠANAS CEĻVEDIS




Pirms metināšanas darbības uzsākšanas pārliecinieties, ka jums ir piemērots acu aizsargs un aizsargtērps. Veiciet arī nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu visas personas, kas atrodas metināšanas zonā.

MMA procesa padomi un ceļveži

Tipiska metinātāja uzstādīšana

1. Elektrodu turētājs
2. Darba atgriešanas skava
3. Darba gabals
4. Metināšanas materiāls, kas pārklā ar elektrodu plūsmu vai izdedžien
5. Elektrods
6. Attālums no darba līdz elektrodam (loka garums)

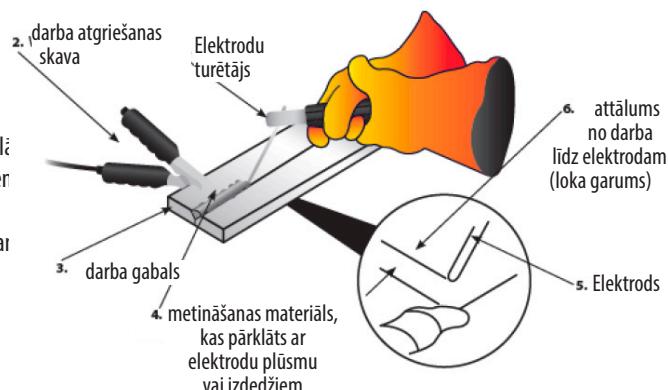


Metināšanas strāva ieplūdis kēdē, tīklīdz elektrods saskarsies ar sagatavi. Metinātājam vienmēr jānodrošina labs darba skavas savienojums. Jo tuvāk skava ir novietota metināšanas vietai, jo labāk.

Izsitot loku, attālums starp elektroda galu un darbu noteiks loka spriegumu un ietekmēs arī metināšanas raksturlielumus. Kā ceļvedis loka garumam elektrodiem ar diametru līdz 3,2 mm jābūt aptuveni 1,6 mm un virs 3,2 mm apmēram 3 mm.

Pēc metināšanas pabeigšanas metināšanas plūsma vai izdedži parasti būs jānoņem ar šķembu āmuru un stieplu suku.

Kopīga forma MMA

MMA metināšanā izplatītās pamata savienojumu formas: sadursavienojums, stūra savienojums, klēpja savienojums un T savienojums.

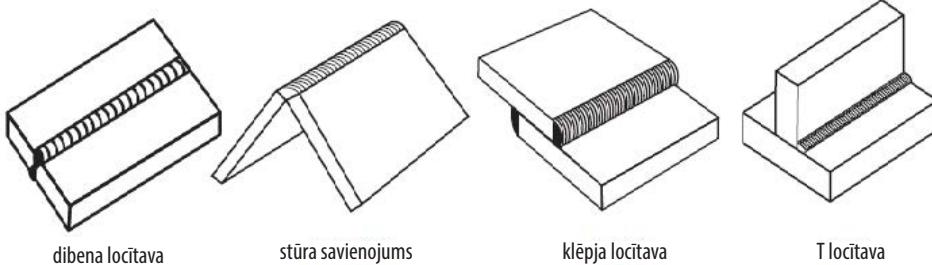

MMA METINĀŠANAS CEĻVEDIS



Pirms metināšanas darbības uzsākšanas pārliecinieties, ka jums ir piemērots acu aizsargs un aizsargtērps. Veiciet arī nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu visas personas, kas atrodas metināšanas zonā.


MMA loka pārsteidzošs

Pieskrieties paņēmienam — paceliet elektrodu vertikāli un nolaidiet to uz leju, lai atsitos pret apstrādājamo priekšmetu. Pēc īssavienojuma izveidošanas ātri paceliet apmēram 2–4 mm, un loks tiks aizdedzināts. Šo metodi ir grūti apgūt.



Skrāpēšanas tehnika - Velciet elektrodu un saskrāpējiet apstrādājamo gabalu tā, it kā sadurtu sērkociņu.


Elektroda saskrāpēšana var izraisīt loka sadedzināšanu pa skrāpējuma ceļu, tāpēc ir jāuzmanās, lai metināšanas zonā nesaskrāpētu. Kad loka sitiens, izvēlieties pareizo metināšanas pozīciju.

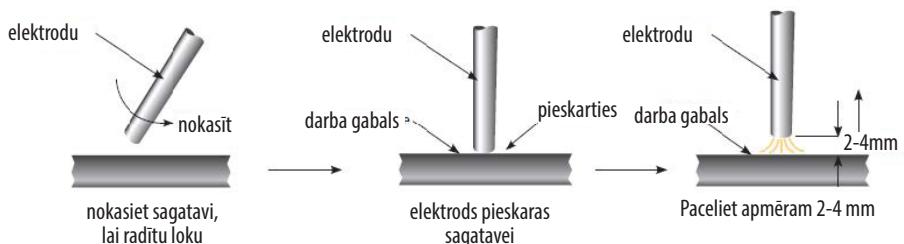

Elektrodu pozicionēšana

Horizontāla vai plakana pozīcija

Elektrods jānovieto taisnā leņķī pret plāksni un jānoslīpē braukšanas virzienā aptuveni 10° - 30° .

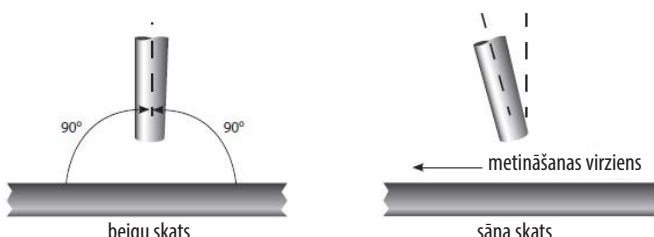


MMA METINĀŠANAS CELVEDIS



Pirms metināšanas darbības uzsākšanas pārliecinieties, ka jums ir piemērots acu aizsargs un aizsargtērps. Veiciet arī nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu visas personas, kas atrodas metināšanas zonā.

Filejas metināšana


Elektrods jānovieto tā, lai sadalītu lenķi, t.i., 45° . Atkal elektrodam jābūt slīpam braukšanas virzienā aptuveni $10^\circ\text{--}30^\circ$.

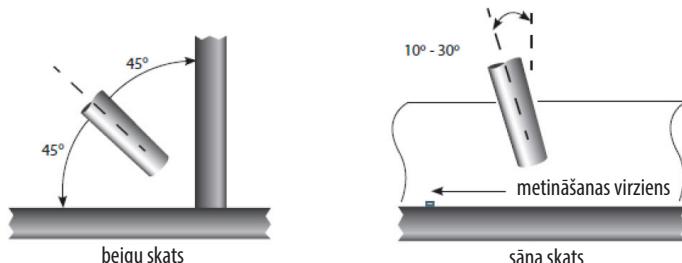

Manipulācija ar elektrodu

MMA metināšanā tiek izmantotas trīs kustības elektroda galā:

1. Elektrodu padeve uz izkususo baseinu pa asim
2. Elektrods šūpojas pa labi un pa kreisi
3. Elektrods pārvietojas metināšanas virzienā

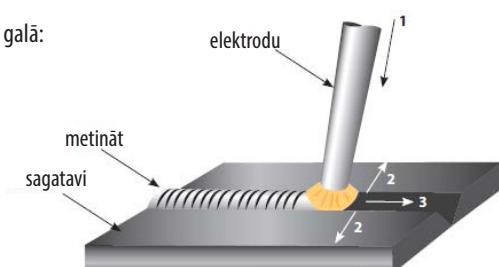

Operators var izvēlēties manipulācijas ar elektrodu, pamatojoties uz metināšanas savienojumu, metināšanas pozīciju, elektroda specifikāciju, metināšanas strāvu un darbības prasmēm utt.

Metināšanas īpašības

Labam metinājumam ir jābūt šādām īpašībām:

1. Vienveidiga metinājuma lodītes
2. Laba ieklūšana pamatmateriālā
3. Nav pārklāšanās
4. Smalks šķakatu līmenis

Sliktai metinājuma šuvei ir jābūt šādām īpašībām:

1. Nievienmērīga un neregulāra lodīte
2. Slikta ieklūšana pamatmateriālā
3. Slikta pārklāšanās
4. Pārmērīgs šķakatu līmenis
5. Metināšanas krāteris

MMA METINĀŠANAS CELVEDIS



Pirms metināšanas darbības uzsākšanas pārliecinieties, ka jums ir piemērots acu aizsargs un aizsargtērps. Veiciet arī nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu visas personas, kas atrodas metināšanas zonā.

Piezīmes metināšanas iesācējam

Šī sadaļa ir paredzēta, lai sniegtu informāciju iesācējam, kurš vēl nav veicis metināšanu. Vienkāršākais veids, kā sākt, ir vingrināties, uzvelkot metinājuma lodites uz lūžņu plāksnes. Sāciet, izmantojot 6,0 mm biezu mīkstu tērauda (bez krāsas) plāksni un 3,2 mm elektrodus.

Notīriet no plāksnes visas smērvielas, eļļas un netūrās nogulsnes un stingri piestipriniet pie darba galda, lai varētu veikt metināšanu. Pārliecinieties, vai darba atgriešanas skava ir nostiprināta un nodrošina labu elektrisko kontaktu ar vieglā tērauda plāksni tieši vai caur darba galdu. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, darba vadu vienmēr piespiediet tieši pie metināmā materiāla, pretējā gadījumā var izveidoties slikta elektriskā ķēde.

Metināšanas pozīcija

Veicot metināšanu, pirms metināšanas nodrošiniet, lai jūs būtu ērti novietots metināšanai un metināšanas pielietojumam. Tas var būt sēdēšana piemērotā augstumā, kas bieži vien ir labākais veids, kā metināt, nodrošinot atpūtu un nesaspīdinājumu. Atvieglota poza nodrošinās, ka metināšanas uzdevums kļūs daudz vieglāks.

Lūdzu, vienmēr izmantojiet piemērotus IAL un metināšanas laikā izmantojiet piemērotu dūmu nosūkšanu.

Novietojiet darbu tā, lai metināšanas virziens būtu šķērsām, nevis pret ķermenī vai no tā.

Elektroda turētāja vadam vienmēr jābūt brīvam no jebkādiem šķēršļiem, lai jūs varētu brīvi kustināt roku, kad elektrods sadeg. Daži vecāki cilvēki dod priekšroku metināšanas vadam pār plecu, kas nodrošina lielāku kustību brīvību un var samazināt rokas svaru.

Pirms katras lietošanas vienmēr pārbaudiet savu metināšanas iekārtu, metināšanas kabeļus un elektrodu turētāju, lai pārliecinātos, ka tie nav bojāti vai nolietoti, jo jūs varat saņemt elektriskās strāvas trieciena risku.

MMA procesa iezīmes un priekšrocības

Procesa daudzpusība un apgūšanai nepieciešams prasmju līmenis, aprīkojuma vienkāršība padara MMA procesu par vienu no visbiežāk izmantotajiem visā pasaulei.

MMA procesu var izmantot dažādu materiālu metināšanai, un to parasti izmanto horizontālā stāvoklī, taču to var izmantot vertikālā stāvoklī vai viers galvas, pareizi izvēloties elektrodu un strāvu. Turklāt to var izmantot metināšanai lielos attālumos no barošanas avota, ievērojot pareizo kabeļa izmēru. Elektrodu pārkājuma pašaizsardzības efekts padara procesu piemērotu metināšanai ārējā vidē. Tas ir dominējošais izmantotais process

apkopes un remonta nozarēs, un to plaši izmanto konstrukciju un ražošanas darbos.

Process labi spēj tikt galā ar mazāk nekā ideāliem materiālajiem apstākļiem, piemēram, netīriem vai sarūsējušiem materiāliem. Procesa trūkumi ir sīs metināšanas šuves, izdedžu noņemšana un apturēšanas palaišana, kas izraisa zemu metināšanas efektivitāti, kas ir aptuveni 25%. Metināšanas kvalitāte ir ļoti atkarīga arī no operatora prasmēm un daudzām metināšanas problēmām var pastāvēt.

MMA METINĀŠANAS PROBLĒMU NOVĒRŠANA



Pirms metināšanas darbības uzsākšanas pārliecinieties, ka jums ir piemērots acu aizsargs un aizsargtērps. Veiciet arī nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu visas personas, kas atrodas metināšanas zonā.

Loka metināšanas defekti un novēršanas metodes Loka metināšanas defekti un novēršanas metodes

Defekts	Iespējamais cēlonis	Darbība
Pārmēriga šķakatas (metāla lodītes izkaisītas ap metināšanas vietu)	Pārāk liels strāvas stiprums atlasītajam elektrodam	Samaziniet strāvas stiprumu vai izmantojiet lielāku diametra elektrodu
	Pārāk augsts spriegums vai pārāk garš loka garums	Samaziniet loka garumu vai spriegumu
Nevienmērīga un nevienmērīga metināšanas šuves līnija un virziens	Metināšanas lodītes ir nekonsekventas, un operatora dēļ tai nav savienojuma	Nepieciešama operatora apmācība
Nepietiekama iespiešanās – metināšanas lodītes nespēj izveidot pilnīgu saplūšanu starp metināmo materiālu, bieži virsma šķiet laba, bet metināšanas dzīļums ir mazs	Slikta ločītavas sagatavošana	Savienojuma konstrukcijai jānodrošina pilnīga piekluve metinājuma saknei
	Nepietiekama siltuma padeve	Materiāls pārāk biezs Palieliniet strāvas stiprumu vai palieliniet elektroda izmēru un strāvas stiprumu
	Slikta metināšanas tehnika	Samaziniet braukšanas ātrumu Pārliecinieties, vai loks atrodas uz metināšanas peļķes priekšējās malas
Porainība – nelieli caurumi vai dobumi uz virsmas vai metinātā materiāla iekšpusē	Darba gabals netirs	Pirms metināšanas noņemiet no materiāla visus piesārņotājus, piemēram, eļļu, taukus, rūsu, mitrumu
	Elektrods ir mitrs	Nomainiet vai nosusiniet elektrodu
	Loka garums ir pārmērīgs	Samaziniet loka garumu
Pārmēriga iespiešanās – metinātais metāls atrodas zem materiāla virsmas līmeņa un karājas zemāk	Loka garums ir pārmērīgs	Samaziniet strāvas stiprumu vai izmantojiet mazāku elektrodu un samaziniet strāvas stiprumu
	Slikta metināšanas tehnika	Izmantojiet pareizu metināšanas kustības ātrumu
Caurdegšana – caurumi materiālā, kur nav metinājuma	Siltuma padeve ir pārāk Augusta	Izmantojiet mazāku strāvas stiprumu vai mazāku elektrodu
		Izmantojiet pareizu metināšanas kustības ātrumu
Slikta saplūšana — metināšanas materiāla nespēja saplūst ar metināmo materiālu vai iepriekšējām metināšanas lodītēm	Nepietiekams siltuma līmenis	Palieliniet strāvas stiprumu vai palieliniet elektroda izmēru un strāvas stiprumu
	Slikta metināšanas tehnika	Savienojuma konstrukcijai jānodrošina pilnīga piekluve metinājuma saknei Mainiet metināšanas tehniku, lai nodrošinātu iespiešanos, piemēram, aušana, loka pozicionēšana vai stringera lodišu tehnika
	Darba gabals netirs	Pirms metināšanas noņemiet no materiāla visus piesārņotājus, piemēram, eļļu, taukus, rūsu, mitrumu


TIG METINĀŠANAS CĒLVEDIS



Pirms jebkuras metināšanas darbības uzsākšanas pārliecinieties, ka jums ir piemērots acu aizsargs un aizsargapgārbs, jo metināšanas stari, šķakatas, dūmi un augsta temperatūra var radīt traumas personālam.

TIG degļa korpušs un sastāvdaļas

Deglja korpušs notur dažadus metināšanas palīgmateriālus, kā parādīts attēlā, un ir pārkālts ar stingru fenolu vai gumijotu pārkājumu.

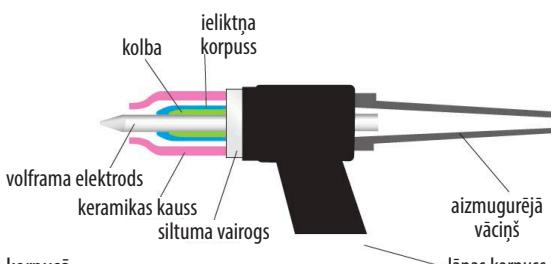

Kolonnas korpušs

Uzliktņa korpušs ieskrūvē degļa korpusā.

Tas ir nomaināms un tiek mainīts, lai pielāgotos dažāda izmēra volframa sprauslām un to attiecīgajām sprauslām.

Ieliktņi

Metināšanas elektrods (volframs) tiek turēts deglā ar uzgali. Ieliktnis parasti ir izgatavots no vara vai vara sakausējuma. Sprauslas satvēriens pie elektroda tiek nostiprināts, kad degļa aizmugurējais vāciņš ir pievilkts vietā. Labs elektriskais kontakts starp sprauslu un volframa elektrodu ir būtisks labai metināšanas strāvas pārvadei.

Gāzes objektīva korpušs

Gāzes lēca ir ierīce, ko var izmantot parastā uztvērēja korpusa vietā. Tas ieskrūvē degļa korpusā un tiek izmantots, lai samazinātu turbulenci aizsarggāzes plūsmā un radītu stingru, netraucētas aizsarggāzes plūsmas kolonnu. Gāzes lēca ļauj metinātājam pārvietot sprauslu tālāk no savienojuma vietas, nodrošinot labāku loka redzamību. Var izmantot daudz lielāku diametra sprauslu, kas radīs lielu aizsarggāzes segu. Tas var būt ļoti noderīgi metināšanas materiālos, piemēram, titānā. Gāzes lēca arī ļauj metinātājam sasniegt savienojumus ar ierobežotu pieklūvi, piemēram, iekšējiem stūriem.

Keramikas krūzes

Gāzes krūzes ir izgatavotas no dažāda veida karstumizturīgiem materiāliem dažādās formās, dimetros un garumā. Krūzes ir vai nu pieskrūvētas uz spraudņa korpusa vai gāzes lēcas korpusa, vai arī dažos gadījumos tiek nospiestas vietā. Krūzes var būt izgatavotas no keramikas, metāla, keramikas ar metāla apvalku, stikla vai ciemtiem materiāliem. Keramikas tips ir diezgan viegli saplist, tāpēc esiet uzmanīgi, nolieket lāpu. Gāzes kausiem jābūt pietiekami lieliem, lai nodrošinātu pietiekamu aizsarggāzes pārkājumu metināšanas baseinam un apkārtnei. Noteikta izmēra krūze ļauj plūst tikai noteiktam gāzes daudzumam, pirms gāzes plūsma tiek traucēta plūsmas ātruma dēļ. Ja šis nosacījums pastāv, kausa izmērs ir jāpalielinā, lai ļautu samazināt plūsmas ātrumu un atkal izveidot efektīvu regulāru vairogu.

Aizmugures vāciņš

Aizmugurējais vāciņš ieskrūvē degļa galviņas aizmugurē un izdara spiedienu uz spīles aizmugures galu, kas savukārt piespiežas pret ķīla korpusu, kā rezultātā iegūtais spiediens notur volframu vietā, lai nodrošinātu, ka tas nepārvietojas metināšanas procesa laikā. Aizmugurējē vāciņi ir izgatavoti no stingra fenola materiāla, un parasti tiem ir 3 izmēri: iss, vidējs un garš.

TIG METINĀŠANAS CĒLVEDIS



Pirms jebkuras metināšanas darbības uzsākšanas pārliecinieties, ka jums ir piemērots acu aizsargs un aizsargapgārbs, jo metināšanas stari, šķakatas, dūmi un augsta temperatūra var radīt traumas personālam.

TIG metināšanas elektrodi

TIG metināšanas elektrodi nav "patēriņami", jo tie nav iekausēti metināšanas baseinā, un ir ļoti rūpīgi jāuzrauga, lai elektrods nesaskartos ar metināšanas baseinu, lai izvairītos no metinājuma piesārņojuma. To sauc par volframa iekļaušanu, un tas var izraisīt metināšanas bojājumus.

Elektrodi bieži satur nelielu daudzumu metālu oksīdu, kas var sniegt šādas priekšrocības:

- Palīdziet loka iedarbināšanai
- Uzlabojet elektroda strāvas nestspēju
- Samaziniet metināšanas šuvju piesārņojuma risku
- Palieliniet elektrodu kalpošanas laiku
- Palieliniet loka stabilitāti

Izmantotie oksīdi galvenokārt ir cirkonijs, torijs, lantāns vai cērijs. Tos pievieno parasti 1% - 4%.



Volframa elektrodu krāsu diagramma - DC

Metināšanas režīms	Volframa tips	Krāsa
DC or AC/DC	Sertificēts 2%	Pelēks
DC or AC/DC	Lanthanated 1%	Melns
DC or AC/DC	Lanthanated 1,5%	Zelts
DC or AC/DC	Lanthanated 2%	Zils
DC	torija 1%	Dzeltenis
DC	torija 2%	sarkans

Volframa elektrodu strāvas diapazoni

Volframa elektroda izmērs	DC strāvas amp
1.0mm	30 - 60
1.6mm	60 - 115
2.4mm	100 - 165
3.2mm	135 - 200
4.0mm	190 - 280
4.8mm	250 - 340

Volframa elektrodu sagatavošana - DC

Metinot ar zemu strāvu, elektrodu var iezemēt līdz punktam.

Pie lielākas strāvas ir vēlams izveidot nelielu plakanu elektroda galā, jo tas palīdz nodrošināt loka stabilitāti.




konusa garums 2,5
x Dia Mazs plakans
plankums galā

Invertora vadītajās maiņstrāvas un līdzstrāvas iekārtās
izmantojiet volframa elektrodu, kura konusa garums
ir aptuveni 2,5 reizes lielāks par volframa diametru.

Elektrodu slīpēšana

Slīpējot elektrodu, ir svarīgi veikt visus nepieciešamos piesardzības pasākumus, piemēram, valkāt acu aizsargus un nodrošināt atbilstošu aizsardzību pret jebkādu slīpēšanas putekļu ieelpošanu. Volframa elektrodiem vienmēr

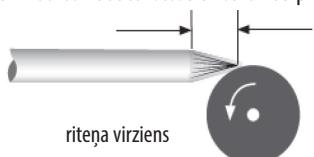

jābūt noslīpētiem gareniski (kā parādīts attēlā), nevis radiāli. Radiāli noslīpētie elektrodi mēdz veicināt loka pārvietošanos loka pārnešanas dēļ no slīpēšanas modeļa. Vienmēr izmantojiet dzirnaviņas tikai elektrodu slīpēšanai, lai izvairītos no piesārņojuma.

TIG METINĀŠANAS CEĻVEDIS



Pirms jebkuras metināšanas darbības uzsākšanas pārliecinieties, ka jums ir piemērots acu aizsargs un aizsargapgārbs, jo metināšanas stari, šķakatas, dūmi un augsta temperatūra var radīt traumas personālam.

TIG metināšanas palīgmateriāli

TIG metināšanas procesa palīgmateriāli ir pildvadi un aizsarggāze.

Uzpildes vadi

Uzpildes stieples ir pieejamas dažādos materiālos un parasti ir sagrieztas, ja vien nav nepieciešama automatizēta padeve, ja tā būs rujla formā.

Uzpildes stiepli parasti ievada ar rokām.

Vienmēr iepazīstieties ar ražotāja datiem un metināšanas prasībām.

Pildījuma stieples diametrs	Līdzstrāvas strāvas diapazons (ampēri)
1.0mm	20-90
2.4mm	65-115
3.2mm	100-165
4.8mm	200-350

Gāzes

Metināšanas laikā ir nepieciešama aizsarggāze, lai metināšanas baseinā nebūtu skābekļa. Neatkarīgi no tā, vai metināt vieglu tēraudu vai nerūsējošo tēraudu, TIG metināšanā visbiežāk izmantotā aizsarggāze ir argons, specializētākiem lietojumiem var izmantot argona hēlija maisījumu vai tiru hēliju.

TIG metināšana - loka palaišana

TIG procesā var izmantot gan bezkontakta, gan kontakta metodes, lai nodrošinātu loka iedarbināšanu. Atkarībā no Jasic modeļa opcijas ir norādītas uz selektora slēdža uz strāvas avota priekšējā vadības paneļa.

Visizplatītāk loka palaišanas metode ir "HF" palaišana. Šo terminu bieži izmanto dažādām starta metodēm, un tas attiecas uz daudziem dažādiem starta veidiem.

Loka palaišana - nulles sākums

Šī sistēma ir vieta, kur elektrods tiek saskrāpēts gar sagatavi, piemēram, sasitot sērkociņu. Tas ir pamata veids, kā bez liela darba pārvērt jebkuru līdzstrāvas stieņa metinātāju par TIG metinātāju. Tas netiek uzskatīts par piemērotu augstas viengabalainības metināšanai, jo volframs var izkausēt uz sagataves, tādējādi piesārnojot metinājumu.



Galvenais izaicinājums ar skrāpējuma sākšanas TIG metināšanu ir uzturēt elektrodu tīru. Lai gan ir svarīgi ātri piesist elektrodu pret metālu un pēc tam nepacelt to tālāk par 3 mm, lai izveidotu loku, jums ari jānodrošina, lai metāls būtu pilnīgi tīrs.

TIG METINĀŠANAS CEĻVEDIS



Pirms jebkuras metināšanas darbības uzsākšanas pārliecinieties, ka jums ir piemērots acu aizsargs un aizsargapgārbs, jo metināšanas stari, šķakatas, dūmi un augsta temperatūra var radīt traumas personālam.

Lift TIG (pacelšanas loks)

Nejaukt ar skrāpējumu, šī loka palaišanas metode ļauj volframam vispirms būt tiešā saskarē ar apstrādājamo priekšmetu, bet ar minimālu strāvu, lai neatstātu volframa nogulsnes, kad volframs tiek pacelts un tiek izveidots loks.

Izmantojot pacēlāju TIG, metinātāja atvērtās ķēdes spriegums (OCV) salocās atpakaļ līdz ļoti zemam spriegumam, kad iekārta uztver, ka tā ir izveidojusi nepārtrauktību ar sagatavi. Tīklīdz deglis ir pacelts, iekārta palielina jaudu, jo volframs atstāj virsmu. Tas rada nelielu piesārņojumu un saglabā volframa punktu, lai gan tas joprojām nav 100% tīrs process. Volframs joprojām var tikt piesārņots, bet pacelšanas TIG joprojām ir daudz labāks risinājums nekā skrāpējumu palaišana vieglam un nerūsējošam tēraudam, lai gan šīs loka palaišanas metodes nav piemērotas alumīnija metināšanai.

Jasic EVO EM sērija piedāvā Lift TIG režīmu, izmantojot TIG degla slēdža darbības režīmu, kas sāk procesu ar iekšējā gāzes vārsta atvēšanu, lai vispirms sāktu gāzes plūsmu.



Iestatiet TIG metināšanas strāvu un citus TIG metināšanas parametrus, izmantojot vadības ripu. (Sīkāku informāciju skatiet 31. lpp.)

LIFT TIG process

Nospiediet TIG degla slēdzi, pēc tam pieskarieties volframa elektrodam sagatavei mazāk nekā 2 sekundes un pēc tam paceliet to 2–4 mm attālumā no sagataves, un pēc tam tiek izveidots metināšanas loks.

Kad metināšana ir pabeigta, atlaidiet degla mēlīti, lai atslēgtu metināšanas loku, bet noteikti atstājiet degli vietā, lai uz dažām sekundēm aizsargātu metinājumu ar gāzi, un pēc tam izslēdziet gāzi pie degla galvas vārsta.

Lūdzu, nēmiet vērā:

- Iedarbinot loku, ja īssavienojuma laiks pārsniedz 2 sekundes, metinātājs izslēdz izejas strāvu, paceliet metināšanas degla volframu no sagataves un atsāciet procesu, kā norādīts iepriekš, lai no jauna sāktu loku.
- Ja metināšanas laikā stāp volframa elektrodu un sagatavi ir īssavienojums, metinātājs nekavējoties samazina izejas strāvu; ja īssavienojums pārsniedz 1 sekundi, metinātājs izslēgs izejas strāvu. Ja tas notiks, lokam būs nepieciešams lai restartētu, kā norādīts iepriekš, un metināšanas deglis ir jāpacel, lai no jauna palaistu loku.

TIG METINĀŠANAS ČELVEDIS



Pirms metināšanas darbības uzsākšanas pārliecinieties, ka jums ir piemērots acu aizsargs un aizsargķerps. Veiciet arī nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu visas personas, kas atrodas metināšanas zonā.

Loka palaišana - HF starts

Bezkontakta augstfrekvences (HF) palaišanas metode ir augsta sprieguma un zema strāvas stipruma metode, ko ģenerē, izmantojot dzirksteles spraugu, un tā ir vispopulārākā un parasti tiek uzskaitīta par labāko TIG loka palaišanas metodi. Augstas frekvences (HF) starts ģenerē augstas frekvences loku, kas jonizē gazi, savienojot atstarpi starp volframa punktu un sagatavi. Šī bezkontakta metode nerada gandrīz nekādu piesārņojumu, ja vien volframs nav pārāk uzasināts vai starta strāvas stiprums ir pārāk augsts. Tā ir lieliska izvēle visiem metināmajiem materiāliem, ipaši aluminiņam.

HF frekvence mainās atkarībā no dzirksteles spraugas un var būt no 16 000 Hz līdz 100 000 Hz atkarībā no dzirksteļu spraugas platuma, tāpēc šī metode ir jāņem vērā, jo tā var izraisīt elektriskus traucējumus tuvumā esošām elektroiekārtām, piemēram, datoriem, CNC vadības ierīcēm un tālruņu sistēmām. Ja dzirkstelū sprauga tiek paplašināta, HF var kļūt neregulārs.


DC TIG metināšana

Līdzstrāvas metināšana ir tad, kad strāva plūst tikai vienā virzienā. Salīdzinot ar maiņstrāvas metināšanu, strāva vienreiz plūst līdz nullei, kamēr metināšana nav beigusies.

TIG degļa polaritāte parasti ir jāiestata līdzstrāvai – elektrodu negatīvai (DCEN), šo metināšanas metodi var izmantot dažādiem


materiāliem. TIG metināšanas deglis ir pievienots iekārtas negatīvajai izejai, bet darba atgriešanas kabelis – pozitīvajai izejai.

Kad loks ir izveidots, strāva plūst ķēdē, un siltuma sadalijums lokā ir aptuveni 33% loka negatīvajā pusē (metināšanas deglis) un 67% loka pozitīvajā pusē (apstrādājamā detāja). Šis līdzvars nodrošina loka dzīļu loka iespēšanos apstrādājamā gabalā un samazīna siltumu elektrodā. Šis samazinātais siltums elektrodā ļauj novadīt lielāku strāvu ar mazākiem elektrodiem, salīdzinot ar citiem polaritātes savienojumiem. Šo palaišanas metodi bieži sauc par taisnu polaritāti, un tā ir visizplatītākais savienojums, ko izmanto līdzstrāvas metināšanā.

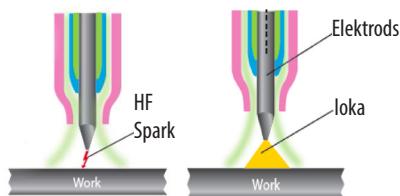

TIG metināšanas metodes

- Pirms metināšanas pārliecinieties, ka viss metināmais materiāls ir tīrs, jo daļīnas var vājināt metinājumu.
- Degla leņķi vislabāk turēt 15–20° (no vertikāles) prom no braukšanas virziena. Tas palīdz uzlabot metināšanas vietas redzamību un ļauj vieglāk piekļūt pildījumam.
- Uzpildes metāls jāievada zemā leņķi, lai izvairītos no pieskaršanās volframa elektrodam.
- TIG metināšanas loks izkausē pamatmateriālu un izkausētā peļķe izkausē pildvielas stieni, tāpēc ir svarīgi, lai jūs pretotos vēlmei izkausēt pildvielu tieši metināšanas lokā.
- Plānākiem lokšķu materiāliem pildviela var nebūt vajadzīga.
- Pareizi sagatavojiet volframu, izmantojot dimanta slipripu, jūs iegūsiet vislabākos rezultātus asam punktam (skatiet 56. lpp.).
- Metinot nerūsējošo tēraudu, uzmanieties no pārāk daudz siltuma. Ja krāsa ir tumši pelēka un izskatās netīra un stipri oksidēta, tad ir izmantots pārāk daudz siltuma, kas var izraisīt arī materiāla deformāciju. Samazinot strāvas stiprumu ampēros un palielinot braukšanas ātrumu, šī problēma var tikt novērsta. Varat arī apsvērt mazāku diametra pildvielas izmantošanu, jo tas prasīs mazāk enerģijas, lai izkausētu.

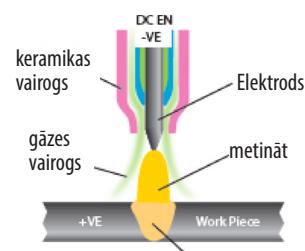

TIG līdzstrāvas metināšanas strāvas stipruma rokasgrāmatu skatiet nākamajā lapā

DC TIG METINĀŠANAS CEĻVEDIS



Pirms metināšanas darbības uzsākšanas pārliecinieties, ka jums ir piemērots acu aizsargs un aizsargtērps. Veiciet arī nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu visas personas, kas atrodas metināšanas zonā.

Manuāla līdzstrāvas TIG metināšanas strāvas stipruma vadotne - viegls tērauds un nerūsējošais tērauds

Parastā metāla biezums		Volframa elektroda diametrs	Izvades polaritāte	Uzpildes stieples diametrs (ja nepieciešams)	Argona gāzes plūsmas ātrums (litri/min)	Locītavu veidi	Strāvas stipruma diapazons
mm	collu						
1.6mm	1/16"	1.6mm	DC	1.6mm	5 - 8	Muca	50 - 80
1.6mm	1/16"	1.6mm	DC	1.6mm	5 - 8	Stūris	50 - 80
1.6mm	1/16"	1.6mm	DC	1.6mm	5 - 8	Fileja	60 - 90
1.6mm	1/16"	1.6mm	DC	1.6mm	5 - 8	Aplis	60 - 90
2.4mm	3/32"	1.6/2.4mm	DC	1.6/2.4mm	5 - 9	Muca	80 - 110
2.4mm	3/32"	1.6/2.4mm	DC	1.6/2.4mm	5 - 9	Stūris	80 - 110
2.4mm	3/32"	1.6/2.4mm	DC	1.6/2.4mm	5 - 9	Fileja	90 - 120
2.4mm	3/32"	1.6/2.4mm	DC	1.6/2.4mm	5 - 9	Aplis	90 - 120
3.2mm	1/8"	2.4mm	DC	2.4mm	5 - 10	Muca	80 - 120
3.2mm	1/8"	2.4mm	DC	2.4mm	5 - 10	Stūris	90 - 120
3.2mm	1/8"	2.4mm	DC	2.4mm	5 - 10	Fileja	100 - 140
3.2mm	1/8"	2.4mm	DC	2.4mm	5 - 10	Aplis	100 - 140
4.8mm	3/16"	2.4mm	DC	2.4mm	6 - 11	Muca	120 - 200
4.8mm	3/16"	2.4mm	DC	2.4mm	6 - 11	Stūris	150 - 200
4.8mm	3/16"	2.4mm	DC	2.4mm	6 - 11	Fileja	170 - 220
4.8mm	3/16"	2.4mm	DC	2.4mm	6 - 11	Aplis	150 - 200
6.4mm	1/4"	2.4mm	DC	3.2mm	7 - 12	Muca	225 - 300
6.4mm	1/4"	2.4mm	DC	3.2mm	7 - 12	Stūris	250 - 300
6.4mm	1/4"	2.4mm	DC	3.2mm	7 - 12	Fileja	250 - 320
6.4mm	1/4"	2.4mm	DC	3.2mm	7 - 12	Aplis	250 - 320
9.5mm	3/8"	3.2mm	DC	3.2mm	7 - 12	Muca	250 - 360
9.5mm	3/8"	3.2mm	DC	3.2mm	7 - 12	Stūris	260 - 360
9.5mm	3/8"	3.2mm	DC	3.2mm	7 - 12	Fileja	270 - 380
9.5mm	3/8"	3.2mm	DC	3.2mm	7 - 12	Aplis	230 - 380
12.7mm	1/2"	3.2/4mm	DC	3.2mm	8 - 13	Muca	300 - 400
12.7mm	1/2"	3.2/4mm	DC	3.2mm	8 - 13	Stūris	320 - 420
12.7mm	1/2"	3.2/4mm	DC	3.2mm	8 - 13	Fileja	320 - 420
12.7mm	1/2"	3.2/4mm	DC	3.2mm	8 - 13	Aplis	320 - 420

Lūdzu, nēmiet vērā: Visi iepriekš minētie norādījumu iestatījumi ir aptuveni un mainīsies atkarībā no pielietojuma, sagatavošanas, caurlaidēm un izmantotā metināšanas aprīkojuma veida.

Metinātās šuves būs jātestē, lai nodrošinātu to atbilstību jūsu metināšanas specifikācijām.

TIG LĀPU REZERVES DAĻU SARKSTS

TIG metināšanas deglis ar gaisa dzesēšanu — modelis JE29-ERGO (WP26 tips)

Novērtējums 200A līdzstrāva, 150A maiņstrāva pie 60% noslodzes cikla EN60974-7 • 0,5 mm līdz 4 mm elektrodi



Lūdzu, ņemiet vērā:
Pārbaudiet komplektā iekļauto kabatas lukturīti, lai pārliecinātos, ka tas atbilst iepriekš norādītajai informācijai. Produkts var tikt piegādāts ar Jasic oranžo lāpu rokturi.

Consumables

Model: T26

Main Consumables

Code	Description	Pack Qty	
1	WP26	Agile Torch Body	1
2	WP26F	Flexible Torch Body	1
3	WP26FV	Flexible Torch Body c/w Argon Valve	1
4	WP26V	Torch Body c/w Argon Valve	1
5	57104	Short Back Cap	1
6	3004M	Medium Back Cap	1
7	57102	Long Back Cap	1
8	96918	Back Cap O-Ring	10

Collectors

9	10N21	Standard .020" (0.5mm)	5
10N22	Standard .040" (1.0mm)	5	
10N23	Standard 1/16" (1.6mm)	5	
10N26	Standard 5/64" (2.0mm)	5	
10N24	Standard 3/32" (2.4mm)	5	
10N25	Standard 1/8" (3.2mm)	5	
54N20	Standard 5/32" (4.0mm)	5	
10N215	Stubby .020" (0.5mm)	5	
10N225	Stubby .040" (1.0mm)	5	
10N235	Stubby 1/16" (1.6mm)	5	
10N245	Stubby 3/32" (2.4mm)	5	
10N255	Stubby 1/8" (3.2mm)	5	

Collector Bodies

11	10B20	Standard .020" (0.5mm)	5
10B20	Standard .040" (1.0mm)	5	
10B21	Standard 1/16" (1.6mm)	5	
10B21M	Standard 5/64" (2.0mm)	5	
10B22	Standard 3/32" (2.4mm)	5	
10B28	Standard 1/8" (3.2mm)	5	
406488	Standard 5/32" (4.0mm)	5	
12	17CB20	Stubby .020"-1/8" (0.5 - 3.2mm)	5

Gas Lens Bodies

13	45V29	Standard .020" (0.5mm)	1
45V24	Standard .040" (1.0mm)	1	
45V25	Standard 1/16" (1.6mm)	1	
45V25M	Standard 5/64" (2.0mm)	1	
45V26	Standard 3/32" (2.4mm)	1	
45V27	Standard 1/8" (3.2mm)	1	
45V28	Standard 5/32" (4.0mm)	1	
14	45V0204	Large Dia .020"-.040" (0.5 - 1.0mm)	1
45V116	Large Dia 1/16" (1.6mm)	1	
45V64	Large Dia 3/32" (2.4mm)	1	
995795	Large Dia 1/8" (3.2mm)	1	
45V63	Large Dia 5/32" (4.0mm)	1	

Ceramic Cups

15	10N50	Standard Gun 1/4" Bore	10
10N49	Standard Cup 5/16" Bore	10	
10N48	Standard Cup 3/8" Bore	10	
10N47	Standard Cup 7/16" Bore	10	
10N46	Standard Cup 1/2" Bore	10	
10N45	Standard Cup 5/8" Bore	10	
10N44	Standard Cup 3/4" Bore	10	

Ceramic Cups (continued)

Code	Description	Pack Qty	
16	10N50L	Long Cup 1/4" Bore	10
10N49L	Long Cup 5/16" Bore	10	
10N48L	Long Cup 3/8" Bore	10	
10N47L	Long Cup 7/16" Bore	10	

Gas Lens Cups

Code	Description	Pack Qty	
17	54N18	Standard Cup 1/4" Bore	10
54N17	Standard Cup 5/16" Bore	10	
54N16	Standard Cup 3/8" Bore	10	
54N15	Standard Cup 7/16" Bore	10	
54N14	Standard Cup 1/2" Bore	10	
54N19	Standard Cup 11/16" Bore	10	

Ceramic Cups for use with item 12

20	13N98	Standard Cup 1/4" Bore	10
13N99	Standard Cup 5/16" Bore	10	
13N10	Standard Cup 3/8" Bore	10	
13N11	Standard Cup 7/16" Bore	10	
13N12	Standard Cup 1/2" Bore	10	
13N13	Standard Cup 5/8" Bore	10	
21	79E70	Long Cup 3/16" Bore	10
79E71	Long Cup 1/4" Bore	10	
79E72	Long Cup 5/16" Bore	10	
79E73	Long Cup 3/8" Bore	10	
22	79E74	X- Long Cup 3/16" Bore	10
79E75	X- Long Cup 1/4" Bore	10	
79E76	X- Long Cup 5/16" Bore	10	
79E77	X- Long Cup 3/8" Bore	10	

Secondary Consumables

23	SP5110	IH & RH Handle Shell	1
24	SP5111	Handle Screw	1
25	SP5120	Single Button Switch	1
	SP5121	1/8" Button Switch	1
	SP5122	1/4" Push (Unlabeled) Switch	1
	SP5123	OK Potentiometer Switch	1
	SP5128	47K Potentiometer Switch	1
	SP5129	4 Position Switch	1
26	SP5114	Handle Ball Joint	1
27	SP5117	Leather Cover 800mm	1
28	SP5119	Caple Cover (Not illustrated)	1
29	18E.G	Standard Head Shield	1
30	54N81	Gas Lens Head Shield	1
31	SP5183	Gas Lens Head Protector	1
32	V5-1	Valve Stem W291 & W292FV	1
33	46128	Welding Power Cable Assy 12.5ft - 3/8" Bsp	1
	46129	Welding Power Cable Assy 25ft - 3/8" Bsp	1
34	46128-2D	2 Piece Power Cable Assy 12.5ft - Dime 1/2" Bsp	1
	46129-2D	2 Piece Power Cable Assy 25ft - Dime 1/2" Bsp	1
35	0315071	Insulation Boot	5
36	5091	Neoprene Protective Cover	1m
37	SP5126	4m Switch Cable c/w 5 Pin Receptacle	1
	SP5127	8m Switch Cable c/w 5 Pin Receptacle	1

TIG METINĀŠANAS PROBLĒMU NOVĒRŠANA



Pirms metināšanas darbības uzsākšanas pārliecinieties, ka jums ir piemērots acu aizsargs un aizsargtērs. Veiciet arī nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu visas personas, kas atrodas metināšanas zonā.

TIG metināšanas defekti un novēršanas metodes

Defekts	Iespējamais cēlonis	Darbība
Pārmēriga volframa lietošana	Iestatīt DCEP	Mainiet uz DCEN
	Nepietiekama aizsarggāzes plūsma	Pārbaudiet gāzes ierobežojumu un pareizos plūsmas ātrumus. Pārbaudiet, vai metināšanas zonā nav caurvēja
	Elektroda izmērs ir pārāk mazs	Izvēlieties pareizo izmēru
	Elektrodu piesārņojums dzesēšanas laikā	Pagariniet pēcpļūsmas gāzes laiku
Porainības/metinājuma piesārņojums	Valīgs degļa vai šķūtenes savienojums	Pārbaudiet un pievelciet visus stiprinājumus
	Nepietiekama aizsarggāzes plūsma	Pielāgojiet plūsmas ātrumu - parasti 8-12L/m
	Nepareiza aizsarggāze	Izmantojiet pareizu aizsarggāzi
	Bojāta gāzes šķūtene	Pārbaudiet un salabojiet visas bojātās šķūtenes
	Pamatmateriāls piesārņots	Pareizi notīriet materiālu
Netiek darboties, kad tiek darbināts degļa slēdzis	Bojāts degļa slēdzis vai kabelis	Pārbaudiet degļa slēdža nepārtrauktību un pēc vajadzības salabojiet vai nomainiet
	ON/OFF slēdzis izslēgts	Pārbaudiet ON/OFF slēdža stāvokli
	Izdegusi tīkla drošinātāji	Pārbaudiet drošinātājus un pēc vajadzības nomainiet tos
	Klūme mašīnas iekšpusē	Zvaniet remonta tehnīķim
Zema izejas strāva	Valīga vai bojāta darba skava	Pievelciet/nomainiet skavu
	Valīgs kabeļa spraudnis	Pārbaudiet un pievelciet visus aizbāžņus
	Bojāts barošanas avots	Zvaniet remonta tehnīķim
Augsta frekvence neizsītīs loku	Metināšanas/barošanas kabeļa atvērta ķēde	Pārbaudiet visu kabeļu un savienojumu nepārtrauktību, īpaši degļa kabeļus
	Aizsarggāze neplūst	Pārbaudiet cilindra saturu, regulatoru un vārstus, kā arī pārbaudiet strāvas avotu
Nestabilis loks metinot līdzstrāvas režīmā	Piesārņots ar volframu	Nolauziet piesārņoto galu un vēlreiz noslipējiet volframu
	Nepareizs loka garums	Loka garumam jābūt no 3 līdz 6 mm
	Materiāls piesārņots	Notīriet visu pamatnes un pildījuma materiālu
	Elektrods savienots ar nepareizu polaritāti	Atkārtoti pievienojiet, lai nodrošinātu pareizu polaritāti
Arku ir grūti iedarbināt	Nepareizs volframa veids	Pārbaudiet un piestipriniet pareizo volframu
	Nepareiza aizsarggāze	Izmantojiet argona aizsarggāzi

TIG METINĀŠANAS PROBLĒMU NOVĒRŠANA



Pirms metināšanas darbības uzsākšanas pārliecinieties, ka jums ir piemērots acu aizsargs un aizsargtērps. Veiciet arī nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu visas personas, kas atrodas metināšanas zonā.

TIG metināšanas defekti un novēršanas metodes

Defekts	Iespējamais cēlonis	Darbība
Pārmēriga lodīšu uzkrāšanās, slikta iespiešanās vai vāja saplūšana metināšanas šuves malās	Pārāk zema metināšanas strāva	Palieliniet metināšanas strāvas stiprumu Slikta materiāla sagatavošana
Metinātā šuve ir plakana un pārāk plata, metinātā šubes malā ir zem iegriezuma vai deg cauri	Pārāk liela metināšanas strāva	Samaziniet metināšanas strāvas stiprumu
Metināšanas lodites ir pārāk mazas vai nepietiekama iespiešanās	Pārāk liels metināšanas kustības ātrums	Samaziniet metināšanas kustības ātrumu
Parāk plata metinājuma lodīte vai pārmēriga lodītes uzkrāšanās	Pārāk lēns metināšanas kustības ātrums	Palieliniet metināšanas kustības ātrumu
Nevienmērīgs kājas garums filejās locītavā	Nepareizs uzpildes stieņa novietojums	Pārvietojiet uzpildes stieni
Metināšanas loka veidošanas laikā volframs kūst vai oksidējas	TIG degļa vads savienots ar +	Savienot ar - polaritāti
	Neliela gāzes plūsma uz metināšanas baseinu vai tās nav vispār	Pārbaudiet, vai gāzes aparātā, kā arī degļi un šķūtenēs nav pārtraukumu vai ierobežojumu
	Gāzes balonā vai šķūtenēs ir piemaisījumi	Nomainiet gāzes balonu un izpūtiet degļi un gāzes šķūtenes
	Volframs ir pārāk mazs metināšanas strāvai	Palieliniet volframa izmēru
	TIG/MMA selektors iestatīts uz MMA	Pārliecinieties, vai strāvas avots ir iestatīts uz TIG funkciju

TIG LĀPAS TRAUCĒJU NOVĒRŠANA

TIG metināšanas defekti un novēršanas metodes

TIG deglis, ko izmanto pacelšanas TIG metināšanai, sastāv no vairākiem elementiem, kas nodrošina strāvas plūsmu un loka aizsardzību no atmosfēras. Regulāra metināšanas degļa apkope ir viens no svarīgākajiem pasākumiem, lai nodrošinātu tā normālu darbību un pagarinātu kalpošanas laiku.

Lai nodrošinātu normālu apkopi, degļa dilstošajām daļām jābūt rezerves daļām, ieskaitot elektrodū turētāju, sprauslu, blīvgredzenu, izolācijas paplāksni utt.

Biežākie metināšanas degļa defekti ir pārkarsis, gāzes nooplūde, ūdens nooplūde, slikta gāzes aizsardzība, elektriskās strāvas nooplūde, sprauslas izdegšana un plaisāšana. Šo kļūdu cēloji un problēmu novēršanas metodes ir norādītas šajā tabulā:

Simptoms	Iemesli	Problēmu novēršana
Metināšanas deglis ir pārkarsis	Metināšanas degļa jauda ir pārāk maza	Nomainiet pret metināšanas degli ar lielu jaudu
	Uztvērējai neizdodas nofiksēt volframa elektrodu	Nomainiet uzgali vai aizmugures vāciņu
Gāzes nooplūde	Blīvgredzens ir nodilis	Nomainiet blīvgredzenu
	Gāzes savienojuma vītne ir valīga	Pievelciet to
	Gāzes ieplūdes caurules savienojums ir bojāts vai nav nostiprināts	Nogrieziet bojāto savienojumu, pievienojet un pievelciet nomainīto gāzes ieplūdes cauruli vai aptiniet bojāto vietu
	Gāzes ieplūdes caurule ir bojāta karstuma vai novecošanās dēļ	Nomainiet gāzes ieplūdes cauruli
Operators saņem triecienu no lāpas	Degļa galva ir mitra nooplūdes vai citu iemeslu dēļ	Atrodiet ūdens nooplūdes cēloni un pilnībā nosusiniet degļa galvu
	Degļa galva ir bojāta vai zem sprieguma esošā metāla daļa ir atsegta	Nomainiet degļa galvu vai aptiniet atklāto elektrificēto metāla daļu ar līmlenti
Slikta gāzes plūsma vai porainība metinātajā šuvē	Metināšanas deglim ir nooplūde	Atrodiet nooplūdes vietu
	Sprauslas diametrs ir pārāk mazs	Nomainiet ar lielāku diametra sprauslu
	Sprausla ir bojāta vai saplaisājusi	Nomainiet ar jaunu sprauslu
	Gāzes ķēde metināšanas degli ir bloķēta	Izpūtiet ķēdi ar saspiestu gaisu, lai novērstu aizsprostojumu
	Gāzes ekrāns ir bojāts vai pazaudēts demontāžas un montāžas laikā	Nomainiet pret jaunu gāzes sietu
	Argona gāze ir netīra	Aizstāt ar standarta argona gāzi
	Gāzes plūsma ir pārāk liela vai maza	Pareizi noregulējiet gāzes plūsmu
Sākās loks starp fiksatoru/spraudes turētāju vai volframa elektrodu/deglā galvu	Iespāradei un volframa elektrodam ir slikts kontakti vai tiek iedarbināts loks, kad volframa elektrods saskaras ar parasto metālu	Nomainiet uzgali vai salabojet
	Skropstai un metināšanas deglim ir slikts kontakti	Pareizi pievienojet uzgali un metināšanas degli

APKOPE



Lai veiktu šādu darbību, ir nepieciešamas pietiekamas profesionālas zināšanas par elektriskajiem aspektiem un visaptverošas drošības zināšanas. Pārliecinieties, vai iekārtas ievades kabelis ir atvienots no elektrības padeves, un pagaidet 5 minūtes pirms mašīnas pārsegu noņemšanas.

Lai iekārtā darbotos efektīvi un droši, tai regulāri jāveic apkope. Operatoriem ir jāsaprot apkopes metodes un mašīnas darbības līdzekļi. Šai rokasgrāmatai jālauj klientiem pašiem veikt vienkāršu pārbaudi un aizsardzību. Centties samazināt iekārtas bojājumu biežumu un remontdarbu laiku, lai pagarinātu tās kalpošanas laiku.

Periods	Apkopes vienums
Ikdienas pārbaude	Pārbaudiet iekārtas, tīkla kabelu, metināšanas kabeļu un savienojumu stāvokli. Pārbaudiet, vai nav redzami brīdinājuma indikatori un mašīnas darbība.
Ikmēneša pārbaude	Atvienojiet no strāvas padeves un pagaidet vismaz 5 minūtes, pirms noņemt vāku. Pārbaudiet iekšējos savienojumus un, ja nepieciešams, pievelciet. Tīriet iekārtas iekšpusi ar mīkstu suku un putekļu sūcēju. Uzmanieties, lai neatvienotu kabeļus un nesabojātu detaļas. Pārliecinieties, vai ventilācijas restes ir brīvas. Uzmanīgi nomainiet pārsegus un pārbaudiet ierīci. Šis darbs jāveic atbilstoši kvalificētai kompetentai personai.
Ikgadējā pārbaude	Veiciet ikgadēju apkopi, lai iekļautu drošības pārbaudi saskaņā ar ražotāja standartu (EN 60974-1). Šis darbs jāveic atbilstoši kvalificētai kompetentai personai.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Pirms loka metināšanas iekārtas tiek nosūtītas no rūpniecības, tās jau ir rūpīgi pārbaudītas. Iekārtu nedrīkst manipulēt vai mainīt. Apkope jāveic rūpīgi. Ja kāds vads klūst valīgs vai atrodas nevietā, tas var būt potenciāli bīstams lietotājam!

Bojājuma apraksts	lespējamais cēlonis	Darbība
Metināšanas loku nevar noteikt	Barošanas slēdzis nav ieslēgts	Ieslēdziet barošanas slēdzi
	Ienākošā strāvas padeve nav IESLĒGTA	Pārbaudiet, vai ienākošā strāvas slēdža darbība un barošana ir pareiza
	Lespējams iekšējs strāvas padeves pārtraukums	Lūdziet tehnīķim pārbaudīt iekārtu un strāvas padevi
Sarežģīta loka aizdedze	Zema loka strāva	Palieliniet loka strāvas iestatījumu Pārbaudiet MMA metināšanas vadu stāvokli
Deg pārkaršanas gaismas diode	Mašīna darbojas ārpus darba cikla	Ļaujiet iekārtai atdzist, un iekārta tikš automātiski atiestatīta
	Ventilators nedarbojas	Lūdziet tehnīķim pārbaudīt, vai ventilatoru nebloķē šķēršļi
Gaismas diode deg virs strāvas	Strāvas padeves problēma	Lūdziet tehnīķim pārbaudīt strāvas padevi

PROBLĒMU NOVĒRŠANA - KĻŪDU KODI



Lai veiktu šādu darbību, ir nepieciešamas pietiekamas profesionālas zināšanas par elektriskajiem aspektiem un visaptverošas drošības zināšanas. Pārliecinieties, vai iekārtas ievades kabelis ir atvienots no elektroības padeves, un pagaidet 5 minūtes pirms mašīnas pārsegu noņemšanas.

vadības displejs tiek izmantots arī kļūdu ziņojumu sniegšanai lietotājam, ja tiek parādīts kļūdas ziņojums, strāvas avots var darboties tikai līdz ierobežotai jaudai, un kļūdas cēlonis ir jāpārbauda pēc iespējas ātrāk.

Tālāk ir sniegs metināšanas iekārtu Jasic EVO ET-200 un ET-200P kļūdu kodu saraksts.

Kļūdas kods	Kļūdas koda apraksts	Iespējamais cēlonis	Pārbaudiet
E10	Pārstrāvas aizsardzība	Izvadei ir mašīnas maksimālā jaudas strāva	Izslēdziet un atkal ieslēdziet iekārtu. Ja pārsrieguma aizsardzības trauksme joprojām ir aktīva, sazinieties ar piegādātāja apstiprinātu tehnīki.
E31	Zemsrieguma aizsardzība	Levades elektrotīkls spriegums ir pārāk zems	Izslēdziet un atkal ieslēdziet iekārtu. Ja trauksme turpinās, pārbaudiet ieejas spriegumu. Ja ieejas spriegums atbilst specifikācijai un trauksme turpinās, sazinieties ar piegādātāja apstiprinātu tehnīki.
E32	Pārsrieguma aizsardzība	Ieejas tīkla spriegums ir pārāk augsts	Izslēdziet un atkal ieslēdziet iekārtu. Ja trauksme turpinās, pārbaudiet ieejas spriegumu. Ja ieejas spriegums atbilst specifikācijai un trauksme turpinās, sazinieties ar piegādātāja apstiprinātu tehnīki.
E34	Zemsrieguma aizsardzība	Zem sprieguma invertora lēdē	Izslēdziet un atkal ieslēdziet iekārtu. Ja trauksme turpinās, pārbaudiet ieejas spriegumu. Ja ieejas spriegums atbilst specifikācijai un trauksme turpinās, sazinieties ar piegādātāja apstiprinātu tehnīki.
E60	Pārkaršana	Pārmērīgas temperatūras signāls, kas saņemts no izejas taisngrieža lēdes	Neizslēdziet iekārtu, uzgaidiet kādu laiku un pēc termiskās kļūdas izjušanas varat turpināt metināšanu. Kamēr kļūdas kods ir IESLĒGTS, iekārta nevar griest. Pārliecinieties, vai dzesēšanas ventilatori darbojas. Samaziniet darba cikla metināšanas aktivitāti.
E61	Pārkaršana	Pārmērīgas temperatūras signāls, kas saņemts no Invertora IGBT lēdes	Neizslēdziet iekārtu, uzgaidiet kādu laiku un pēc termiskās kļūdas izjušanas varat turpināt metināšanu. Kamēr kļūdas kods ir IESLĒGTS, iekārta nevar griest. Pārliecinieties, vai dzesēšanas ventilatori darbojas. Samaziniet darba cikla metināšanas aktivitāti.
 Nenormāls VRD	VRD spriegums ir pārāk augsts vai pārāk zems	Izslēdziet un atkal ieslēdziet iekārtu. Ja kļūdas VRD trauksme turpinās, sazinieties ar piegādātājiem apstiprināts tehnikis.	

MATERIĀLI UN TO IZNĪCINĀŠANA

Iekārta ir ražota no materiāliem, kas nesatur operatoram bīstamus toksiskus vai indīgus materiālus.

Kad iekārta tiek nodota metāllūžos, tā ir jāizjauc, atdalot sastāvdaļas atbilstoši materiālu veidam.

Neizmetiet iekārtu kopā ar parastajiem atkritumiem. Eiropas Direktīva 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem nosaka, ka elektroiekārtas, kurām ir pienācis mūža beigas, ir jāsavāc atsevišķi un jānodod videi draudzīgā pārstrādes uzņēmumā.

Jasic ir atbilstoša pārstrādes sistēma, kas ir saderīga un ir reģistrēta Apvienotajā Karalistē vides aģentūrā. Mūsu reģistrācijas atsauce ir WEEMM3813AA.

Lai ievērotu EEIA noteikumus ārpus Apvienotās Karalistes, jums jāsazinās ar savu piegādātāju.

ROHS ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo mēs apstiprinām, ka iepriekš minētais produkts nesatur nevienu no ES Direktīvā 2011/65/ES minētajām ierobežotajām vielām koncentrācijās, kas pārsniedz tajā norādītās robežvērtības.

Atruna: Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis apstiprinājums ir sniegts, pamatojoties uz mūsu pašreizējām zināšanām un pārliecību. Nekas šeit neapzīmē un/vai nevar tikt interpretēts kā garantija piemērojamā garantijas likuma izpratnē.

UKCA ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA



UK DECLARATION OF CONFORMITY

The manufacturer or its legal representative Wilkinson Star Limited declares that the equipment listed described below is designed and produced according to the following UK directives:

Electrical equipment (Safety) regulations 2016	2016 No 1101
Electromagnetic compatibility regulations 2016	2016 No 1091
The restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment	2012 No 3052
Requirements for welding equipment pursuant to the eco-design for energy related products and energy information regulations 2021	UK SI 2021/745

And inspected in compliance with the following harmonised standards

- BS EN 60974-1:2018 + A1:2019
- BS EN 60974-10:2014 + A1:2015
- BS EN 62822-1:2018
- BS EN 60974-3 2019

Any alteration or change to these machines by any unauthorised person makes this declaration invalid

WILKINSON STAR MODEL

ET 200
ET 200P
ET 200P ACDC

JASIC MODEL

TIG 200 PFC W2S42
TIG 200 PFC W2S62
TIG 200 P ACDC PFC E2S22

Authorised Representative

Wilkinson Star Limited
Shield Drive, Wardley Industrial Estate
Worsley, Salford M28 2WD
Tel +44 161 793 8127

Signature

Dr John A Wilkinson OBE

Position

Date

Company Stamp



Manufacturer

Shenzhen Jasic Technology Co Ltd
No3 Qinglan, 1st Road
Pingshan District
Shenzhen, China

Signature

Shenzhen Jasic Technology Co Ltd

Position

Date

Company Stamp



UK
CA

EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA



EU DECLARATION OF CONFORMITY

The manufacturer or its legal representative Wilkinson Star Limited declares that the equipment listed described below is designed and produced according to the following EU directives:

Low voltage directive (LVD)	2014/35/EU
Electromagnetic compatibility directive (EMC)	2014/30/EU
RoHS2	2011/65/EU
Annex 11 of RoHS2	2015/863
Eco design requirements for welding equipment pursuant 2009/125/EC	2019/1784

And inspected in compliance with the following harmonised standards

- EN 60974-1:2018 + A1:2019
- EN 60974-10:2014 + A1:2015
- EN 62822-1:2018
- EN 60974-3 2019

Any alteration or change to these machines by any unauthorised person makes this declaration invalid

WILKINSON STAR MODEL

ET 200

ET 200P

ET 200P ACDC

JASIC MODEL

TIG 200 PFC W2S42

TIG 200 P PFC W2S62

TIG 200 P ACDC PFC E2S22

Authorised Representative

Wilkinson Star Limited

Shield Drive, Wardley Industrial Estate

Worsley, Salford M28 2WD

Tel +44 161 793 8127

Signature

Mr John A Wilkinson OBE

Position

Chairman

Date

2023/01/17



Manufacturer

Shenzhen Jasic Technology Co Ltd

No3 Qinglan, 1st Road

Pingshan District

Shenzhen, China

Signature

Shenzhen Jasic Technology Co Ltd

Position

Date

2023/01/17



GARANTIJAS PAZINOJUMS

Visiem jaunajiem Jasic metinātājiem, plazmas griezējiem un vairāku procesu iekārtām, ko pārdom Jasic, tiek nodrošināta garantija sākotnējam īpašniekam, kas nav nododama citam citam, pret bojājumiem materiālu vai ražošanas defektu dēļ 5 gadu periodā pēc iegādes datuma. Originālais rēķins ir standarta garantijas perioda dokumentācija. Garantijas periods ir balstīts uz vienas maiņas modeli.

Bojātās vienības salabo vai nomaina uzņēmums mūsu darbnīcā. Uzņēmums var izvēlēties atmaksāt pirkuma cenu (atskaitot izmaksas un nolietojumu, kas saistīts ar lietošanu un nodilumu). Uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā mainīt garantijas nosacījumus, kas attiecas uz nākotni.

Pilnas garantijas priekšnoteikums ir tas, ka izstrādājumi tiek darbināti saskaņā ar pievienotajām lietošanas instrukcijām. Ievērojiet atbilstošās uzstādīšanas un juridiskās prasības, ieteikumus un norādījumus, kā arī izpildiet ekspluatācijas rokasgrāmatā norādītās apkopes instrukcijas. Tas jāveic atbilstoši kvalificētai, kompetentai personai.

Maz ticamā problēmas gadījumā par to jāziņo Jasic tehniskā atbalsta komandai, lai pārskatītu prasību.

Klientam nav pretenziju uz preču aizdošanu vai nomainu, kamēr tiek veikts remonts.

Tālāk norādītais neietilpst garantijas darbības jomā:

- Defekti dabiskā nolietojuma dēļ
- Lietošanas un apkopes instrukciju neievērošana
- Savienojums ar nepareizu vai bojātu strāvas padevi
- Pārslodze lietošanas laikā
- Jebkādas izmaiņas, kas tiek veiktas izstrādājumā bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas
- Programmatūras kļūdas nepareizas darbības dēļ
- Jebkurš remonts, kas veikts, izmantojot neapstiprinātās rezerves daļas
- Jebkuri transportēšanas vai uzglabāšanas bojājumi
- Garantija neattiecas uz tiešiem vai netiešiem bojājumiem, kā arī jebkādiem peļņas zaudējumiem
- Ārējie bojājumi, piemēram, ugunsgrēks vai bojājumi dabisku iemeslu dēļ, piemēram, plūdi

PIEZĪME: Saskaņā ar garantijas noteikumiem metināšanas degļi, to patēriņamās daļas, stieples padeves bloka piedziņas rulli un

vadcaurulēm, darba atgriešanas kabeljiem un skavas, elektrodu turētājiem, savienojuma un pagarinājuma kabeljiem, elektrotīkla un vadības vadiem, spraudņiem, riteņiem, dzesēšanas šķidrumam utt. tiek piemērota 3 mēnešu garantija.


Jasic nekādā gadījumā nav atbildīgs par jebkādiem trešo pušu izdevumiem vai izdevumiem/izmaksām, vai jebkādiem netiešiem vai izrietošiem izdevumiem/izmaksām.

Jasic iesniegs rēķinu par visiem remontdarbiem, kas veikti ārpus garantijas darbības jomas. Piedāvājums par jebkuru remontdarbu, kas nav saistīts ar garantiju, tiks sagatavots pirms remontdarbu veikšanas.

Lēmumu par bojātās daļas(-u) remontu vai nomainu pieņem Jasic. Aizstātā(-ās) daļa(-as) paliek Jasiča īpašumā.

Garantija attiecas tikai uz iekārtu, tās piederumiem un daļām, kas atrodas iekšpusē. Nekāda cita garantija nav izteikta vai netieša. Netiek izteikta vai netieša garantija attiecībā uz izstrādājuma piemērotību kādam konkrētam lietojumam vai lietojumam.

SHEMATISKS

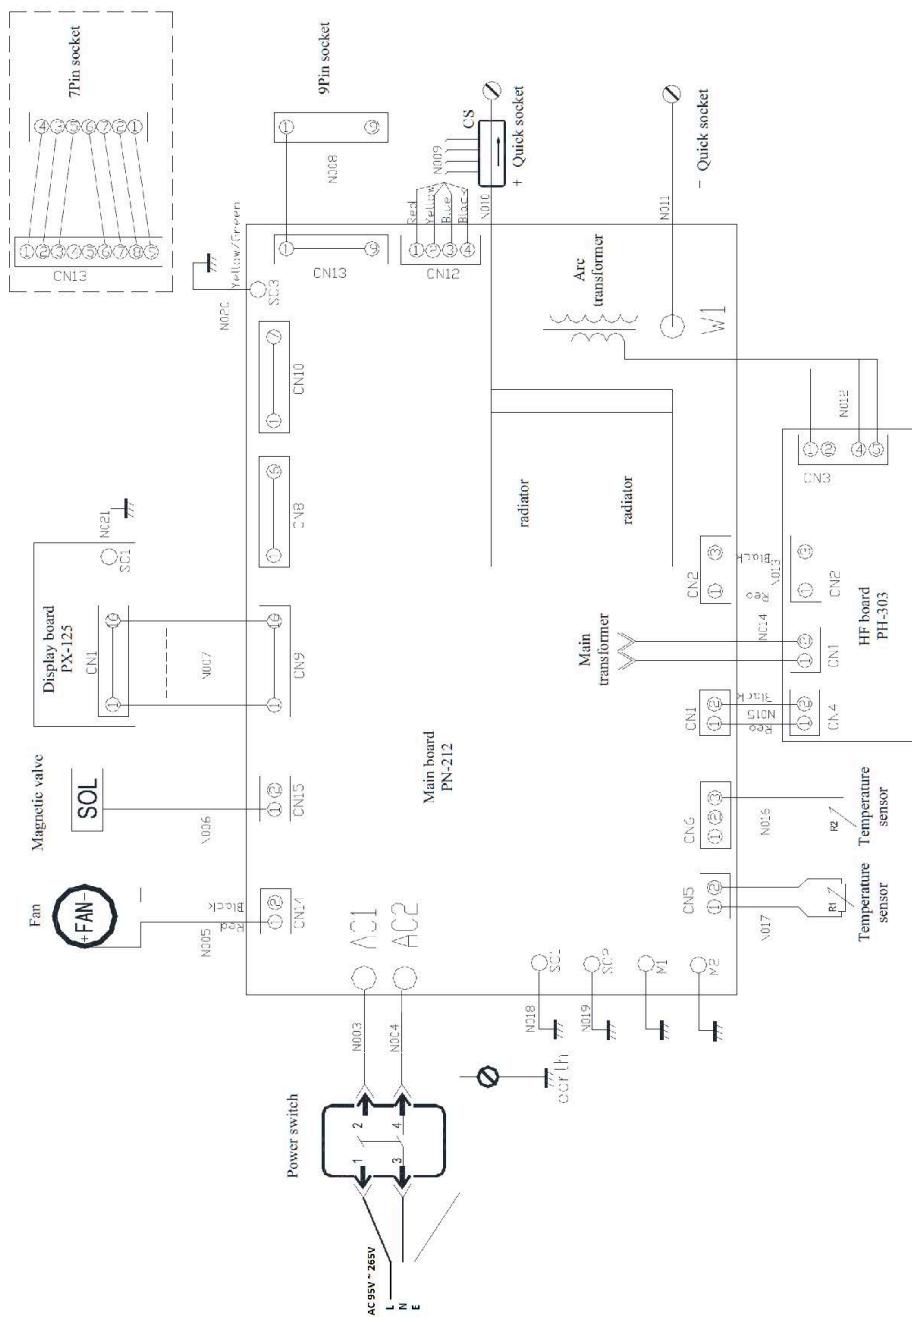

IESPĒJAS UN PIEDERUMI

Dalas numurs	Apraksts
JE79-ERGO	26 TIG lodlampa, 12,5 pēdas, TIG deglis c/w spraudnis (gaisa dzesēšana)
WCS25-3WEL	Metināšanas kabelu komplekts (MMA) 3m
WC-2-03LD	Elektrodu turētājs un vads 3m
EC-2-03LD	Darba atgriešanas vads un skava 3m
CP3550	Kabela spraudnis 35-50mm
JH-HDX	Jasic HD True Color automātiski aptumšojoša metināšanas ķivere
HRC-01	Vadu rokas tālvadības strāvas pults
HRC-02	Bezvadu rokas tālvadības strāvas pults
FRC-01	Vadu kājas pedāļa tālvadības strāvas kontrole
FRC-02	Bezvadu pedāļa tālvadības strāvas pults
TS4	Bezvadu raiduztvērējs

IZVĒLES TĀLVADĪBAS IERĪCES

Tips	Vadu	Modelis	Bezvadu uztvērējs	Metināšanas režīms	Attēls
Vadu	Analogā TIG degļa sprūda	10K potenciometra TIG lāpa	N/A	TIG	-
	Digitālā TIG degļa sprūda	Digitāls TIG lāpa	N/A	TIG	-
	Vadu kājas pedāļa tālvadības pults	FRC-01	N/A	TIG/MMA	
	Vadu rokas tālvadības pults	HRC-01	N/A	TIG	
Bezvadu	Bezvadu rokas tālvadības pults	HRC-02	Jā	TIG/MMA	
	Bezvadu kāju pedāļa tālvadības pults	FRC-02	Jā	TIG	
	Bezvadu raiduztvērējs	TS4	Jā	TIG/MMA	N/A

PIEZĪMES



Wilkinson Star Limited

Shield Drive
Wardley Industrial Estate
Worsley
Manchester
UK
M28 2WD

+44(0)161 793 8127

 **JASIC®** | Aizraujas ar savu metināšanu

www.jasic.co.uk

April 2023 Issue 1