



LA PUISSANCE DE LA TECHNOLOGIE INVERTER



JP-160

Manuel de L'opérateur



VOTRE NOUVEAU PRODUIT

Merci d'avoir choisi ce produit Jasic.

Ce manuel du produit a été conçu pour vous permettre de tirer le meilleur parti de votre nouveau produit. Veuillez vous assurer que vous êtes parfaitement au courant des informations fournies en accordant une attention particulière aux précautions de sécurité contenues dans le livret de sécurité (Scannez le code QR ci-dessous). Les informations vous aideront à vous protéger et à protéger les autres contre les dangers potentiels que vous pourriez rencontrer.

Veuillez vous assurer que vous effectuez des contrôles d'entretien quotidiens et périodiques pour garantir des années de fiabilité et de panne fonctionnement gratuit.

Veuillez appeler votre distributeur Jasic dans le cas peu probable où un problème surviendrait.

Veuillez noter ci-dessous les détails de votre produit car ils seront nécessaires à des fins de garantie et pour vous assurer d'obtenir les informations correctes si vous avez besoin d'assistance ou de pièces de rechange.

Date D'achat

D'où

Numéro de Série

(Le numéro de série sera normalement situé sur le dessus ou le dessous de la machine)

Avis de non-responsabilité : Bien que tous les efforts aient été faits pour garantir que les informations contenues dans ce manuel sont complètes et exactes, aucune responsabilité ne peut être acceptée pour toute erreur ou omission. Veuillez noter que les produits sont sujets à un développement continu et peuvent être sujets à changement sans préavis. Visitez jasic.co.uk pour voir les manuels les plus à jour.

Veillez noter: Le livret d'informations sur la sécurité peut être consulté en ligne en scannant le code QR ci-dessous



Les documents après-vente, y compris les guides de processus de soudage, sont disponibles sur www.jasic.co.uk

Ce manuel ne doit pas être copié ou reproduit sans l'autorisation écrite de Wilkinson Star Limited.

CONTENU

Votre Nouveau Produit	2
Contenu	3
Spécification de Produit	4
Les Contrôles	5
Panneau de Commande	6
Installation	7
Maintenance	10
Dépannage	11
Matériaux et Leur Élimination	12
Déclaration de Conformité RoHS	12
Étiquette D'avertissement Sur la Machine	12
Déclaration de Garantie	13
Déclaration de Conformité	14
Remarques	15

SPÉCIFICATION DE PRODUIT



La gamme d'onduleurs de découpe plasma Jasic a été conçue comme des alimentations de découpe portables et intégrées. Incorporant la technologie d'onduleur IGBT la plus avancée dans l'électronique de puissance.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES


- Onduleur de découpe plasma IGBT
- Roue montée, facile à manoeuvrer
- Contrôle de coupe variable
- Allumage HF
- Affichage à LED
- Coupe précise
- Opération simple
- Régulateur de pression intégré
- Convient à la découpe automatisée (en option)
- Torche plasma à main PI50LT 6m
- Générateur AVR convivial

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation	AC 400V - 50/60 Hz
I _{eff} (A)	48
Puissance max. (kVA)	43
Courant de Soudage (A)	30 - 160
Facteur de Marche à 40°C	160A @ 60%
Capacité de coupe (propre)	45 mm
Capacité de coupe (départ)	50 mm
Rendement (%)	85
Facteur de Puissance	0.99
Classe de Protection/Isolation	IP21S/F
Condition d'Air comprimé	220 Ltr/Min @ 5 Bar (73 psi)
Dimensions (Lxlxh mm)	676 x 333 x 712
Poids (Kg)	55


Veillez noter En raison des variations dans les produits fabriqués, toutes les performances, capacités, mesures, dimensions et poids indiqués ne sont qu'approximatifs. Les performances et les valeurs nominales réalisables lors de l'utilisation peuvent dépendre d'une installation, d'applications et d'une utilisation correctes ainsi que d'un entretien et d'un service réguliers.

LES CONTRÔLES

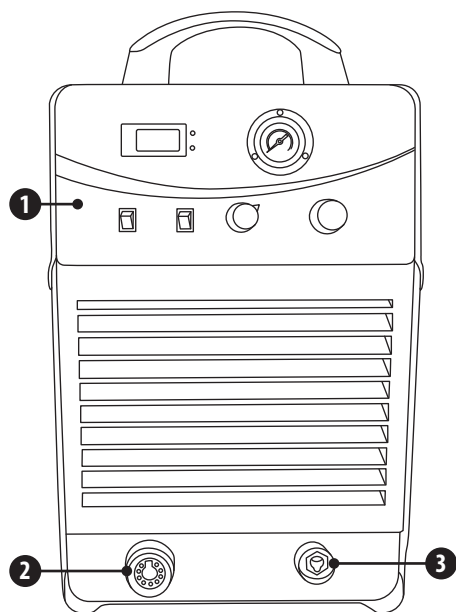

Vue frontale


1. Panneau de commande
2. Connecteur torche
3. Connecteur retour travail (prise 35/50mm)

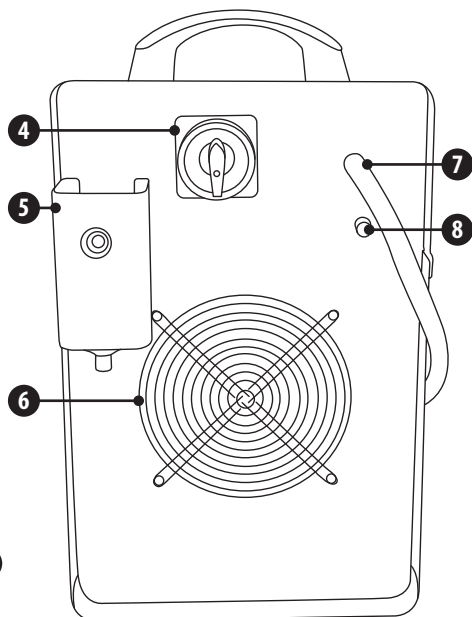

Vue arrière

4. Interrupteur
5. Régulateur de pression d'air
6. Ventilateur
7. Câble d'alimentation d'entrée
8. Point au sol

PANNEAU DE COMMANDE

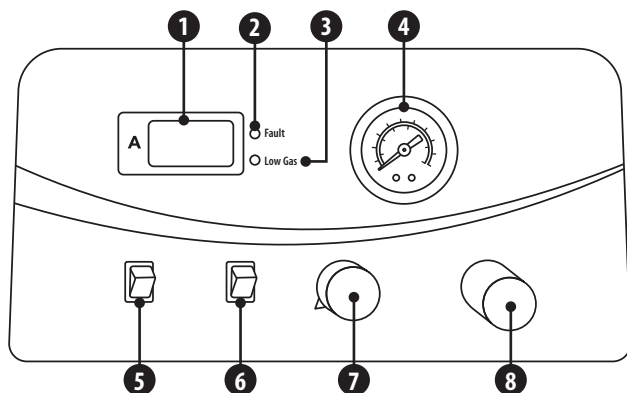

1. Ampèremètre numérique
2. Indicateur de défaut : lorsqu'il est allumé, cela indique que la température à l'intérieur de la machine est trop élevée et que la machine est en état de protection contre la surchauffe
3. Indicateur de niveau de gaz bas : lorsqu'il est allumé, cela indique que l'alimentation en air n'est pas connectée ou est réglée trop bas. Vérifier l'alimentation en air de la machine
4. Manomètre : permet de régler avec précision la pression d'air requise
5. Sélecteur de gaz : ce commutateur permet à l'utilisateur de vérifier et de régler le réglage de l'air pour le plasma et le débit de gaz secondaire
6. Commande de verrouillage de la gâchette de la torche 2T/4T : une fonction utile lors de la réalisation de coupes plus longues, lors de la coupe en mode 4T, vous pouvez retirer votre doigt de la gâchette de la torche et l'arc restera allumé jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur la gâchette de la torche ou que vous enlevez le plasma arc loin du matériau à couper
7. Cadran de contrôle actuel
8. Ajusteur de pression d'air : ce contrôle vous permet d'augmenter ou de diminuer la pression d'air requise aux exigences de pression souhaitées

INSTALLATION

Déballage

vérifiez l'emballage pour tout signe de dommages.

Retirez soigneusement la machine et conservez l'emballage jusqu'à la fin de l'installation.

Emplacement

La machine doit être située dans une position et un environnement appropriés. Il faut veiller à éviter l'humidité, poussière, vapeur, huile ou gaz corrosifs.

Placer sur une surface sûre et plane et s'assurer qu'il y a un espace suffisant autour de la machine pour permettre flux d'air naturel.

Connexions D'entrée

Avant de connecter la machine, vous devez vous assurer que l'alimentation correcte est disponible. Les détails des exigences de la machine peuvent être trouvés sur la plaque signalétique de la machine ou dans les données techniques indiquées dans le manuel.

L'équipement doit être connecté par une personne compétente et qualifiée. Assurez-vous toujours que l'équipement est correctement mis à la terre.

Ne jamais brancher la machine au secteur avec les panneaux retirés.

Réglage de la Pression Atmosphérique

- Le régulateur d'air (8) et le manomètre (4) sont montés sur le panneau avant de la Cut 160. Le raccord d'admission d'air est monté sur le panneau arrière de la machine. Ne raccordez qu'une alimentation en air comprimé sec appropriée (max 8 Bar).
 - Pour régler le débit d'air (5), activez l'interrupteur de purge d'air pour permettre le débit d'air.
 - Tirez le bouton de réglage de la pression (8) vers l'avant.
 - Ajustez la pression du gaz à la valeur souhaitée en tournant le bouton (tournez dans le sens « + » pour augmenter la pression du gaz ; tournez dans le sens « - » pour réduire la pression du gaz).
 - Appuyez sur le bouton de commande de pression (8) pour verrouiller le bouton.
 - Toute eau qui a été collectée par le régulateur d'air sera drainée par la purge automatique du régulateur.
 - Veuillez vous assurer que votre compresseur est capable de fournir le volume d'air requis pour faire fonctionner votre machine de découpe plasma conformément aux spécifications.
- Nous recommandons les exigences minimales d'alimentation en air de 220 Ltr/min @ 5 Bar (73psi).

Veillez noter: Vérifiez ces connexions d'alimentation quotidiennement pour vous assurer qu'elles ne se sont pas desserrées, sinon un arc peut se produire lorsqu'ils sont utilisés sous charge.

INSTALLATION

Connexions de Sortie

Câble de Retour de Travail

Insérez la fiche du câble du fil de retour de travail dans la prise dinse sur le panneau avant de la machine à souder et serrez-la dans le sens horaire.

Torche à Plasma

La torche à plasma P150LT fournie est dotée d'une connexion d'alimentation/gaz « de style européen » (dans ce cas, le gaz utilisé est de l'air comprimé), d'un câble pilote et de connexions à broches de commutation.

Tous les systèmes de coupage plasma et les torches intègrent un circuit de sécurité pour éviter les blessures de l'opérateur lors du changement de consommables, etc. Il s'agit d'un simple circuit annulaire qui coupe la commutation électrique de la torche dès que le capuchon de retenue est retiré, empêchant ainsi le fonctionnement de la machine.

Sans un tel circuit de protection, comme mentionné précédemment, la tension en circuit ouvert pourrait atteindre 350 V CC au niveau de la tête de torche.

La tête de torche comprend l'électrode de la torche, l'anneau de turbulence pour une distribution correcte du gaz, la pointe de coupe et le capuchon de retenue.



Corps de Torche



Tube de Refroidissement



Électrode



Distributeur de Gaz



Pointe de Coupe



Bouclier Cap



Guide D'attente

INSTALLATION

Montage de la Torche à Plasma P150LT

- Les instructions de montage de la torche ci-dessous devront être respectées.
- Branchez la torche à plasma dans la prise du connecteur euro comme indiqué sur l'image (Fig 1) ci-dessous
- En utilisant la clé fournie (Fig 6)
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton (Fig 2) tout en tournant l'écrou de la torche dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit complètement connecté et serré comme indiqué sur la Fig 3
- La figure 4 montre la torche correctement vissée
- La figure 5 montre la torche pas complètement connectée



Fig 1

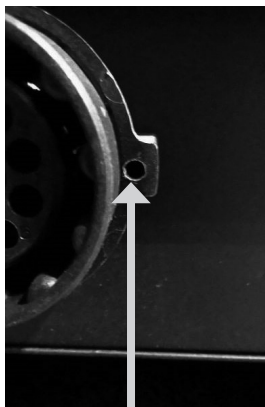


Fig 2

Bouton poussoir



Fig 3



Fig 4



Fig 5

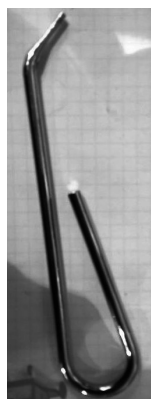


Fig 6

MAINTENANCE



L'opération suivante nécessite des connaissances professionnelles suffisantes sur les aspects électriques et des connaissances approfondies en matière de sécurité. Assurez-vous que le câble d'entrée de la machine est débranché de l'alimentation électrique et attendez 5 minutes avant de retirer les couvercles de la machine.

Afin de garantir que la machine fonctionne efficacement et en toute sécurité, elle doit être entretenue régulièrement. Les opérateurs doivent comprendre les méthodes de maintenance et les moyens de fonctionnement de la machine. Ce guide doit permettre au client d'effectuer lui-même un examen et une sauvegarde simples. Essayez de réduire le taux de panne et les temps de réparation de la machine, afin d'allonger la durée de vie.

Période	Article D'entretien
Examen quotidien	Vérifier l'état de la machine, des câbles d'alimentation, des câbles de soudage et des connexions. Vérifiez les indicateurs d'avertissement et le fonctionnement de la machine.
Examen mensuel	Débranchez du secteur et attendez au moins 5 minutes avant de retirer le couvercle. Vérifiez les connexions internes et resserrez si nécessaire. Nettoyez l'intérieur de la machine avec une brosse douce et un aspirateur. Veillez à ne pas retirer de câbles ou endommager les composants. Assurez-vous que les grilles de ventilation sont dégagées. Remettez soigneusement les couvercles et testez l'appareil. Ce travail doit être effectué par une personne compétente et qualifiée.
Examen annuel	Réaliser un entretien annuel incluant un contrôle de sécurité conformément à la norme constructeur (EN 60974-1). Ce travail doit être effectué par une personne compétente et qualifiée.

ENREGISTREMENT DU PROGRAMME DE SERVICE

Date	Type de travail de service effectué	Desservi par	Date d'échéance pour le prochain contrôle

DÉPANNAGE

Avant que les machines ne soient expédiées de l'usine, elles ont déjà été soigneusement vérifiées. La machine ne doit pas être altérée ou modifiée. L'entretien doit être effectué avec soin. Si un fil se desserre ou est égaré, cela peut être potentiellement dangereux pour l'utilisateur!

Seul le personnel de maintenance professionnel doit réparer la machine!

Assurez-vous que l'alimentation est débranchée avant de travailler sur la machine. Attendez toujours 5 minutes après la mise hors tension avant de retirer les panneaux.

Description du défaut	Cause possible
L'interrupteur d'alimentation secteur est allumé, bien que le voyant d'alimentation ne s'allume pas	Vérifiez la puissance d'entrée qu'il est allumé
	Vérifiez le fusible d'alimentation d'entrée
	Vérifiez la fiche du câble d'entrée et les connexions
	Vérifiez le fonctionnement et la continuité de l'interrupteur ON/OFF
L'interrupteur d'alimentation principal est allumé, mais le ventilateur de refroidissement ne fonctionne pas	Vérifiez que le ventilateur n'est pas bloqué par des débris
	Vérifier la fonctionnalité du ventilateur
	Vérifier l'alimentation du ventilateur
Aucun débit d'air au niveau de la torche lorsque la gâchette de la torche est enfoncée ou que le commutateur de purge d'air est activé	Vérifier le compresseur
	Vérifiez tous les raccords et raccords d'air d'entrée
	La connexion interne est déconnectée ou lâche
	Vérifiez la fonctionnalité du commutateur de purge
LED de surchauffe allumée	La machine fonctionne en dehors du cycle de service, laissez la machine refroidir et l'unité se réinitialisera automatiquement
	Le ventilateur ne fonctionne pas - vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction bloquant le ventilateur
L'arc pilote ne s'amorce pas lorsque l'interrupteur de la torche est activé	La pression du gaz vers la machine est trop faible

MATÉRIAUX ET LEUR ÉLIMINATION

L'équipement est fabriqué avec des matériaux qui ne contiennent aucun matériau toxique ou vénéneux dangereux pour l'opérateur.

Lorsque l'équipement est mis au rebut, il doit être démonté en séparant les composants selon le type de matériaux.

Ne jetez pas l'équipement avec les déchets normaux. La directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques stipule que les équipements électriques qui ont atteint leur fin de vie doivent être collectés séparément et retourné à une installation de recyclage respectueuse de l'environnement.

Jasic dispose d'un système de recyclage pertinent qui est conforme et enregistré au Royaume-Uni auprès de l'agence pour l'environnement. Notre référence d'enregistrement est WEEMM3813AA.

Afin de vous conformer aux réglementations DEEE en dehors du Royaume-Uni, vous devez contacter votre fournisseur.

ROHS COMPLIANCE DECLARATION

Nous confirmons par la présente que le produit mentionné ci-dessus ne contient aucune des substances restreintes énumérées dans la directive européenne 2011/65/UE à des concentrations supérieures aux limites spécifiées dans celle-ci.

Avis de non-responsabilité: Veuillez noter que cette confirmation est donnée au meilleur de nos connaissances et de nos convictions actuelles. Rien dans les présentes ne représente et/ou ne peut être interprété comme une garantie au sens de la loi sur la garantie applicable.

ÉTIQUETTE D'AVERTISSEMENT SUR LA MACHINE

 AVERTISSEMENT		LISEZ CET AVERTISSEMENT PROTÉGEZ-VOUS ET LES AUTRES	
NE PAS retirer, détruire ou recouvrir cette étiquette		FUMÉES ET GAZ Peut être dangereux pour votre santé	
	LES CHOCS ÉLECTRIQUES PEUVENT TUER Choc électrique: il peut tuer. Toucher des pièces électriques sous tension peut provoquer des chocs mortels ou de graves brûlures. L'électrode et le circuit de travail sont sous tension chaque fois que la sortie est activée. Le circuit d'alimentation d'entrée et les circuits internes des machines sont également sous tension lorsque l'alimentation est activée. Un équipement mal installé ou mal mis à la terre est dangereux. L'opérateur doit garder la pièce isolée de lui-même. Évitez tout contact avec les parties électriques sous tension du circuit de soudage, les électrodes et les fils à mains nues. L'opérateur doit porter des gants de soudage secs pendant qu'il exécute la tâche de soudage. Ne pas utiliser avec les panneaux retirés.		Gardez votre tête à l'abri des vapeurs. Utilisez une ventilation suffisante ou évacuez l'air, ou les deux pour empêcher les fumées et les gaz de pénétrer dans votre zone de respiration et dans votre zone générale.
			ÉTINCELLES DE SOUDAGE Peut provoquer un incendie ou une explosion
			NE PAS souder à proximité de matériaux inflammables. NE PAS souder sur des contenants qui ont contenu des matières inflammables
			RAYONS D'ARC Peut blesser les yeux et brûler la peau
			Les rayons de l'arc sont nocifs pour les yeux et la peau des personnes. Portez toujours un masque de soudage avec une teinte correcte de lentille filtrante et des vêtements de protection appropriés, y compris des gants de soudage, pendant l'opération de collage.
SEUL UN PERSONNEL QUALIFIÉ DOIT INSTALLER, UTILISER OU RÉPARER CET ÉQUIPEMENT LISEZ ET SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT, PRATIQUES DE SÉCURITÉ DE L'EMPLOYEUR ET FICHES SIGNALÉTIQUES (FDS) POUR LES CONSOMMABLES.			

DÉCLARATION DE GARANTIE

Tous les nouveaux soudeurs, coupeurs plasma et unités multi-processus Jasic vendus par Jasic seront garantis au propriétaire d'origine, non transférables, contre les défaillances dues à des matériaux ou à une production défectueuse pendant une période de 5 ans suivant la date d'achat. La facture originale est la documentation pour la période de garantie standard. La période de garantie est basée sur un modèle de quart de travail unique.

Les unités défectueuses seront réparées ou remplacées par l'entreprise dans notre atelier. La société peut opter pour le remboursement du prix d'achat (moins les frais et amortissements dus à l'utilisation et à l'usure). La société se réserve le droit de modifier les conditions de garantie à tout moment avec effet pour l'avenir.

Une condition préalable à la pleine garantie est que les produits soient utilisés conformément aux instructions d'utilisation fournies. Respecter l'installation appropriée et toutes les exigences légales, recommandations et directives et exécuter les instructions d'entretien indiquées dans le manuel d'utilisation. Cette opération doit être effectuée par une personne qualifiée et compétente.

Dans le cas peu probable d'un problème, celui-ci doit être signalé à l'équipe d'assistance technique de Jasic pour qu'elle examine la réclamation.

Le client n'a aucun droit au prêt ou au remplacement des produits pendant les réparations.

Les éléments suivants ne sont pas couverts par la garantie :

- Défauts dus à l'usure naturelle
- Non-respect des instructions d'utilisation et d'entretien
- Connexion à une alimentation secteur incorrecte ou défectueuse
- Surcharge pendant l'utilisation
- Toute modification apportée au produit sans autorisation écrite préalable
- Erreurs logicielles dues à un fonctionnement incorrect
- Toute réparation effectuée à l'aide de pièces de rechange non approuvées
- Tout dommage de transport ou de stockage
- Les dommages directs ou indirects ainsi que tout manque à gagner ne sont pas couverts par la garantie
- Dommages externes tels qu'incendie ou dommages dus à des causes naturelles, par ex. inondation

REMARQUE: Aux termes de la garantie, les torches de soudage, leurs pièces consommables, les rouleaux d'entraînement du dévidoir et les tubes de guidage, les câbles et pinces de retour de travail, les porte-électrodes, les câbles de connexion et de rallonge, les câbles d'alimentation et de commande, les fiches, les roues, le liquide de refroidissement, etc. sont couverts par une garantie de 3 mois.

Jasic ne sera en aucun cas responsable des dépenses ou dépenses/coûts de tiers ou des dépenses/coûts indirects ou consécutifs.

Jasic soumettra une facture pour tout travail de réparation effectué en dehors de la portée de la garantie. Un devis pour tout travail de réparation hors garantie sera établi avant toute réparation en cours.

La décision de réparer ou de remplacer la ou les pièces défectueuses est prise par Jasic. La ou les pièces remplacées restent la propriété de Jasic.

La garantie s'étend uniquement à la machine, ses accessoires et les pièces qui sont contenues à l'intérieur. Aucune autre garantie n'est expresse ou implicite. Aucune garantie n'est expresse ou implicite en ce qui concerne l'adéquation du produit pour une application ou une utilisation particulière.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Le fabricant, ou son représentant légal Wilkinson Star Limited, déclare que l'équipement décrit ci-dessous est conçu et produit conformément aux directives européennes suivantes:

- Directive Basse Tension (LVD), N° : 2014/35/UE
- Directive Compatibilité Electromagnétique (CEM), N° : 2014/30/UE

Et inspecté selon ce qui suit

UE - Normes

- EN 60 974-1:2012

- EN 60 974-10:2014+A1

Toute altération ou modification de ces machines par toute personne non autorisée rend cette déclaration invalide.

Wilkinson Star Model

ZXJP-160

Jasic Model

CUT 160 HF L307

Authorised Representative

Wilkinson Star Limited
Shield Drive, Wardley Industrial Estate,
Worsley, Manchester M28 2WD
Tel 0161 793 8127

Signature

Dr John A Wilkinson OBE

Position Chairman

Manufacturer

Shenzhen Jasic Technology Co LTD
No3 Qinglan, 1st Road
Pingshan District
Shenzhen, China

Signature

Shenzhen Jasic Technology Co LTD

Position

Date



Company stamp

Date



Company stamp



Wilkinson Star Limited

Shield Drive
Wardley Industrial Estate
Worsley
Manchester
UK
M28 2WD

+44(0)161 793 8127



www.jasic.co.uk

Décembre 2021 Numéro 1