



LA PUISSANCE DE LA TECHNOLOGIE INVERTER



# JPA-160PFC

## Manuel de L'opérateur



# VOTRE NOUVEAU PRODUIT

---

Merci d'avoir choisi ce produit Jasic.

Ce manuel du produit a été conçu pour vous permettre de tirer le meilleur parti de votre nouveau produit. Veuillez vous assurer que vous êtes parfaitement au courant des informations fournies en accordant une attention particulière aux précautions de sécurité contenues dans le livret de sécurité (Scannez le code QR ci-dessous). Les informations vous aideront à vous protéger et à protéger les autres contre les dangers potentiels que vous pourriez rencontrer.

Veuillez vous assurer que vous effectuez des contrôles d'entretien quotidiens et périodiques pour garantir des années de fiabilité et de panne fonctionnement gratuit.

Veuillez appeler votre distributeur Jasic dans le cas peu probable où un problème surviendrait.

Veuillez noter ci-dessous les détails de votre produit car ils seront nécessaires à des fins de garantie et pour vous assurer d'obtenir les informations correctes si vous avez besoin d'assistance ou de pièces de rechange.

## Date D'achat

---

D'où

---

## Numéro de Série

---

(Le numéro de série sera normalement situé sur le dessus ou le dessous de la machine)

**Avis de non-responsabilité :** Bien que tous les efforts aient été faits pour garantir que les informations contenues dans ce manuel sont complètes et exactes, aucune responsabilité ne peut être acceptée pour toute erreur ou omission. Veuillez noter que les produits sont sujets à un développement continu et peuvent être sujets à changement sans préavis. Visitez [jasic.co.uk](http://jasic.co.uk) pour voir les manuels les plus à jour.

**Vous devez noter :** Le livret d'informations sur la sécurité peut être consulté en ligne en scannant le code QR ci-dessous



**Les documents après-vente, y compris les guides de processus de soudage, sont disponibles sur [www.jasic.co.uk](http://www.jasic.co.uk)**

Ce manuel ne doit pas être copié ou reproduit sans l'autorisation écrite de Wilkinson Star Limited.

# CONTENU

---

|  |    |
|--|----|
| Votre Nouveau Produit                    | 2  |
| Contenu                                  | 3  |
| Spécification de Produit                 | 4  |
| Les Contrôles                            | 5  |
| Installation                             | 6  |
| Maintenance                              | 7  |
| Dépannage                                | 8  |
| Matériaux et Leur Élimination            | 9  |
| Déclaration de Conformité RoHS           | 9  |
| Étiquette D'avertissement Sur la Machine | 9  |
| Déclaration de Garantie                  | 10 |
| Déclaration de Conformité                | 11 |

---

# SPÉCIFICATION DE PRODUIT



La gamme de machines à souder à onduleur Jasic MMA a été conçue comme des unités d'alimentation de soudage intégrées et portables incorporant la technologie d'onduleur IGBT la plus avancée en matière d'électronique de puissance.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES


- Technologie IGBT inverter pour l'utilisateur professionnel
- Large tension d'entrée 95-265V
- Technologie d'économie d'énergie PFC
- Anti-stick, Arc-force, Démarrage à chaud, Lift TIG
- Fréquence onduleur 40Khz, haute efficacité
- Taille compacte, design léger et moderne
- Douilles dinse robustes de 35 à 50 mm
- Démarrage facile à l'arc, éclaboussure minimale
- Compensation automatique pour fluctuation de tension
- "Fini en caoutchouc tactile de haute qualité pour les moulures et la poignée"
- Comprend un étui de protection et des câbles MMA
- Peut souder des électrodes jusqu'à 4 mm
- Générateur AVR convivial

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                |                      |            |
|--------------------------------|----------------------|------------|
| Alimentation                   | 95-265V - AC 50/60Hz |            |
|                                | 115V                 | 230V       |
| leff (A)                       | 17.5                 | 11.6       |
| Puissance max. (kVA)           | 3.7                  | 5          |
| Courant de Soudage (A)         | 10 - 125             | 10 - 160   |
| Facteur de Marche à 40°C       | 125A @ 35%           | 160A @ 35% |
| Tension à Vide (V)             | 68                   |            |
| Rendement (%)                  | 85                   |            |
| Facteur de Puissance           | 0.99                 |            |
| Classe de Protection/Isolation | IP21/F               |            |
| Dimensions (Lxlxh mm)          | 365 x 135 x 280      |            |
| Poids (Kg)                     | 6.4                  |            |


**Veillez noter** En raison des variations dans les produits fabriqués, toutes les performances, capacités, mesures, dimensions et poids indiqués ne sont qu'approximatifs. Les performances et les valeurs nominales réalisables lors de l'utilisation peuvent dépendre d'une installation, d'applications et d'une utilisation correctes ainsi que d'un entretien et d'un service réguliers.

# LES CONTRÔLES

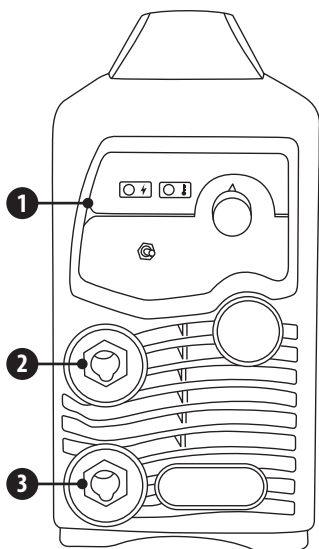

## Vue frontale


1. Panneau de commande
2. Borne de sortie « + » : Pour connecter le porte-électrode
3. Borne de sortie « - » : pour connecter la pince de travail

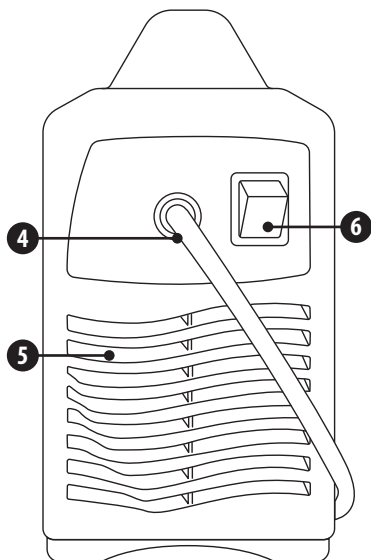

## Vue arrière

4. Câble d'alimentation d'entrée
5. Ventilateur
6. Interrupteur

# PANNEAU DE COMMANDE

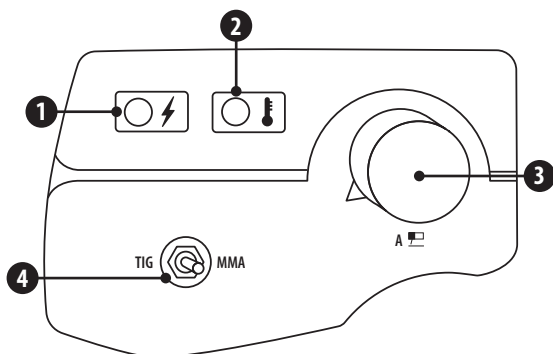

1. Indicateur d'alimentation : lorsqu'il est allumé, cela indique que la machine est en marche
2. Indicateur de surchauffe : lorsqu'il est allumé, cela indique que la température à l'intérieur de la machine est trop élevée et que la machine est en état de protection contre la surchauffe
3. Cadran de courant de soudage : pour régler le courant de sortie
4. Commutateur de sélection MMA/TIG

# INSTALLATION

---

## Déballage

vérifiez l'emballage pour tout signe de dommages.

Retirez soigneusement la machine et conservez l'emballage jusqu'à la fin de l'installation.

## Emplacement

La machine doit être située dans une position et un environnement appropriés. Il faut veiller à éviter l'humidité, poussière, vapeur, huile ou gaz corrosifs.

Placer sur une surface sûre et plane et s'assurer qu'il y a un espace suffisant autour de la machine pour permettre un flux d'air naturel.

## Connexions D'entrée

Avant de connecter la machine, vous devez vous assurer que l'alimentation correcte est disponible. Les détails des exigences de la machine peuvent être trouvés sur la plaque signalétique de la machine ou dans les données techniques indiquées dans le manuel.

L'équipement doit être connecté par une personne compétente et qualifiée. Assurez-vous toujours que l'équipement est correctement mis à la terre.

Ne jamais brancher la machine au secteur avec les panneaux retirés.

## Connexions de Sortie

### Polarité de L'électrode

En général, lors de l'utilisation d'électrodes de soudage à l'arc manuelles, le porte-électrode est connecté à la borne positive et le travail revient à la borne négative. Consultez toujours la fiche technique du fabricant de l'électrode en cas de doute.

Lors de l'utilisation de la machine pour le soudage TIG, la torche TIG doit être connectée à la borne négative et le retour de travail à la borne positive.


## Soudage MMA

Insérez la fiche du câble avec le porte-électrode dans la prise « + » sur le panneau avant du poste à souder et serrez-la dans le sens des aiguilles d'une montre.

Insérez la fiche du câble du fil de retour de travail dans la prise « - » sur le panneau avant de la machine à souder et serrez-la dans le sens des aiguilles d'une montre.

**Assurez-vous de porter des lunettes de protection, des vêtements de protection et tous les EPI nécessaires.**

**Prendre également les mesures nécessaires pour protéger les personnes présentes dans la zone.**

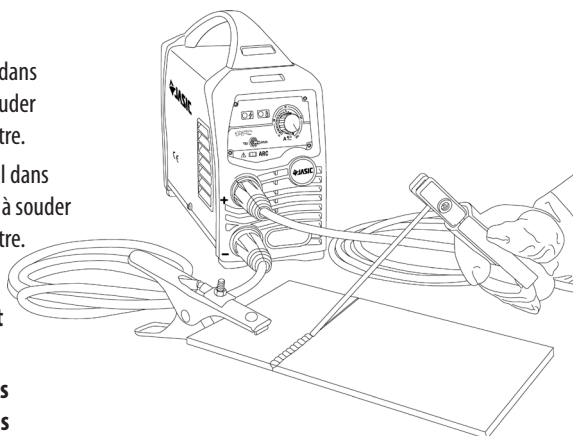

# MAINTENANCE



L'opération suivante nécessite des connaissances professionnelles suffisantes sur les aspects électriques et des connaissances approfondies en matière de sécurité. Assurez-vous que le câble d'entrée de la machine est débranché de l'alimentation électrique et attendez 5 minutes avant de retirer les couvercles de la machine.

Afin de garantir que la machine fonctionne efficacement et en toute sécurité, elle doit être entretenue régulièrement. Les opérateurs doivent comprendre les méthodes de maintenance et les moyens de fonctionnement de la machine. Ce guide doit permettre au client d'effectuer lui-même un examen et une sauvegarde simples. Essayez de réduire le taux de panne et les temps de réparation de la machine, afin d'allonger la durée de vie.

| Période          | Article D'entretien   |
|------------------|---|
| Examen quotidien | Vérifier l'état de la machine, des câbles d'alimentation, des câbles de soudage et des connexions.<br>Vérifiez les indicateurs d'avertissement et le fonctionnement de la machine.  |
| Examen mensuel   | Débranchez du secteur et attendez au moins 5 minutes avant de retirer le couvercle. Vérifiez les connexions internes et resserrez si nécessaire. Nettoyez l'intérieur de la machine avec une brosse douce et un aspirateur. Veillez à ne pas retirer de câbles ou endommager les composants. Assurez-vous que les grilles de ventilation sont dégagées. Remettez soigneusement les couvercles et testez l'appareil.<br><b>Ce travail doit être effectué par une personne compétente et qualifiée.</b> |
| Examen annuel    | Réaliser un entretien annuel incluant un contrôle de sécurité conformément à la norme constructeur (EN 60974-1).<br><b>Ce travail doit être effectué par une personne compétente et qualifiée.</b>  |

## ENREGISTREMENT DU PROGRAMME DE SERVICE

| Date | Type de travail de service effectué | Desservi par | Date d'échéance pour le prochain contrôle |
|------|-------------------------------------|--------------|---|
|      |                                     |              |   |
|      |                                     |              |   |
|      |                                     |              |   |
|      |                                     |              |   |
|      |                                     |              |   |
|      |                                     |              |   |

# DÉPANNAGE

Avant que les machines ne soient expédiées de l'usine, elles ont déjà été soigneusement vérifiées. La machine ne doit pas être altérée ou modifiée. L'entretien doit être effectué avec soin. Si un fil se desserre ou est égaré, cela peut être potentiellement dangereux pour l'utilisateur!

Seul le personnel de maintenance professionnel doit réparer la machine!

Assurez-vous que l'alimentation est débranchée avant de travailler sur la machine. Attendez toujours 5 minutes après la mise hors tension avant de retirer les panneaux.

| Description du défaut                    | Cause possible                                    | Action   |
|--|---|--|
| L'arc de soudage ne peut pas être établi | L'interrupteur d'alimentation n'a pas été allumé  | Allumer l'interrupteur d'alimentation  |
|  | L'alimentation secteur entrante n'est pas allumée | Vérifiez l'interrupteur d'alimentation d'entrée pour une alimentation correcte |
|  | Panne de courant interne possible                 | Faire vérifier la machine et l'approvisionnement par un technicien             |
| Allumage d'arc difficile                 | Courant d'arc faible                              | Augmenter le réglage du courant d'arc  |
|  |   | Vérifier l'état des cordons de soudage MMA                                     |
| LED de surchauffe allumée                | Machine exploitée en dehors du cycle de service   | Laissez la machine refroidir et l'unité réinitialiser automatiquement          |
|  | Ventilateur ne fonctionne pas                     | Vérifiez s'il y a une obstruction bloquant le ventilateur                      |
|  |   | Contactez le centre de service Jasic   |
| LED de surintensité allumée              | Problème d'alimentation secteur                   | Vérifier l'alimentation secteur  |
|  |   | Contactez le centre de service Jasic   |



# MATÉRIAUX ET LEUR ÉLIMINATION

L'équipement est fabriqué avec des matériaux qui ne contiennent aucun matériau toxique ou vénéneux dangereux pour l'opérateur.

Lorsque l'équipement est mis au rebut, il doit être démonté en séparant les composants selon le type de matériaux.

Ne jetez pas l'équipement avec les déchets normaux. La directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques stipule que les équipements électriques qui ont atteint leur fin de vie doivent être collectés séparément et retourné à une installation de recyclage respectueuse de l'environnement.

Jasic dispose d'un système de recyclage pertinent qui est conforme et enregistré au Royaume-Uni auprès de l'agence pour l'environnement. Notre référence d'enregistrement est WEEMM3813AA.




Afin de vous conformer aux réglementations DEEE en dehors du Royaume-Uni, vous devez contacter votre fournisseur.

# ROHS COMPLIANCE DECLARATION

Nous confirmons par la présente que le produit mentionné ci-dessus ne contient aucune des substances restreintes énumérées dans la directive européenne 2011/65/UE à des concentrations supérieures aux limites spécifiées dans celle-ci.

**Avis de non-responsabilité:** Veuillez noter que cette confirmation est donnée au meilleur de nos connaissances et de nos convictions actuelles. Rien dans les présentes ne représente et/ou ne peut être interprété comme une garantie au sens de la loi sur la garantie applicable.

# ÉTIQUETTE D'AVERTISSEMENT SUR LA MACHINE

|  <b>AVERTISSEMENT</b>  |   | <b>LISEZ CET AVERTISSEMENT<br/>PROTÉGEZ-VOUS ET LES AUTRES</b>                      |  |
|---|---|---|--|
| <b>NE PAS retirer, détruire ou recouvrir cette étiquette</b>  |   | <b>FUMÉES ET GAZ</b><br><b>Peut être dangereux pour votre santé</b>                 |  |
|    | <b>LES CHOCS ÉLECTRIQUES PEUVENT TUER</b><br>Choc électrique: il peut tuer. Toucher des pièces électriques sous tension peut provoquer des chocs mortels ou de graves brûlures. L'électrode et le circuit de travail sont sous tension chaque fois que la sortie est activée. Le circuit d'alimentation d'entrée et les circuits internes des machines sont également sous tension lorsque l'alimentation est activée.<br>Un équipement mal installé ou mal mis à la terre est dangereux. L'opérateur doit garder la pièce isolée de lui-même. Évitez tout contact avec les parties électriques sous tension du circuit de soudage, les électrodes et les fils à mains nues. L'opérateur doit porter des gants de soudage secs pendant qu'il exécute la tâche de soudage.<br>Ne pas utiliser avec les panneaux retirés. |  | Gardez votre tête à l'abri des vapeurs. Utilisez une ventilation suffisante ou évacuez l'air, ou les deux pour empêcher les fumées et les gaz de pénétrer dans votre zone de respiration et dans votre zone générale.  |
|    |   |  | <b>ÉTINCELLES DE SOUDAGE</b><br><b>Peut provoquer un incendie ou une explosion</b>   |
|   |   |  | <b>RAYONS D'ARC</b><br><b>Peut blesser les yeux et brûler la peau</b>  |
|   |   |   | NE PAS souder à proximité de matériaux inflammables. NE PAS souder sur des contenants qui ont contenu des matières inflammables.<br>Les rayons de l'arc sont nocifs pour les yeux et la peau des personnes. Portez toujours un masque de soudage avec une teinte correcte de lentille filtrante et des vêtements de protection appropriés, y compris des gants de soudage, pendant l'opération de collage. |
| <b>SEUL UN PERSONNEL QUALIFIÉ DOIT INSTALLER, UTILISER OU RÉPARER CET ÉQUIPEMENT<br/>LISEZ ET SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT, PRATIQUES DE SÉCURITÉ<br/>DE L'EMPLOYEUR ET FICHES SIGNALÉTIQUES (FDS) POUR LES CONSOMMABLES.</b> |   |   |  |

# DÉCLARATION DE GARANTIE

---

Tous les nouveaux soudeurs, coupeurs plasma et unités multi-processus Jasic vendus par Jasic seront garantis au propriétaire d'origine, non transférables, contre les défaillances dues à des matériaux ou à une production défectueuse pendant une période de 5 ans suivant la date d'achat. La facture originale est la documentation pour la période de garantie standard. La période de garantie est basée sur un modèle de quart de travail unique.

Les unités défectueuses seront réparées ou remplacées par l'entreprise dans notre atelier. La société peut opter pour le remboursement du prix d'achat (moins les frais et amortissements dus à l'utilisation et à l'usure). La société se réserve le droit de modifier les conditions de garantie à tout moment avec effet pour l'avenir.

Une condition préalable à la pleine garantie est que les produits soient utilisés conformément aux instructions d'utilisation fournies. Respecter l'installation appropriée et toutes les exigences légales, recommandations et directives et exécuter les instructions d'entretien indiquées dans le manuel d'utilisation. Cette opération doit être effectuée par une personne qualifiée et compétente.

Dans le cas peu probable d'un problème, celui-ci doit être signalé à l'équipe d'assistance technique de Jasic pour qu'elle examine la réclamation.

Le client n'a aucun droit au prêt ou au remplacement des produits pendant les réparations.

Les éléments suivants ne sont pas couverts par la garantie :

- Défauts dus à l'usure naturelle
- Non-respect des instructions d'utilisation et d'entretien
- Connexion à une alimentation secteur incorrecte ou défectueuse
- Surcharge pendant l'utilisation
- Toute modification apportée au produit sans autorisation écrite préalable
- Erreurs logicielles dues à un fonctionnement incorrect
- Toute réparation effectuée à l'aide de pièces de rechange non approuvées
- Tout dommage de transport ou de stockage
- Les dommages directs ou indirects ainsi que tout manque à gagner ne sont pas couverts par la garantie
- Dommages externes tels qu'incendie ou dommages dus à des causes naturelles, par ex. inondation

**REMARQUE:** Aux termes de la garantie, les torches de soudage, leurs pièces consommables, les rouleaux d'entraînement du dévidoir et les tubes de guidage, les câbles et pinces de retour de travail, les porte-électrodes, les câbles de connexion et de rallonge, les câbles d'alimentation et de commande, les fiches, les roues, le liquide de refroidissement, etc. sont couverts par une garantie de 3 mois.

Jasic ne sera en aucun cas responsable des dépenses ou dépenses/coûts de tiers ou des dépenses/coûts indirects ou consécutifs.

Jasic soumettra une facture pour tout travail de réparation effectué en dehors de la portée de la garantie. Un devis pour tout travail de réparation hors garantie sera établi avant toute réparation en cours.

La décision de réparer ou de remplacer la ou les pièces défectueuses est prise par Jasic. La ou les pièces remplacées restent la propriété de Jasic.

La garantie s'étend uniquement à la machine, ses accessoires et les pièces qui sont contenues à l'intérieur. Aucune autre garantie n'est expresse ou implicite. Aucune garantie n'est expresse ou implicite en ce qui concerne l'adéquation du produit pour une application ou une utilisation particulière.

# DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Le fabricant, ou son représentant légal Wilkinson Star Limited, déclare que l'équipement décrit ci-dessous est conçu et produit conformément aux directives européennes suivantes:

- Directive Basse Tension (LVD), N° : 2014/35/UE
- Directive Compatibilité Electromagnétique (CEM), N° : 2014/30/UE

Et inspecté selon ce qui suit

UE - Normes

- EN 60 974-1:2012

- EN 60 974-10:2014+A1

Toute altération ou modification de ces machines par toute personne non autorisée rend cette déclaration invalide.

## **Wilkinson Star Model**

ZXJPA-160PFC


## **Jasic Model**

Arc 160PFC Z221

### **Authorised Representative**

Wilkinson Star Limited  
Shield Drive, Wardley Industrial Estate,  
Worsley, Manchester M28 2WD  
Tel 0161 793 8127

Signature

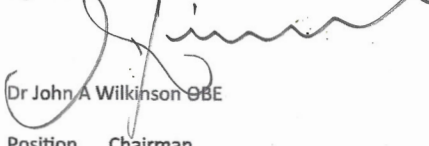

Dr John A Wilkinson OBE

Position Chairman

### **Manufacturer**

Shenzhen Jasic Technology Co LTD  
No3 Qinglan, 1st Road  
Pingshan District  
Shenzhen, China

Signature



Shenzhen Jasic Technology Co LTD

Position

Date



Company stamp

Date



Company stamp



**Wilkinson Star Limited**

Shield Drive  
Wardley Industrial Estate  
Worsley  
Manchester  
UK  
M28 2WD

**+44(0)161 793 8127**



**[www.jasic.co.uk](http://www.jasic.co.uk)**

Décembre 2021 Numéro 1